




Power

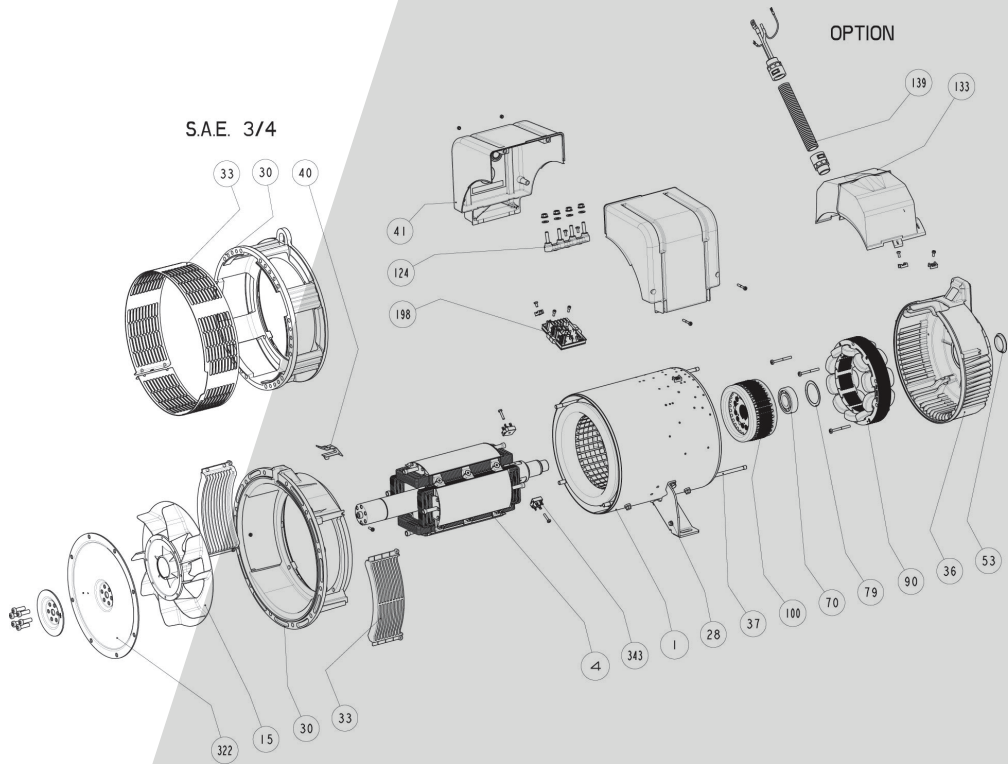

# TAL 042

Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

Instalacja i konserwacja

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

Niniejsza instrukcja montażu i konserwacji dotyczy zakupionej alternator.  
Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem maszyny należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję montażu i konserwacji.

Wszelką obsługę oraz czynności interwencyjne powinien wykonywać wykwalifikowany technik.

W razie potrzeby, dodatkowych informacji udzieli nasz dział techniczny.

Czynności opisane w niniejszej instrukcji są opatrzone zaleceniami lub symbolami aby uświadomić użytkownikowi istnienie ryzyka wypadku. Zrozumienie i zapoznanie się ze wszystkimi symbolami ostrzegawczymi jest konieczne.

#### OSTRZEŻENIE

Symbol ostrzegawczy informujący o działaniu, które może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie maszyny lub sprzętu znajdującego się w pobliżu.



Symbol ostrzegawczy informujący o istnieniu ogólnego zagrożenia dla personelu.



Symbol ostrzegawczy informujący personel o istnieniu ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zwracamy szczególną uwagę na dwa poniższe środki bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane:

**a) W czasie pracy maszyny nie można stać naprzeciw zabezpieczeń wylotu powietrza na wypadek gdyby coś z nich zostało wyrzucone.**

**b) Dzieci w wieku poniżej 14 roku życia nie mogą podchodzić do osłon wylotu powietrza.**

Do niniejszej instrukcji załączono samoprzylepne etykiety z symbolami wskazującymi na różne zagrożenia. Po zainstalowaniu maszyny, etykiety należy umieścić zgodnie z poniższym schematem.

### OSTRZEŻENIE

**Alternatory nie mogą być używane dopóki nie stwierdzono, że maszyny z którymi mają one być zintegrowane spełniają warunki dyrektyw UE oraz innych dyrektyw mających zastosowanie.**

Niniejszą instrukcję należy przekazać ostatecznemu użytkownikowi.

Wyprodukowane przez nas lub w naszym imieniu alternatory i urządzenia pochodne są zgodne z przepisami technicznymi Unii celnej.

Alternator jest podzespołem dostarczonym bez urządzenia zabezpieczającego przed zwarciami. Należy zapewnić zabezpieczenie w postaci wyłącznika generatora powodującego wyłączenie wadliwego prądu.

© 2025 Moteurs Leroy-Somer SAS  
Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angoulême  
338 567 258.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów w dowolnym czasie celem wprowadzenia najnowszych udoskonaleń technicznych. W związku z tym, dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą być zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Nie wolno go w żaden sposób powielać bez uzyskania uprzedniej zgody.

Wszystkie marki i modele zostały zarejestrowane i opatentowane.

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### SPIS TREŚCI

<b>1 - ODBIÓR .....</b>	<b>4</b>
1.1 - Obowiązujące normy i środki bezpieczeństwa .....	4
1.2 - Kontrola.....	4
1.3 - Identyfikacja .....	4
1.4 - Przechowywanie .....	4
1.5 - Zastosowania .....	4
1.6 - Przeciwwskazania dotyczące użytkowania .....	4
<b>2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....</b>	<b>5</b>
2.1 - Właściwości elektryczne .....	5
2.2 - Właściwości mechaniczne .....	5
<b>3 - INSTALACJA .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Montaż .....	7
3.2 - Czynności kontrolne przed pierwszym uruchomieniem.....	8
3.3 - Schematy połączenia końcówek na zaciskach.....	9
3.4 - Rozruch.....	13
3.5 - Regulacja .....	13
<b>4 - PRZEGLĄD - KONSERWACJA.....</b>	<b>14</b>
4.1 - Środki bezpieczeństwa .....	14
4.2 - Stała konserwacja .....	14
4.3 - Łożyska.....	15
4.4 - Usterki mechaniczne.....	15
4.5 - Usterki instalacji elektrycznej .....	16
4.6 - Demontaż, ponowny montaż .....	18
4.7 - Instalacja i konserwacja PMG .....	19
4.8 - Tabela właściwości technicznych .....	19
<b>5 - CZĘŚCI ZAMIENNE .....</b>	<b>22</b>
5.1 - Części pierwszej obsługi technicznej .....	22
5.2 - Pomoc techniczna .....	22
5.3 - Akcesoria .....	22
5.4 - Rysunek złożeniowy, lista części i siła dokręcenia.....	23

**Instrukcja utylizacji i recyklingu**

**Deklaracja EC**

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### 1 - ODBIÓR

#### 1.1 - Obowiązujące normy i środki bezpieczeństwa

Nasze prądnice spełniają wymagania międzynarodowych norm.

Deklaracja zgodności CE znajduje się na ostatniej stronie.

#### 1.2 - Kontrola

Po otrzymaniu prądnicy należy sprawdzić czy nie została ona uszkodzona podczas transportu. Jeśli produkt posiada widoczne ślady po uderzeniach, należy skontaktować się z przewoźnikiem (możliwe, że można ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia).

#### 1.3 - Identyfikacja

Prądnicę można rozpoznać dzięki tabliczce znamionowej umieszczonej na maszynie (patrz ilustracja poniżej).

Należy upewnić się, że dane na tabliczce odpowiadają parametrom z zamówienia.

Aby móc szybko i dokładnie zidentyfikować alternator, sugerujemy wypełnienie jego specyfikacji na tabliczce znamionowej poniżej.

#### 1.4 - Przechowywanie

Przed rozruchem maszynę należy przechowywać z dala od wilgoci (<90%).

Po długim okresie przechowywania należy sprawdzić stan izolacji maszyny (patrz część 3.2 i 4.5). Aby zapobiec powstawaniu wgłębień nałożyskach, urządzenie nie powinno być przechowywane w miejscach o dużej wibracji.

W przypadku długotrwałego przechowywania należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji przechowywania nr 4954 dostępnej na naszej stronie internetowej: [www.nidecpower.com/downloads](http://www.nidecpower.com/downloads)

#### 1.5 - Zastosowania

Niniejsze prądnica prądu przemiennego są głównie przeznaczone do wytwarzania elektryczności w kontekście zastosowań z użyciem generatorów.

#### 1.6 - Przeciwwskazania dotyczące użytkowania

Użycie maszyny powinno nastąpić wyłącznie w odpowiednich warunkach eksploatacji (otoczenie, szybkość, napięcie elektryczne, moc itd.) zgodnych ze specyfikacją znajdującą się na tabliczce znamionowej.

**Nidec** LEROY-SOMER™

Model	TAL			Frequency	Hz						
S/N		Date		Speed	min <sup>-1</sup>						
Enclosure		Protection		Voltage	V						
Th. Class		Altitude		Phase							
Weight		PF		Connection							
AVR		Excitation		Cont. BR 40°C	kVA						
Excitation values	No Load		Full Load		kW						
				A							
DE bearing				Stand by PR 27°C	kVA						
NDE bearing					kW						
				A							



38537800001

MOTEURS LEROY-SOMER  
2 BD MARCELLIN LEROY  
16000 ANGOULÊME - FRANCE

[www.leyroy-somer.com](http://www.leyroy-somer.com)

Made in Europe  
by Leroy-Somer



Scan the code or go to  
GEN.LS1.DO  
to check product data

LSA 000-1-148 a

UK  
CA

IEC 60034 - 1 & 5  
ISO 8528 - 3  
NEMA MG 1 32 & 33

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### 2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### 2.1 - Właściwości elektryczne

Prądnica prądu przemiennego jest maszyną nie wyposażoną ani w pierścienie ślizgowe ani w szczotki obrotowe twornika, posiadającą uzwojenie o poskoju 2/3, 6 lub 4-przewodową o klasie izolacji H oraz układzie wzbudzenia pola magnetycznego w wersji SHUNT, AREP+ lub PMG (patrz schematy i instrukcje obsługi automatycznego regulatora napięcia).

#### • Opcje elektryczne

- Grzejnik antykondensacyjny
- Tłumienie zakłóceń R791


#### 2.2 - Właściwości mechaniczne

- Rama stalowa
- Aluminiowa osłony krańcowe
- Zabezpieczone łożysko kulkowe nasmarowane na cały okres eksploatacji
- Układ mocowania: jedno łożysko z podstawą i kołnierzymi SAE / tarczami sprzęgła
- Maszyna jest kroploszczelna o chłodzeniu własnym
- Stopień ochrony: IP 23


#### • Opcje mechaniczne

- Bezpośrednie wyjście zasilania przez kable (bez możliwości ponownego podłączenia), z regulatorem zamontowanym na zewnątrz maszyny

#### • SHUNT trójfazowy 6-przewodowy

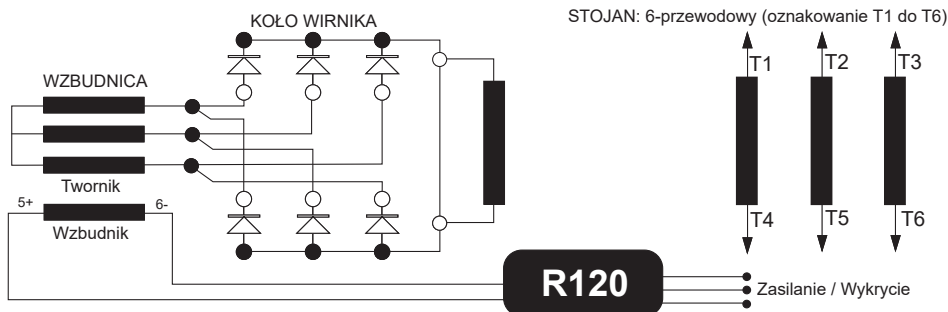


#### • AREP+ trójfazowy 6-przewodowy

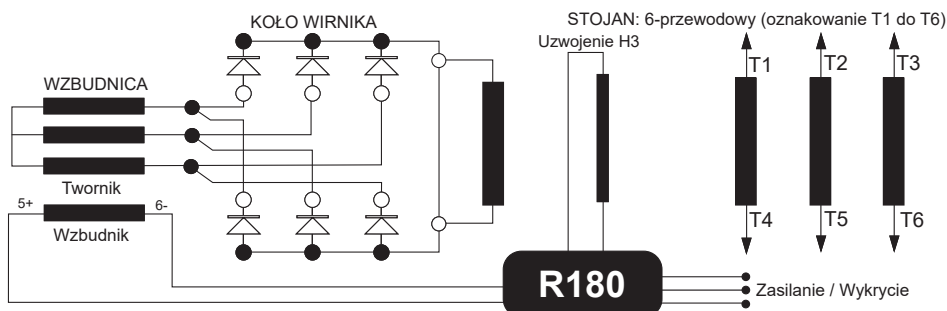


# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### • PMG trójfazowy 6-przewodowy

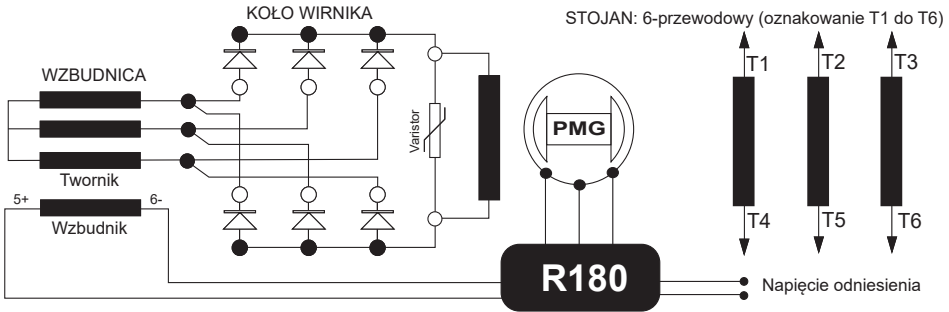

### • SHUNT jednofazowy dedykowane 4-przewodowy

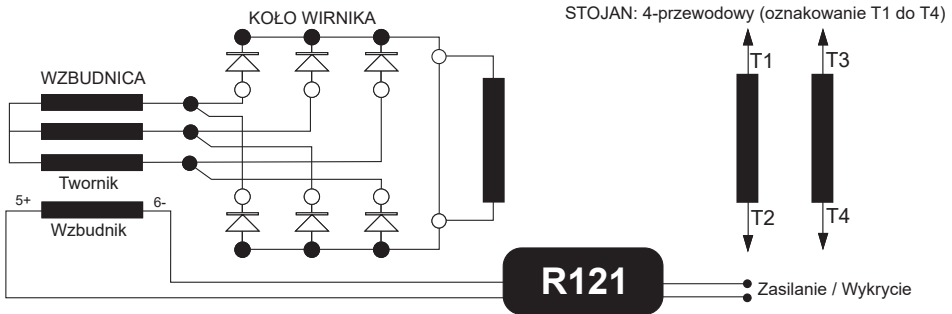


## TAL 042

### Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

#### 3 - INSTALACJA

Personel wykonujący wszelkie czynności podane w niniejszej części musi posługiwać się sprzętem ochrony indywidualnej odpowiednim do zagrożeń mechanicznych i zagrożeń związanych z prądem elektrycznym.

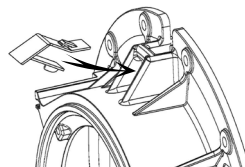


##### 3.1 - Montaż



Wszelkie manewry należy przeprowadzać za pomocą odpowiedniego sprzętu a maszyna musi znajdować się w położeniu poziomym. Przed doбором sprzętu podnoszącego należy sprawdzić wagę maszyny

##### • Manewrowanie

Uchwyty dźwigowe o dużych rozmiarach są przeznaczone do manewrowania wyłącznie prądnicą i nie wolno ich używać do podnoszenia zespołu prądotwórczego. Wybór haków lub zaczepów dźwigowych powinien być dostosowany do kształtu tychże uchwytów. Należy dobrać taki sprzęt dźwigowy, który uwzględni integralność i otoczenie prądnic.

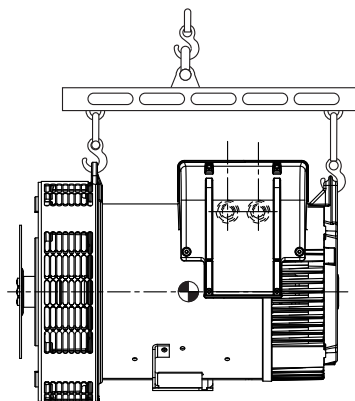

##### OSTRZEŻENIE

Po manipulowaniu maszyną za pomocą pierścienia podnoszącego, zatrzaśnij plastikową osłonę zawartą w instrukcji obsługi.

##### • Sprzęgło jednołożyskowe

Przed sprzęgła, sprawdzić zgodność między alternatora i silnika przez wykonanie:  
- dokonanie analizy drgań skrętnych przekładni (dane alternatory są dostępne na życzenie),  
- sprawdzenie wymiarów koła zamachowego oraz jego obudowy, jak i kołnierza, dysków sprzęgających i przesunięcia.

##### OSTRZEŻENIE

Podczas sprzęgania prądnicy ze źródłem napędu nie należy używać wentylatora celem obrócenia prądnicy lub wirnika. Otwory dysków sprzęgających należy wyosiować - poprzez obrócenie silnika korbą - z otworami koła zamachowego. Podczas sprzęgania prądnica powinna być bezpiecznie osadzona na podłożu w odpowiedniej pozycji.

Należy sprawdzić, czy jest luz boczny na wale korbowym.

##### • Lokalizacja

Miejsce zainstalowania prądnicy musi być wietrzne celem utrzymania temperatury otoczenia na poziomie nigdy nie wyższym niż to podano na tabliczce znamionowej.

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### 3.2 - Czynności kontrolne przed pierwszym uruchomieniem

#### • Kontrola instalacji elektrycznej

Należy odłączyć 3 fazy na poziomie zacisków generatora.

#### OSTRZEŻENIE

**Wszystkie akcesoria muszą być odłączone (regulator napięcia, filtr przeciw pasożytom, ...). Należy odnieść się do schematów elektrycznych w celu identyfikacji akcesoriów, które trzeba odłączyć.**

Pomiar musi być przeprowadzony między fazą a ziemią. Odczytu dokonuje się po 1 minucie testu.

	Napięcie testowe (VDC)	Kryteria (MΩ ; 40°C)
Stojan: $U \leq 1$ kV	500	5
Wirnik	500	5
Wzbudnica (stojan i wirnik)	500	5
Uzwojenia pomocnicze wzbudzenia (AREP)	250	5
PMG (stojan)	100	5
Element podgrzewający	500	5
Czujniki temperatury	500	5


Zalecenia IEEE 43

Jeśli rezystancja izolacji nie jest mierzona za pomocą testowanego elementu w temperaturze 40°C, należy zastosować współczynnik korygujący.

$$R_{m\ 40^{\circ}\text{C}} = R_t \times K_{t40}$$

$R_t$  Zmierzona rezystancja izolacji

$K_{t40}$  Czynniki korygujący

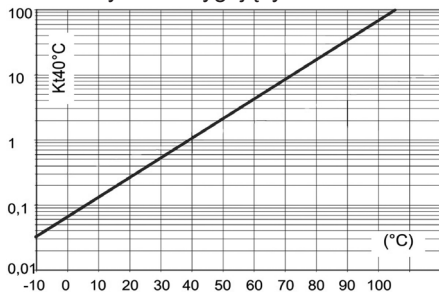

Istnieją kilka metody na przywrócenie powyższych wartości minimalnych poprzez.

a) wysuszenie maszyny zostawiając ją na 24 godziny w piecu suszarniczym o temperaturze 110 °C (bez regulatora);

b) wdmuchiwanie ciepłego powietrza do wlotu powietrza po uprzednim sprawdzeniu, że maszyna, obracając się, jest jednocześnie odłączona od pola wzbudnika.

**Uwaga:** Długi okres postoju: aby uniknąć powyższych problemów zaleca się użycie grzejników antykondensacyjnych oraz od czasu do czasu należy uruchomić maszynę. Grzejniki antykondensacyjne są skuteczne tylko jeśli pracują bez przerwy podczas gdy maszyna nie pracuje.

#### OSTRZEŻENIE

**Należy upewnić się, że prądnica posiada stopień ochrony odpowiadający określonym warunkom otoczenia.**



**Jeżeli moc wyjściowa alternatora odbywa się bezpośrednio przez kable, konieczne jest ich podłączenie przed każdym uruchomieniem.**

#### • Kontrola mechaniczna

Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy sprawdzić czy:

- wszystkie zdemontowane śruby mocujące są dokręcone;
- długość i moment dokręcenia dodanych śrub są prawidłowe;
- powietrze chłodzące jest swobodnie zasysane;
- czy kraty ochronne i obudowa znajdują się w odpowiednim położeniu;
- kierunek obrotu odbywa się w prawą stronę patrząc od końca wału (kolejność faz 1-2-3). Aby ruch odbywał się w lewo, należy zamienić fazy 2 i 3;
- połączenie uzwojenia jest zgodne z napięciem roboczym miejsca eksploatacji (patrz część 3.3).



# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### 3.3 - Schematy połączeń końcówek na zaciskach

Aby modyfikować połączenie należy zmienić położenie przewodów stojana na zaciskach. Kod uzwojenia podano na tabliczce znamionowej.



**Wszelkie czynności interwencyjne wykonywane na zaciskach prądnicy podczas ponownego podłączenia lub kontroli należy przeprowadzać podczas postoju maszyny. W żadnym wypadku wewnętrzne połączenia skrzynki zaciskowej nie mogą być poddane napięciom powodowanym przez przewody podłączone przez użytkownika.**

#### • Ponowne podłączenie napięcia

Faza - Kod	3-ph - D	3-ph - F	3-ph - D	3-ph - F	3-ph - A	1-ph - F	1-ph - FF
Połączenia							
	star	delta	star	delta	parallel star	delta	double delta
Liczba przewodów	6	6	12	12	12	6	12

#### 50 Hz - 1500 rpm

Uzwojenie 6 standard	380-415V	220-240V	380-415V	220-240V	190-208V	220-240V	220-240V
Uzwojenie 6 standard	440V	-	440V	-	220V	-	-
Uzwojenie 9 specyficzny	500-525V	-	500-525V	-	-	-	-

Uzwojenie M specyficzny, jednofazowy dedykowane 4-przewodowy



220-240V

SE (serie)



110-120V

PA (parallel)

#### 60 Hz - 1800 rpm

Uzwojenie 6 standard	380-480V	220-277V	380-480V	220-277V	190-240V	220-240V	220-240V
Uzwojenie 8 specyficzny	380-416V	220-240V	380-416V	220-240V	190-208V	220-240V	220-240V
Uzwojenie 9 specyficzny	600V	347V	600V	347V	-	-	-

Uzwojenie M lub M1 specyficzny, jednofazowy dedykowane 4-przewodowy



230-240V

SE (serie)





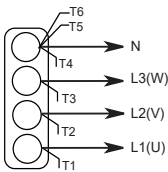
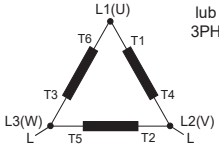

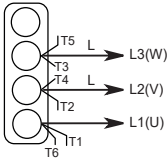

115-120V

PA (parallel)

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny









### • SHUNT, AREP+ lub PMG trójfazowy 6-przewodowy

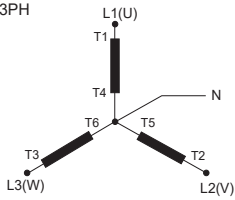Kody połączenia	Wykrycie	Połączenie fabryczne
<p><b>D</b> 3PH Star</p> 	<p><b>R120 :</b> N =&gt; T5, U =&gt; T1, V =&gt; T2</p> <p><b>R180 :</b> V =&gt; T2, W =&gt; T3</p> 	 <p style="text-align: right;">DE</p> <p style="text-align: right;">NDE</p>
<p><b>F</b> Delta Delta</p>  <p>1PH: skonsultuj się z fabryką w sprawie redukcji mocy</p>	<p><b>R120 :</b> N =&gt; T2, U =&gt; T1, V =&gt; n.c. N =&gt; N1</p> <p><b>R180 :</b> L1 =&gt; T2, L2 =&gt; T3</p> 	 <p style="text-align: right;">DE</p> <p style="text-align: right;">NDE</p>
<p> W przypadku ponownego podłączenia upewnij się, że wykrywanie napięcia AVR jest prawidłowe!</p>		

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny





### • SHUNT, AREP+ lub PMG trójfazowy 12-przewodowy (opcja)

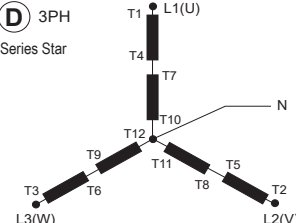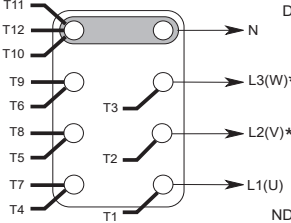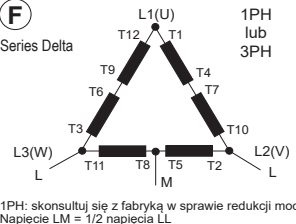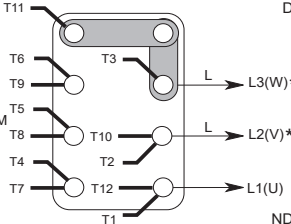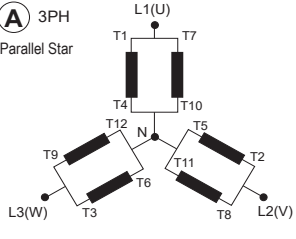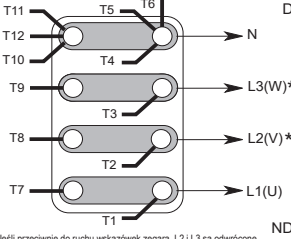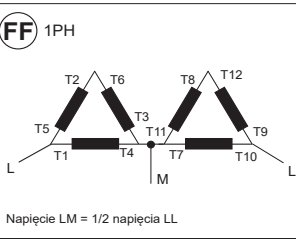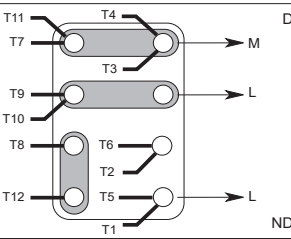Kody połączenia	Wykrycie	Połączenie fabryczne
<p><b>(D)</b> 3PH Series Star</p> 	<p><b>R120 :</b> N =&gt; T10, U =&gt; T1, N1 =&gt; n.c., V =&gt; T2</p> <p><b>R180 :</b> V =&gt; T2, W =&gt; T3</p>	
<p><b>(F)</b> Series Delta 1PH lub 3PH</p>  <p>1PH: skonsultuj się z fabryką w sprawie redukcji mocy Napięcie LM = 1/2 napięcia LL</p>	<p><b>R120 :</b> N =&gt; T2, U =&gt; T1, N1 =&gt; n.c., V =&gt; n.c.</p> <p><b>R180 :</b> L1 =&gt; T2, L2 =&gt; T3</p>	
<p><b>(A)</b> 3PH Parallel Star</p> 	<p><b>R120 :</b> N =&gt; T3, U =&gt; T1, N1 =&gt; T2, V =&gt; n.c.</p> <p><b>R180 :</b> L1 =&gt; T2, L2 =&gt; T3</p>	 <p>* Jeśli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, L2 i L3 są odwrócone</p>
<p><b>(FF)</b> 1PH</p>  <p>Napięcie LM = 1/2 napięcia LL</p>	<p><b>R120 :</b> N =&gt; T10, U =&gt; T1, N1 =&gt; n.c., V =&gt; n.c.</p> <p><b>R180 :</b> L1 =&gt; T1, L2 =&gt; T10</p>	
<p><b>!</b> W przypadku ponownego podłączenia upewnij się, że wykrywanie napięcia AVR jest prawidłowe!</p>		

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### • SHUNT jednofazowy dedykowane 4-przewodowy

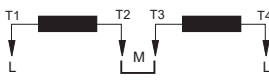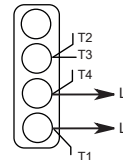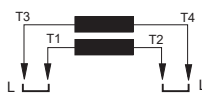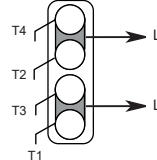Połączenie	Wykrycie	Połączenie fabryczne
<p style="text-align: center;">Series connection</p> 	<p style="text-align: center;">⚠ <b>R121 :</b> 0 =&gt; T1 / 110V =&gt; T2</p>	 <p style="text-align: right;">DE NDE</p>
<p style="text-align: center;">Parallel connection</p> 	<p style="text-align: center;">⚠ <b>R121 :</b> 0 =&gt; T1 / 110V =&gt; T2</p>	 <p style="text-align: right;">DE NDE</p>
<p style="text-align: center;">⚠ W przypadku ponownego podłączenia upewnij się, że wykrywanie napięcia AVR jest prawidłowe!</p>		

## TAL 042

### Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

#### • Kontrola podłączenia



**Instalacje elektryczne muszą spełniać warunki przepisów obowiązujących na terenie kraju eksploatacji.**

Należy sprawdzić czy:

- wyłącznik prądu szczytkowego spełnia warunki przepisów ochrony zdrowia personelu obowiązujących na terenie kraju eksploatacji oraz czy został on odpowiednio zainstalowany jak najbliższej prądnicy na jej wyjściu mocy. (W takim przypadku należy odłączyć przewód modułu antyinterferencyjnego łączącego przewód zerowy);
- którekolwiek z urządzeń ochronnych nie zostało wyłączone samoczynnie;
- połączenia między prądnicą i szafką są wykonane zgodnie ze schematem połączenia, jeśli istnieje zewnętrzny regulator;
- nie ma zwarcia między fazą a przewodem zerowym lub zwarcia międzyfazowego pomiędzy zaciskami wyjściowymi prądnicy a szafką rozdzielczą zespołu generatora (część układu nie chroniona wyłącznikami lub przełącznikami w szafce);
- maszyna jest podłączona z szyną zbiorczą oddzielającą zaciski końcówek zgodnie ze schematem połączeń.



- Zacisk uziemienia alternatora w skrzynce zaciskowej jest podłączony do uziemienia obwodu elektrycznego.

- Zacisk uziemienia jest podłączony do ramy.

W żadnym wypadku nie należy napinać wewnętrznych połączeń skrzynki zaciskowej za pomocą przewodów podłączonych przez użytkownika.

 


Srednica	M6	M8	M10	M12
Moment obrotowy	4 Nm	10 Nm	20 Nm	35 Nm
Tolerancja	± 15%			

**Ważne punkty dotyczące wszystkich operacji ponownego podłączenia:**

- Stosować zaciski z tworzywa poliamidowego, minimalna 105°C i minimalna 550 N.

- Grupowanie kabli: maksymalnie trzy.
- Jeśli to możliwe, nie krzyżować kabli.
- Pozostawić wystarczająco dużo miejsca na chłodzenie.



#### 3.4 - Rozruch



**Maszyna może być uruchomiona i eksploatowana wyłącznie gdy instalacja jest zgodna z przepisami i wytycznymi niniejszej instrukcji.**

Maszynę można przetestować i wyregulować u producenta. Podczas jej pierwszego uruchomienia bez obciążenia należy upewnić się, że szybkość napędu jest prawidłowa i stabilna (patrz tabliczka znamionowa).

W przypadku pracy z obciążeniem, maszyna powinna osiągnąć prędkość oraz napięcie znamionowe. Jednakże w przypadku nieprawidłowej pracy, można zmienić ustawienia maszyny (według procedury regulacji w części 3.5). Jeśli maszyna wciąż działa nieprawidłowo, należy ustalić przyczynę (część 4.5).

#### 3.5 - Regulacja



**Wszelkich regulacji powinien dokonywać wyłącznie uprawniony technik. Przed regulacją należy upewnić się, że osiągnięto prędkość napędu podaną na tabliczce znamionowej.**

**Po dokonaniu testu działania należy ponownie umocować wszystkie elementy osłonowe oraz pokrywy.**

**Do dokonywania wszelkich regulacji maszyny wykorzystuje się regulator.**

## TAL 042

### Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

#### 4 - PRZEGLĄD – KONSERWACJA

##### 4.1 - Środki bezpieczeństwa

Przeгляdu, wykrywania i usuwania usterek należy dokonywać ściśle według wytycznych aby zapobiec wypadkom i aby utrzymać pełną sprawność techniczną maszyny.



Czynności tego rodzaju powinny być wykonywane przez personel przeszkolony w zakresie rozruchu, przeglądu oraz obsługi elementów elektrycznych i mechanicznych, który używa sprzętu chroniącego go przed zagrożeniami mechanicznymi i porażeniami prądem.

Przed przystąpieniem do prac przy maszynie należy sprawdzić czy system ręczny lub automatyczny nie może jej uruchomić oraz czy dobrze zrozumiano zasady działania systemu.



**Ostrzeżenie:** Podczas pracy i po pracy alternator osiągnie temperaturę wystarczająco wysoką, aby spowodować obrażenia, takie jak oparzenia.

##### 4.2 - Stała konserwacja

###### • Kontrola po uruchomieniu

Po ok. 20 godzinach eksploatacji sprawdzić ogólny stan techniczny maszyny wraz z wszelkimi łączami elektrycznymi instalacji oraz czy wszystkie śruby mocujące maszyny są w dalszym ciągu odpowiednio dokręcone.

###### • Przegląd instalacji elektrycznej

Można stosować lotne środki odtłuszczające dostępne na rynku.

#### OSTRZEŻENIE

Nie należy stosować: trójchloroetylenu, nadchloranu etylu, trójchloroetanu lub produktów alkalicznych.



Czynności te wykonywać na stanowisku wyznaczonym do czyszczenia i wyposażonym w system odkurzający, który zbiera i wyplukuje użyte produkty.

Elementy uszczelniające i impregnujące są odporne na rozpuszczalniki, jednakże produkt czyszczący nie powinien dostawać się do rowków.

Produkt nakładać pędzlem często usuwając jego nadmiar gąbką celem uniknięcia nagromadzenia się produktu w obudowie. Uzwojenie należy wycierać suchą szmatką. Mokre ślady powinny odparować przed ponownym montażem maszyny.

###### • Przegląd mechaniczny

#### OSTRZEŻENIE

Czyszczenie maszyny wodą lub myjką wysokociśnieniową jest surowo wzbronione. Wszelkie problemy spowodowane takim postępowaniem nie są objęte gwarancją.

Odtłuszczanie: użyć pędzla i detergentu (takiego jak do prac malarskich). Odkurzanie: pistoletem pneumatycznym.

Jeśli maszyna wyposażona jest w filtry wlotu i wylotu powietrza, powinny one być stale czyszczone w regularnych odstępach czasu. Filtr można czyścić z suchego pyłu sprężonym powietrzem i/lub wymienić go, jeśli jest zatkany.

Po wyczyszczeniu prądnicy koniecznie należy sprawdzić izolację uzwojenia (patrz część 3.2 i 4.5).

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### 4.3 - Łożyska

Trwałe smarowanie łożysk	Żywotność łożyska (w zależności od użytkowania): 20 000 godzin lub 3 lata (żywotność smaru)
--------------------------	---

### 4.4 - Usterki mechaniczne

Wada		Postępowanie/Przyczyna
Łożysko	Nadmierny wzrost temperatury w jednym lub dwóch łożyskach (temp. łożyska ponad 80 °C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wymienić łożysko, jeśli łożysko zmieniło kolor na niebieski lub smar szerniał</li> <li>- Łożysko nie jest odpowiednio unieruchomione (nienaturalny luz w koszyku łożyska)</li> <li>- Sprawdzić wyosiowanie osłony końcowej (kołnierż nieprawidłowo zamocowany)</li> </ul>
Nieprawidłowa temperatura	Nadmierny wzrost temperatura osłony prądnicy (wyższa o ponad 40° C niż temperatura otoczenia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przepływ powietrza (wlot-wylot) częściowo zablokowany lub gorące powietrze z prądnicy lub silnika ponownie dostaje się w obieg</li> <li>- Prądnica działa pod zbyt wysokim napięciem (&gt; 105% napięcia znamionowego przy obciążeniu)</li> <li>- Przeciążona prądnica</li> </ul>
Drgania	Nadmierne drgania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieprawidłowe wyosiowanie (sprzężenie)</li> <li>- Nieprawidłowe zamocowanie lub luz na sprzęgle</li> <li>- Źle wyważony wirnik (Silnik-Prądnica)</li> </ul>
	Nadmierne drgania i buczenie wydobywające się z maszyny	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaburzenia równowagi fazy</li> <li>- Zwarcie stojana</li> </ul>
Nieprawidłowy dźwięk	Prądnica uszkodzona na skutek mocnego uderzenia, po którym wystąpiło buczenie i drgania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwarcie instalacji</li> <li>- Nierównoległe położenie</li> <li>Możliwe konsekwencje:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zepsute lub uszkodzone sprzężenie</li> <li>- Złamana lub wygięta końcówka wału</li> <li>- Przesunięcie oraz zwarcie uzwojenia pola wirującego</li> <li>- Pęknięcie wentylatora lub poluzowanie na wale</li> <li>- Nieodwracalne szkody diody obrotowej, AVR, ochronnika przeciwprzepięciowego</li> </ul> </li> </ul>

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### 4.5 - Usterki instalacji elektrycznej

Usterka	Postępowanie	Skutek	Kontrola/Przyczyna
Brak napięcia przy uruchomieniu bez obciążenia	Podłączyć na F1 i F2 sekundy nowy akumulator 4- do 12-woltowy do końcówek zgodnie z biegunowością	Napięcie elektryczne prądnicy rośnie i jest właściwe, nawet po usunięciu akumulatora	- Brak magnetyzmu szczątkowego
		Napięcie elektryczne prądnicy rośnie ale nie osiąga napięcia znamionowego po usunięciu akumulatora	- Sprawdzić podłączenie napięcia wzorcowego do AVR - Wadliwe diody - Zwarcie twornika
		Napięcie elektryczne prądnicy rośnie ale zanika po usunięciu akumulatora	- Wadliwy AVR - Przerwa w obwodzie uzwojeń wzbudzących (sprawdzić uzwojenie) - Przerwa w obwodzie cewki pola wirującego (sprawdzić rezystancję)
Zbyt niskie napięcie	Sprawdzić prędkość napędu	Właściwa prędkość	Sprawdzić połączenia AVR (AVR może być wadliwe) - Zwarcie na uzwojeniach pola - Spalone diody obrotowe - Zwarcie cewki pola wirującego (sprawdzić rezystancję)
		Zbyt niska prędkość	Zwiększyć prędkość napędu (nie dotykaj ustawienia napięcia regulatora przed znalezieniem właściwej prędkości)
Zbyt wysokie napięcie	Ustawić napięcie AVR potencjometrem	Nieskuteczna regulacja	- Wadliwy AVR
Wahania napięcia	Ustabilizować AVR potencjometrem		- Sprawdzić prędkość: może być okresowo nieregularna - Luźne połączenia - Wadliwy AVR - Prędkość zbyt niska podczas ładowania
Napięcie prawidłowe bez obciążenia ale zbyt niskie przy obciążeniu (*)	Sprawdzić napięcie pomiędzy F1 oraz F2 na AVR podczas pracy bez obciążenia	AREP+/PMG: Napięcie elektr. pomiędzy F1 i F2 = $6V < UDC < 10V$	- Sprawdzić prędkość
		SHUNT: Napięcie elektr. pomiędzy F1 i F2 = $10V < UDC < 15V$	- Wadliwe diody obrotowe - Zwarcie cewki pola wirującego (sprawdzić rezystancję) - Wadliwy wzbudnik (sprawdzić rezystancję)
Zanik napięcia przy pracy	Sprawdzić AVR, ochronnik przeciwprzepięciowy, diody obrotowe i wymienić wadliwy element	Napięcie elektryczne nie osiąga wartości znamionowej	- Przerwa w obwodzie uzwojeń wzbudzących - Wadliwy wzbudnik - Wadliwy AVR - Przerwa w obwodzie lub zwarcie cewki pola wirującego

(\*) Podczas pracy jednofazowej, sprawdź czy przewody wykrywania regulatora są podłączone do terminali użytkownika.



# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### • Kontrola uzwojenia


Izolację uzwojenia można sprawdzić wykonując test wysokiego napięcia. Należy wtedy odłączyć wszystkie przewody regulator.

### OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie regulator spowodowane taką czynnością nie jest objęte gwarancją.

### • Kontrola mostku diodowego

Prawidłowo pracująca dioda powinna zezwalać na przepływ prądu elektrycznego tylko w kierunku od anody do katody.

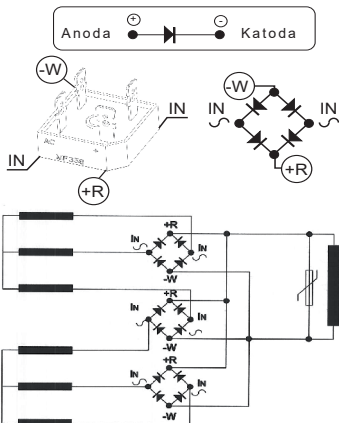


### • Kontrola uzwojeń oraz diod obrotowych za pomocą odrębnego wzbudzenia



Podczas wykonywania tej procedury należy upewnić się, że obciążenie zewnętrzne prądnicy jest odłączone i sprawdzić czy połączenia w skrzynce zaciskowej są mocno dociśnięte.

- 1) Zatrzymać jednostkę, rozłączyć i odizolować przewody regulator.
- 2) Istnieją dwa sposoby na tworzenie zespołu odrębnego wzbudzenia napięcia.

**Zespół A:** Połączyć szeregowo 12 V akumulator z reostatem o ok. 50  $\Omega$  - 300 W i diodą na obydwóch przewodach pola wzbudnika (5+) i (6-).

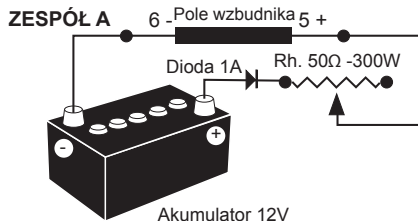


**Zespół B:** Połączyć "Variac"- zasilanie prądem zmiennym i mostek diodowy na obydwóch przewodach pola wzbudnika (5+) i (6-).

Obydwa zespoły powinny mieć właściwości zgodne z mocą pola wzbudnika maszyny (patrz tabliczka znamionowa).

3) Uruchomić jednostkę przy prędkości znamionowej.


4) Stopniowo zwiększać natężenie prądu pola wzbudnika regulując reostat lub Variac i dokonując pomiaru napięcia wyjściowego na L1 - L2 - L3, sprawdzać napięcie wzbudzenia i natężenie bez obciążenia (patrz tabliczka znamionowa lub poprosić o raport z testu fabrycznego). Kiedy napięcie wyjściowe osiąga wartość znamionową, a wahanie wynosi nie więcej niż 1% wartości znamionowej poziomu wzbudzenia, oznacza to, że maszyna pracuje prawidłowo a usterka spowodowana jest regulator lub przydatnym okablowaniem (tj. pomiarem, dodatkowymi uzwojeniami).

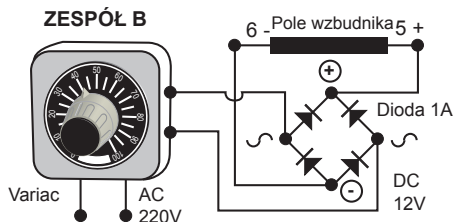

**TAL 042****Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny****4.6 - Demontaż, ponowny montaż****OSTRZEŻENIE**

W okresie gwarancyjnym czynności te powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie lub w naszym zakładzie; w przeciwnym razie możliwa jest utrata praw gwarancyjnych.

Podczas przemieszczania maszyna powinna znajdować się w pozycji poziomej (bez zablokowanego wirnika). Sposób podnoszenia należy dostosować odpowiednio do ciężaru maszyny.

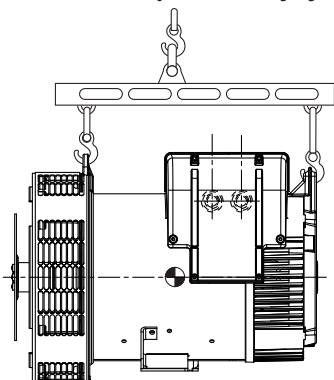**• Niezbędne narzędzia**

W celu całkowitego demontażu maszyny zalecamy użycie następujących narzędzi:

- 1 klucz z grzechotką + przedłużacz
- 1 klucz dynamometryczny
- 1 zestaw kluczy płaskich: 8 mm, 10 mm, 12 mm
- 1 zestaw nasadek: 8, 10, 13 mm
- 1 końcówka TORX T20 i T30
- 1 ściągacz (przyk. Facom: U35. U32/350)

**• Wartości momentów dokręcania śrub**

Patrz rozdział 5.4.



Śruby do mocowania stóp na obudowie i unieruchomienia stojana nie mogą być usunięte (śruby na dolnej części stojana).

**• Dostęp do połączeń i systemu regulacji**


Dostęp jest możliwy natychmiast po zdjęciu pokrywy skrzynki zaciskowej (41).

**• Dostęp, kontrola i wymiana mostka diodowego****Demontaż**

- Zdjąć pokrywę skrzynki zaciskowej (41).
- Odciąć zaciski mocujące kabli wzbudnicy, odłączyć złącze od wzbudnicy.
- Zdjąć nakrętki z pręty montażowe (37).
- Zdemontować tarczę tylną (36) za pomocą ściągacza: np. U.32 – 350 (Facom).
- Wyjąć łożysko toczne (70) za pomocą ściągacza śrubowego.
- Oddzielne połączenia.
- Sprawdź most za pomocą omomierza lub lampy akumulatora.

**Ponowny montaż**

- Wymień mosty zachowując biegunowość.
- Ponownie przeprowadź połączenia.
- Zamontować ponownie tylną tarczę, przeprowadzić wiązkę kablową między górnymi listwami przyłączeniowymi tarczy.
- Ponownie zamontować opaski mocujące kable.
- Wymień pokrywę skrzynki zaciskowej (41).

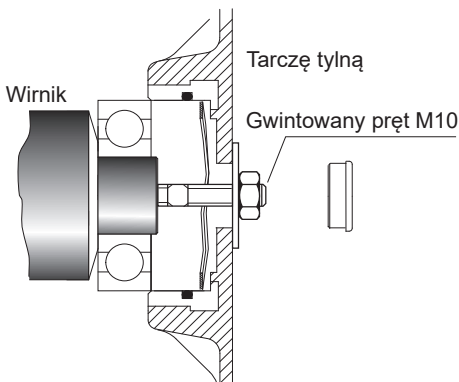


## TAL 042

### Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

#### • Wymiana łożyska tylnego na maszynie jednołożyskowej

##### Demontaż

- Zdemontować tarczę tylną (36).
- Wyjąć łożysko toczne (70) za pomocą ściągacza śrubowego.

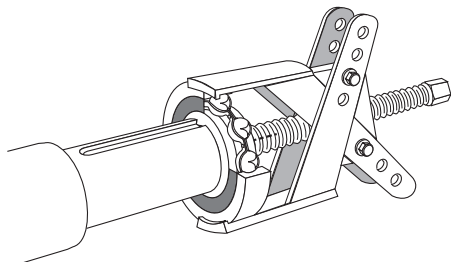


##### Ponowny montaż

- Zamontować nowe łożysko toczne po uprzednim ogrzaniu pierścienia wewnętrznego indukcyjnie lub w piecu suszarniczym w temp. 80°C (nie stosować kąpieli olejowej).
- Umieścić podkładkę docisku wstępnego (79) na tarczy.
- Zamontować ponownie tylną tarczę (36).

#### • Dostęp do koła wirnikowego i stojana

##### Demontaż

- Postępować zgodnie z procedurą demontażu łożysk tocznych.
- Zdjąć tarczę sprzęgającą i wsunąć rurę o odpowiedniej średnicy na koniec wału lub wspornika zbudowanego zgodnie z poniższym rysunkiem.

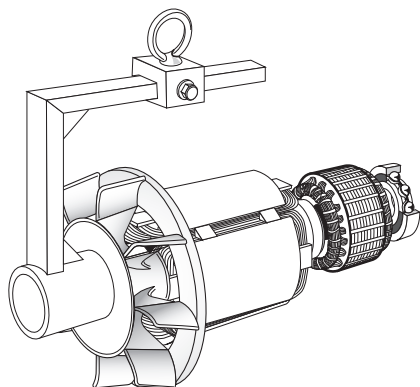

- Ustawić wirnik tak, aby opierał się jednym ze swoich biegunów, a następnie wysunąć go ruchem ślizgowym. W celu ułatwienia demontażu użyć rury jako dźwigni.

- Po wyjęciu wirnika należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić turbiny i położyć koło wirnikowe na odpowiednich wspornikach w kształcie litery V.

W przypadku demontażu tego, konieczne jest jego zastąpienie.


**UWAGA:** Jeżeli konieczne będzie wykonanie jakichkolwiek czynności na kole wirnikowym (ponowne uzwojenie, wymiana części), należy wówczas ponownie wyważyć cały wirnik.

##### Ponowny montaż koła wirnikowego

- Wykonać czynności w odwrotnej kolejności niż podczas procedury demontażu.

Należy uważać, aby podczas ponownego montażu wirnika w stanie nie uszkodzić uzwojeń.

- W przypadku wymiany turbiny należy wykonać montaż zgodnie z rysunkiem poniżej. Użyj rurki i pręta gwintowanego.

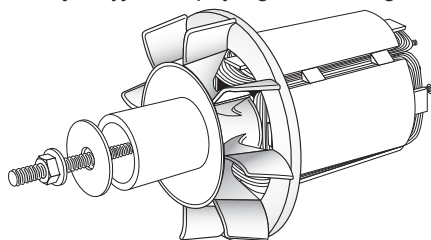

Postępować zgodnie z procedurą ponownego montażu łożysk tocznych.

#### 4.7 - Instalacja i konserwacja prądnicy ze wzbudaniem magnetycznym (PMG)

Odniesienia PMG jest PMG G3.

Patrz instrukcja konserwacji PMG, nr ref. 5867.

#### 4.8 - Tabela właściwości technicznych

Tabela średnich wartości:

Prądnica - 4 bieguny - 50 Hz - Standardowe uzwojenie nr 6S (6-przewodowy) i M lub M1 (4-przewodowy) połączone w wersji jednofazowej (400 V dla wartości wzbudzenia).

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

Wartości napięcia i natężenia podano dla pracy bez obciążenia oraz z obciążeniem znamionowym z osobnym wzbudzeniem pola. Wszystkie wartości podano w przybliżeniu  $\pm 10\%$  i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia (dokładne wartości znajdziesz w raporcie z testu).

### • Rezystancje przy 20 °C ( $\Omega$ )

#### Główne uzwojenia

Typ	Trójfazowy		Jednofazowy dedykowane		
			Uzwojenie		Wirnik
			M (50 Hz)	M1 (60 Hz)	
Stojan L/N	Wirnik	Stojan L/N			
A	0.2771	0.598	0.0680	0.0524	0.598
B	0.2608	0.622	0.0618	0.0477	0.622
C	0.2129	0.670	0.0512	0.0376	0.670
D/E	0.1512	0.778	0.0361	0.0301	0.778
F	0.1351	0.838	0.0323	0.0260	0.838
G	0.1137	0.874	0.0271	0.0216	0.874
H	0.0909	0.947	0.0233	0.0178	0.947
J	0.0909	0.947	-	-	0.947

#### Uzwojenia wtórnego AREP+

Typ	Induktor niebiesko/biały przewód		Induktor czerwony/czarny przewód	
	X1, X2	Z1, Z2	X1, X2	Z1, Z2
A	(0.6143)	0.6241	(0.6706)	0.5673
B	(0.5943)	0.6529	(0.6927)	0.5934
C	(0.5702)	0.6458	(0.5893)	0.6458
D/E	(0.5014)	0.6109	(0.5014)	0.6109
F	(0.4854)	0.5982	(0.5344)	0.6633
G	(0.4499)	0.6083	(0.5542)	0.6947
H	(0.4246)	0.4329	(0.5939)	0.5682
J	-	-	-	0.4329

Uzwojenie 6, 7: tylko Z1, Z2

Uzwojenie 9 (500V-50Hz i 600V-60Hz): X1, X2 i Z1, Z2

#### Wzbudnik

Typ	AREP+		Shunt / Jednofazowy dedykowane	
	Induktor	Twornik	Induktor	Twornik
A do G	15.640	0.225	15.640	0.225
H	7.358	0.187	17.604	0.187

Typ	AREP+		Shunt / Jednofazowy dedykowane	
	Induktor	Twornik	Induktor	Twornik
A do G	8.248	0.208	19.552	0.208
H/J	11.677	0.228	27.802	0.228

### • Prądy wzbudzenia 400V / 50 Hz (A)

Typ	Trójfazowy			
	AREP+		Shunt	
	Bez obciążenia	Przy obciążeniu znamionowym	Bez obciążenia	Przy obciążeniu znamionowym
A	0.63	2.14	0.63	2.14
B	0.60	2.13	0.60	2.13
C	0.59	2.21	0.59	2.21
D	0.56	1.92	0.56	1.92
E	0.56	2.19	0.56	2.19
F	0.54	2.23	0.54	2.23
G	0.58	2.38	0.58	2.38
H	0.74	3.21	0.48	2.09

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

Trójfazowy				
AREP+			Shunt	
Induktor czerwony/czarny przewód				
Typ	Bez obciążenia	Przy obciążeniu znamionowym	Bez obciążenia	Przy obciążeniu znamionowym
A	1.00	3.30	0.65	2.15
B	0.95	3.28	0.62	2.14
C	0.93	3.40	0.61	2.22
D	0.89	2.92	0.58	1.90
E	0.89	3.35	0.58	2.19
F	0.85	3.41	0.55	2.23
G	0.92	3.65	0.60	2.38
H	0.82	3.31	0.53	2.16
J	0.85	3.49	0.55	2.28

W przypadku urządzeń o częstotliwości 60 Hz wartości «i exc» są o około 5 do 10% niższe.

Jednofazowy dedykowane				
Uzwojenie				
M (50 Hz)			M1 (60 Hz)	
Induktor niebiesko/biały / czerwony/czarny przewód				
Typ	Bez obciążenia	Przy obciążeniu znamionowym	Bez obciążenia	Przy obciążeniu znamionowym
A	0.55	1.25	0.52	1.26
B	0.52	1.31	0.51	1.31
C	0.51	1.22	0.52	1.27
D	0.48	1.04	0.44	1.05
E	0.48	1.16	0.44	1.20
F	0.46	1.16	0.43	1.19
G	0.50	1.22	0.47	1.28
H	0.50	1.29	0.47	1.30

### • Napięcia uzwojenia wtórnego AREP+ (V)

Typ	Induktor niebiesko/biały przewód		Induktor czerwony/czarny przewód	
	X1, X2	Z1, Z2	X1, X2	Z1, Z2
A do F	(60)	5-10	(80-85)	5-10
G do H	(60)	5-10	(90-100)	5-10
J	-	-	-	5-10

Uzwojenie 6, 7: tylko Z1, Z2

Uzwojenie 9 (500V-50Hz i 600V-60Hz): X1, X2 i Z1, Z2

### • Stół mszalny (kg)

(maksymalne wartości podane wyłącznie w celach informacyjnych)

Typ	Masa całkowita	Wirnik
A	117	47
B	122	49
C	133	53
D/E	165	64
F	181	70
G	186	73
H/J	187	81



Po dokonaniu testu działania należy ponownie umocować wszystkie elementy osłonowe oraz pokrywy.

**TAL 042****Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny****5 - CZĘŚCI ZAMIENNE****5.1 - Części pierwszej obsługi technicznej**

Oto lista części:

<b>Zestaw jednołożyskowy</b>	<b>5067392</b>
Łożysko tylne RLT030ET030 Podkładka docisku wstępnego	
<b>Mostek diodowy ze zintegrowanym warystorem</b>	<b>4804804</b>
przed numerem seryjnym 325193	
<b>Mostek diodowy</b>	<b>4888595</b>
po numerze seryjnym 325193	
<b>Regulator napięcia SHUNT R120</b>	<b>4969966</b>
<b>Regulator napięcia AREP+ R180</b>	<b>5089747</b>

**5.2 - Pomoc techniczna**

Nasz dział pomocy technicznej z przyjemnością udzieli wszelkich informacji.

W przypadku zamawiania części zamiennych lub pomocy technicznej, zamówienie należy przesłać na adres [service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com) lub na najbliższy adres kontaktowy dostępny na stronie [www.lrsn.co/support](http://www.lrsn.co/support), do zamówienia należy dołączyć kompletny typ maszyny, jej numer i informacje wskazane na tabliczce znamionowej.

Numery części należy znaleźć na rysunku złożeniowym i listach części zamiennych.

Aby zapewnić prawidłową pracę i bezpieczeństwo naszych maszyn, zalecamy użycie oryginalnych części zamiennych producenta.

W razie nie przestrzegania tego zalecenia, producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.



Po dokonaniu testu działania należy ponownie umocować wszystkie elementy osłonowe oraz pokrywę.

**5.3 - Akcesoria****• Grzejnik antykondensacyjny używany podczas postoju**

Grzejnik antykondensacyjny musi pracować zaraz po zatrzymaniu prądnicy. Jest on zainstalowany w tylnej części maszyny. Jego standardowa moc wynosi 60W z 220V lub 60W z 110V, w zależności od życzenia użytkownika.




**Uwaga: mimo zatrzymania maszyny, zasilanie jest wciąż podłączone.**

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

### 5.4 - Rysunek złożeniowy, lista części i siła dokręcenia

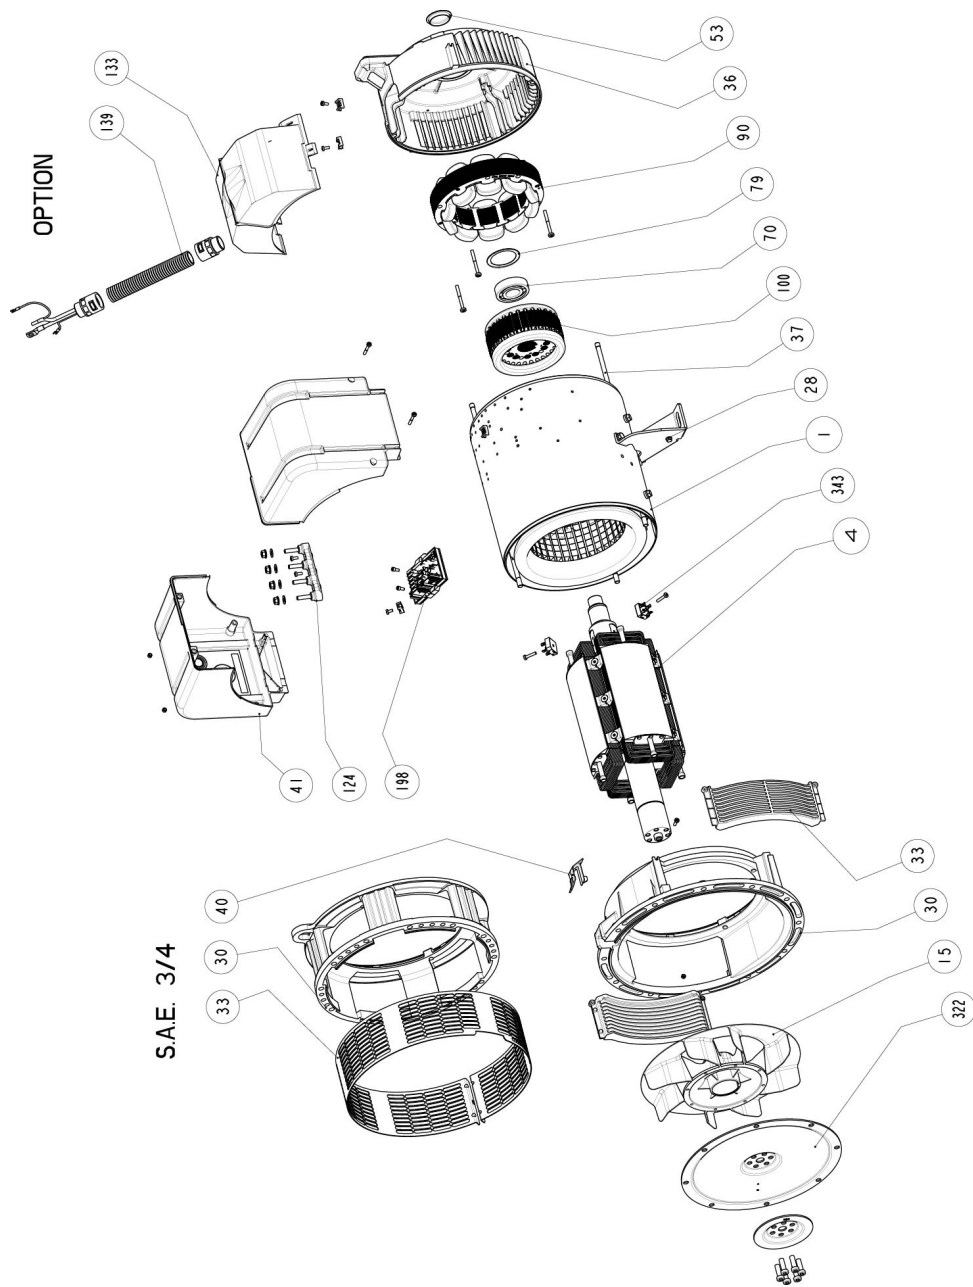

## TAL 042

### Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

Nr.	Ilość	Opis	Śruba Ø	Siła dokrę- cenia N.m	Nr.	Ilość	Opis	Śruba Ø	Siła dokrę- cenia N.m
1	1	Zestaw stojana	-	-	70	1	Łożysko tylne	-	-
4	1	Zestaw wirnika	-	-	79	1	Podkładka docisku wstępnego	-	-
15	1	Turbina	M5	4	90	1	Wzbudnik	M6	10
28	1	Zaciski masy	M6	10	100	1	Twornik wzbudnicy	-	-
30	1	Kołnierż sprzęgający	-	-	124	1	Szyna zaciskowa	M5	6
33	2	Kratkę wylotu powietrza	M5	4	133	1	Skrzynki zaciskowej (opcja)	M5	3.6
36	1	Tarczę tylną	M10	34	139	1	Przelotka kablowa (opcja)	-	-
37	4	Pręt montażowe	-	-	198	1	Regulator	M5	4 ±0.5
40	1	Ośłona z tworzywa sztucznego	-	-	322	1	Tarcza sprzęgła	M10	66
41	2	Panel skrzynki zaciskowej	M5	3.6 ±0.4	343	3	Mostek diodowy	M5	4
53	1	Korek uszczelniający	-	-					



## TAL 042

### Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny

#### Instrukcja utylizacji i recyklingu

Angażujemy się w ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko. W związku z tym stale nadzorujemy nasze procesy produkcyjne, pozyskiwanie materiałów oraz projekty urządzeń w celu zwiększenia możliwości poddawania ich recyklingowi i zmniejszenia naszego oddziaływania na środowisko naturalne.

Niniejsze instrukcje mają jedynie charakter informacyjny. Za zgodność z lokalnymi przepisami obowiązującymi w zakresie utylizacji i recyklingu urządzeń odpowiada użytkownik.

#### Materiały nadające się do recyklingu

Nasze generatory są zbudowane przede wszystkim z materiałów zawierających żelazo, stal i miedź, które można odzyskiwać w procesie recyklingu.

Materiały te można odzyskiwać poprzez demontaż ręczny, oddzielanie mechaniczne lub wytop. Dokładne wskazówki dotyczące demontażu urządzeń są dostępne w dziale wsparcia technicznego.

#### Odpady i materiały niebezpieczne

Poniższe podzespoły i materiały wymagają specjalnego przetwarzania i muszą zostać usunięte z generatora przed poddaniem go recyklingowi:

- materiały elektroniczne znajdujące się w skrzynce zaciskowej, obejmujące automatyczny regulator napięcia (198), przekładniki prądowe (176), moduł usuwania zakłóceń i inne elementy półprzewodnikowe.

- mostek diodowy (343) i ogranicznik skoków napięcia (347), znajdujące się na wirniku generatora.

- większość elementów z tworzywa sztucznego, takich jak konstrukcja skrzynki zaciskowej w niektórych urządzeniach; na elementach tych zazwyczaj znajduje się informacja dotycząca rodzaju tworzywa sztucznego.

Wszystkie wyżej wymienione materiały wymagają specjalnego przetworzenia w celu oddzielenia odpadów od materiałów nadających się do recyklingu i powinny być przekazywane do firm wyspecjalizowanych w utylizacji odpadów.

Oleje i smary z układu smarowania należy uznawać za odpady niebezpieczne i postępować z nimi zgodnie z przepisami lokalnymi.

Nasze generatory są objęte gwarancją na okres 20 lat. Po upływie tego okresu należy zaprzestać używania generatora niezależnie od jego stanu. Dalsze korzystanie z urządzenia jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

# TAL 042

## Niskie Napięcie Alternator - 4 bieguny



Angoulême, 16 czerwiec 2024

### Deklaracja EC

Moteurs Leroy-Somer oświadcza niniejszym, że generatory elektryczne typu:

LSA 40 – LSA 42.3 – LSA 44.3 – LSA 46.3 – LSA 47.2 – LSA 47.3 – LSA 49.1 – LSA 49.3 – LSA 50.1 – LSA 50.2 – LSA 51.2 – LSA 52.2 – LSA 52.3 – LSA 53 – LSA 53.1 – LSA 53.2 – LSA 54 – LSA 54.2 – LSA 55.3 – TAL040 – TAL 042 – TAL 044 – TAL 046 – TAL 047 – TAL 047.3 – TAL 049 – LSAH 42.3 – LSAH 44.3

oraz ich pochodne wyprodukowane przez Leroy-Somer lub na rzecz Leroy-Somer:

#### MOTEURS LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy  
16015 Angoulême  
France

#### LEROY-SOMER ELECTRO-TECHNIQUE Co., Ltd

No1 Alimosheng Road, Galshan Town,  
Cangshan District,  
Fuzhou, Fujian 350026  
China

#### MLS HOLICE STLO.SRO

Sladkovskeho 43  
772 04 Olomouc  
Czech Republic

#### NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE

#45, Nagarur, Huskur Road  
Off Tumkur Road,  
Bengaluru-562 162  
India

#### MOTEURS LEROY-SOMER

1, rue de la Burelle  
Boite Postale 1517  
45800 St Jean de Braye France

#### NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI

#64/A, Main Road,  
Tarihal Industrial Area,  
Tarihal, Hubli-580 026  
India

są zgodne z następującymi normami oraz dyrektywami:

#### Deklaracja zgodności:

- Dyrektywa dot. Niskiego Napięcia nr 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 roku.
- EN oraz IEC 60034-1, 60034-5 oraz 60034-22.
- ISO 8528-3 „Napędzane łukowym silnikiem o spalaniu wewnętrznym zespoły generujące prąd zmienny. Część 3. Generatory prądu zmiennego dla zespołów generujących”.

Generatory te są również zgodne z Dyrektywą ROHS nr 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 roku i jego Załącznik II nr 2015/863 z dnia 31 marca 2015 roku, a także Dyrektywa EMC nr 2014/30/EU z dnia 26 lutego 2014 roku.

#### Deklaracja inkorporacji:

Generatory te zostały zaprojektowane tak, aby spełnić zasadnicze wymagania Załącznik I, rozdziały 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1 do 1.3.3, 1.3.6 do 1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2 do 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (z wyjątkiem 1.7.1.2) Dyrektywy Maszynowej nr 2006/42/EC, jak również w Załącznik VII, część B niniejszej dyrektywy oraz normach cytowanych powyżej.

Dlatego te „Maszyn nieukończonych” są zaprojektowane do włączenia w kompletne grupy Electrical Gen-Set, które muszą być zgodne z Dyrektywą Maszynowej nr 2006/42/EC z dnia 17 maja 2006 roku.

#### UWAGA:

Wyżej wymienionych generatorów nie należy uruchamiać do czasu stwierdzenia zgodności odpowiednich zespołów Gen-Set z Dyrektywami nr 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU i 2015/863 oraz z pozostałymi Dyrektywami mającymi zastosowanie.

W odpowiedzi na uzasadnione żądanie władz państwowych, Moteurs Leroy-Somer zobowiązuje się przekazać niezbędne informacje dotyczące generatora.

Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie dokumentacji technicznej i niniejszej deklaracji są: Yannick MESSIN, Kierownik Techniczny LS Orléans, 1 rue de la Burelle, 45800 Saint Jean de Braye Jean-Pierre CHARPENTIER, Kierownik Techniczny LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angoulême

J.P. CHARPENTIER – Y. MESSIN

Moteurs Leroy-Somer

Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16915 Angoulême cedex 9 - France  
T: +33 (0)5 45 64 45 64 / www.nidecpower.com  
SAS with share capital of 32,239,235 € - RCS Angoulême 338 567 258.

4152 pl - 2024.06 / w

Umowne oświadczenie o zgodności EC można uzyskać od swojego kontaktu na żądanie.

# Obsługa i wsparcie

Nasi klienci mogą korzystać z ogólnoświatowej sieci serwisowej składającej się z ponad 80 obiektów. Dzięki lokalnej obecności możemy zagwarantować, że oferowane usługi naprawcze, wsparcia i konserwacji będą przeprowadzone szybko i skutecznie.

Zaufaj ekspertom ds. konserwacji prądnic i wytwarzania energii elektrycznej. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszli stosowne szkolenia pozwalające im na pracę we wszystkich środowiskach i z wszystkimi typami maszyn.

Dobrze znamy prądnice, zapewniamy najwyższej jakości obsługę, aby zoptymalizować koszty eksploatacji ponoszone przez naszych klientów.

Jakie usługi oferujemy:



Skontaktuj się z nami:

**Ameryka Północna i Południowa:** +1 (507) 625 4011

**EMEA:** +33 238 609 908

**Azja Pacyfik:** +65 6250 8488

**Chiny:** +86 591 8837 3010

**Indie:** +91 806 726 4867



 [service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com)

Zeskanuj kod lub wejdź na stronę:  
[www.lrsm.co/support](http://www.lrsm.co/support)



[www.nidecpower.com](http://www.nidecpower.com)

Connect with us at:

