

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса
Установка и обслуживание

LEROY-SOMER™

Nidec
All for dreams

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

Это руководство содержит базовый набор на генераторе вы купили.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением устройства прочтите до конца данное руководство по установке и обслуживанию. Все операции с данным устройством и необходимые оперативные вмешательства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Описывая операции, мы указываем рекомендации или, при помощи специальных символов, хотим привлечь ваше внимание к возможным опасным ситуациям. Просим вас внимательно прочитать все инструкции по безопасности и внимательно им следовать.

ВНИМАНИЕ

Знак предупреждает о действиях, которые могут нанести вред или привести к выходу из строя оборудования.



Указания по безопасности во избежание возникновения опасных ситуаций для операторов.



Указания по безопасности во избежание удара электрическим током.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения двух основных указаний по безопасности:

a) Запрещается нахождение персонала перед решетками выхода воздуха во время работы устройства в связи с возможностью выброса твердых элементов;

б) Запрещается приближаться к решеткам выхода воздуха детям в возрасте до 14 лет.

К данному руководству по обслуживанию прилагается полоска с наклейками, содержащими информацию о мерах безопасности. Их необходимо разместить после окончательной установки устройства в соответствии с рисунком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ввод генераторов в эксплуатацию запрещен, если машины, в которых должны использоваться генераторы, не имеют декларации соответствия директивам CE, а также другим соответствующим директивам. Данное руководство должно быть передано конечному пользователю.

Серия электрических преобразователей и их модифицированные варианты, произведенные нашей компанией или от ее имени, соответствуют нормам технического регламента Таможенного союза.

Комплектный генератор поставляется без устройства защиты от коротких замыканий. Такая защита должна обеспечиваться групповым автоматическим прерывателем, рассчитанным на ток короткого замыкания.

© 2023 Moteurs Leroy-Somer SAS

Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angoulême 338 567 258.

Компания оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своих продуктов с целью их соответствия последним техническим разработкам. В этой связи информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Запрещается воспроизведение данного документа в любой форме без предварительного согласия правообладателя.

Все товарные знаки и изделия являются зарегистрированными.

LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса****СОДЕРЖАНИЕ**

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ	4
1.1 - Нормы и меры безопасности.....	4
1.2 - Контроль.....	4
1.3 - Идентификация.....	4
1.4 - Хранение	4
1.5 - Применения	4
1.6 - Противопоказания к применению	4
2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
2.1 - Электрические характеристики	5
2.2 - Механические характеристики	5
3 - УСТАНОВКА	7
3.1 - Монтаж	7
3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением	8
3.3 - Схема подключения контактов	8
3.4 - Включение	11
3.5 - Настройки.....	11
4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
4.1 - Меры безопасности.....	12
4.2 - Текущая поддержка.....	12
4.3 - Подшипники	13
4.4 - Механические неисправности	13
4.5 - Электрические неисправности	14
4.6 - Демонтаж, повторное монтирование	16
4.7 - Установка и обслуживание генератора PMG	17
4.8 - Таблица характеристик	18
5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	20
5.1 - Детали для первичного обслуживания	20
5.2 - Служба технической поддержки.....	20
5.3 - Аксессуары	20
5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей и устройство для затягивания винтовых соединений.....	21

Инструкции по утилизации и переработке**Декларация ЕС**

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

1 - ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ

1.1 - Нормы и меры безопасности

Наши генераторы переменного тока отвечают большинству международных норм. См. заявление о включении "CE" на последней странице.

1.2 - Контроль

При приемке генератора проверьте, не был ли он поврежден во время транспортировки. В случае если присутствуют очевидные следы падения, необходимо предъявить претензии перевозчику (возможно, понадобится страхование при перевозке). После визуального контроля необходимо прокрутить устройство рукой, чтобы выявить возможные неисправности.

1.3 - Идентификация

Для идентификации генератора служит табличка, наклеенная на корпус (см. рисунок). Убедитесь, что данные, указанные в табличке, соответствуют заказанному вами устройству. Для того чтобы быстро определить тип вашего генератора, перепишите данные с сигнальной таблички ниже (реальная табличка может отличаться).

1.4 - Хранение

Перед включением устройство должно храниться:

- в месте, защищенном от воздействия влажности (< 90 %), после длительного времени хранения, проверьте изоляцию машины, во избежание возникновения меток на подшипниках не храните машину в местах со значительной вибрацией.

1.5 - Применения

Этот генератор предназначен в основном для выработки электроэнергии и применяются в качестве передвижных электростанций.

1.6 - Противопоказания к применению

Разрешается использовать устройство только при соответствии требований (окружающая среда, скорость, напряжение, мощность) к характеристикам, указанным на сигнальной табличке.

Nidec **LEROY-SOMER™**

Model	LSA	
S/N	Date	
Enclosure		Protection
Th. Class		Altitude
Weight		PF
A/R		Excitation
Excitation values	No Load	Full Load
DE bearing		
NDE bearing		

Frequency	Hz					
Speed	min ⁻¹					
Voltage	V					
Phase						
Connection						
Cont. BR 40°C	kVA					
	kW					
	A					
Stand by PR 27°C	kVA					
	kW					
	A					



38537800001

MOTEURS LEROY-SOMER
2 BD MARCELLIN LEROY
16000 ANGOULÈME - FRANCE

www.leroy-somer.com

Made in Europe
by Leroy-Somer



Scan the code or go to
GEN.LS1.DO
to check product data

LSA 000-0-1148.a



IEC 60034 - 1 & 5
ISO 8528 - 3
NEMA MG 1 32 & 33

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Электрические характеристики

Генератор переменного тока изготавливается без колец и щеток, оснащен вращающимся индуктором. Катушка "шаг 2/3", 4 или 12 проводов, изоляция класса Н, может предоставляться система возбуждения SHUNT, AREP или PMG (см. схемы и инструкцию регулятора).

• Электрические функции

- Определение температуры статора
- Сопротивления подогрева
- Комплект защиты от помех R791


2.2 - Механические характеристики

- Стальной корпус
- Чугунные фланцы
- Шарикоподшипники смазываются на заводе
- Конструктивные формы: Одноподшипниковое устройство с диском, держателями и скобами/дисками SAE, Двухподшипниковое устройство со скобой SAE на конце цилиндрического нормализованного вала
- Открытое устройство с автовентиляцией
- Уровень защиты: IP 23

• Механические функции


- Фильтры на подаче воздуха
- Подшипники с возможностью смазки
- Защита IP 44

• SHUNT однофазный посвященный 4 проводов

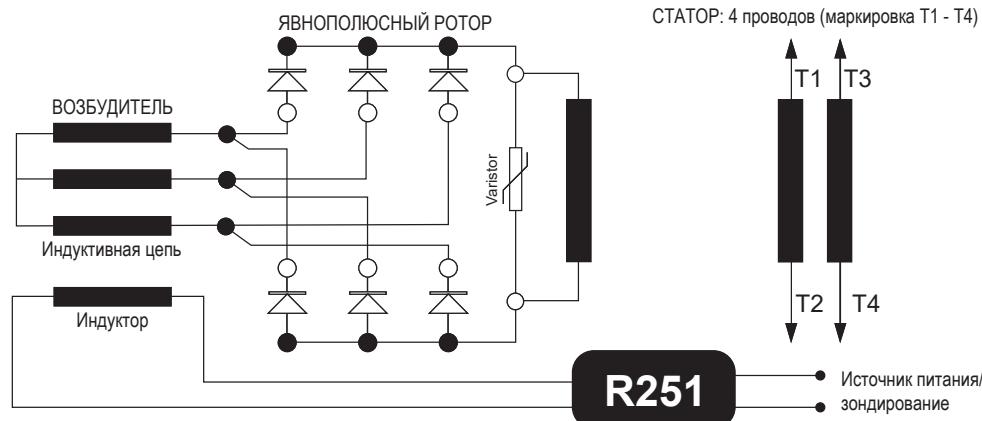


LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса**


- SHUNT трехфазный 12 проводов

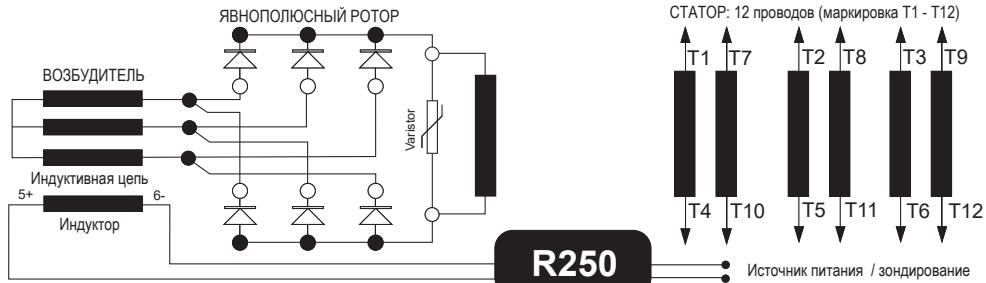

- AREP трехфазный 12 проводов

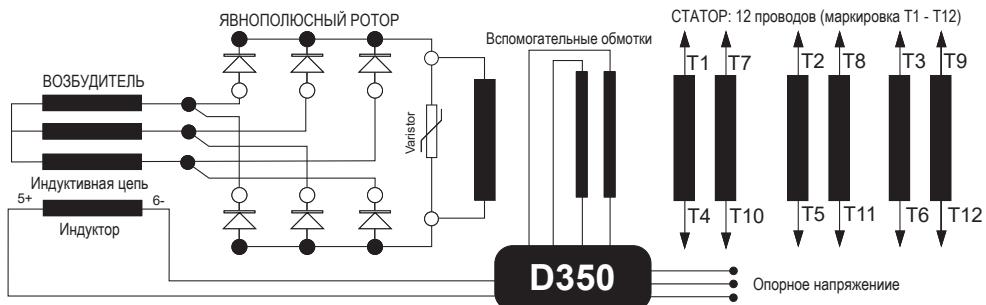

- PMG трехфазный 12 проводов

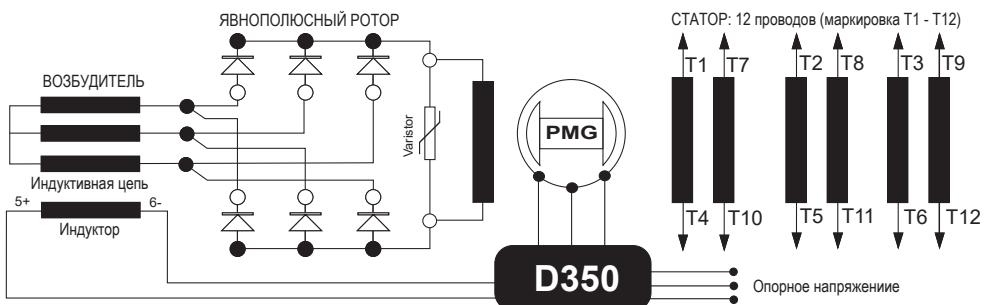

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

3 - УСТАНОВКА

Лица, производящие операции, описанные в данной главе, должны иметь средства личной защиты от механических и электрических повреждений.

3.1 - Монтаж



Все погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться с использованием проверенной техники; устройство должно находиться в горизонтальном положении. Для выбора средств подъема необходимо определить массу устройства. Во время операций, под нагрузкой не стоять!

- Погрузочно-разгрузочные работы

Кольца для поднятия, широкого диаметра, позволяют проводить погрузочно-разгрузочные работы только с генератором. За них нельзя поднимать весь генераторный агрегат. Крюки или такелажные скобы выбирать в соответствии с формой подъемных колец. Выбирать систему подъемных средств с учетом окружения генератора.

Во время выполнения данной операции не допускайте присутствия какого-либо персонала под грузом.

- Одноподшипниковое соединение

Перед подсоединением проверьте совместимость между генератором и двигателем, выполняя:

- анализ кручения линии вала группы (генераторы данные предоставляются по запросу),
- контроля габаритов маховика, хомута, дисков и смещения генератора.

ВНИМАНИЕ

При соединении не используйте турбину для привода в движение ротора генератора.

Необходимо добиться совпадения отверстий на дисках и на маховиках путем вращения первичного вала термодвигателя.

Во время соединения убедитесь в правильной установке генератора.

Проверьте наличие бокового зазора в коленчатом валу.

- Двухподшипниковое соединение


- Полуэластичное соединение

Необходимо тщательно совместить устройства, проверив, что эксцентрикситет и параллелизм обоих полуцилиндров не превышает 0,1 мм.

Данный генератор был настроен со шпонкой.

- Расположение

Генератор должен устанавливаться в вентилируемом помещении, чтобы температура окружающей среды не превышала температур, указанных на идентификационной табличке.

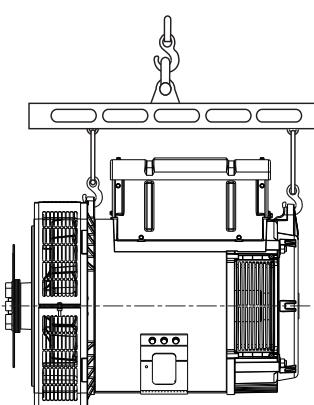

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

3.2 - Контрольные мероприятия перед первым включением

- Проверка электросоответствия



Строго запрещено включать новый либо уже используемый генератор, если изоляционный уровень ниже 1 МОм для статора и 100 000 Ом для других катушек.

Для определения минимальных значений можно использовать различные методы.

a) Поместите устройство на сутки в сухую среду при температуре 110°C (без регулятора).

б) подавайте горячий воздух в воздухозаборное отверстие, обеспечив вращение вала при отключенном индукторе.

Примечание: Долговременная остановка

Во избежание проблем после длительной остановки необходимо использовать нагревательные элементы, а также периодически проворачивать вал. Использование нагревательных элементов оказывается эффективным только в том случае, если они постоянно работают в течение всего периода простояния машины.

ВНИМАНИЕ

Убедиться, что уровень защиты генератора соответствует условиям окружающей среды.

• Механические проверки

Перед первым запуском необходимо проверить, что:

- все винты завинчены;
- длина винта и момент затяжки верны;
- происходит свободный забор воздуха для охлаждения;
- установлены решетки защитного картера;
- стандартным направлением вращения является вращение по часовой стрелке (смотри с конца вала) (вращение фаз 1 – 2 – 3).

Для вращения против часовой стрелки поменяйте местами контакты 2 и 3.

- схема соединения соответствует напряжению на месте установки (см. § 3.3).


3.3 - Схема подключения контактов

Для изменения соединений необходимо поменять расположение кабелей статора на клеммах. Код катушки указывается на сигнальной табличке.



Все изменения подключения контактов генератора а также проверки их производятся в выключенном состоянии. Кабели, подключенные пользователем, не должны создавать помех внутренним подключениям в клеммной коробке.

- **SHUNT однофазный посвященный 4 проводов**

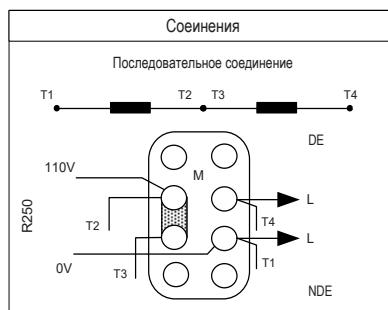

LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса**




- SHUNT, AREP или PMG трехфазный 12 проводов

Код соединения	Напряжение / Обнаружение			Заводские соединения
(A) 3PH	Обмотка	50 Hz	60 Hz	
	6	190 - 208	190 - 240	T6 → T11 → T12 → N
	7	220 - 230	-	T5 → T4 → T10 → T11 → T10 → T5 → T9 → L3(W)
	8	-	190 - 208	T8 → T2 → T3 → L2(V)
	R250 : 0 => (T8) / 110 V => (T11) D350 : U => T1 / V => T2 / W => T3			T7 → T1 → L1(U) NDE
(D) 3PH	Обмотка	50 Hz	60 Hz	
	6	380 - 415	380 - 480	T11 → T12 → N
	7	440 - 460	-	T9 → T6 → T3 → L3(W)
	8	-	380 - 416	T8 → T5 → T2 → L2(V)
	R250 : 0 => (T8) / 110 V => (T11) D350 : U => T1 / V => T2 / W => T3			T7 → T4 → T1 → L1(U) NDE
(F) 1PH или 3PH	Обмотка	50 Hz	60 Hz	
	6	220 - 240	220 - 240	T6 → T3 → L → L3(W)
	7	250 - 260	-	T9 → T11 → T5 → T8 → T10 → L → L2(V)
	8	200	220 - 240	T4 → T2 → T7 → T12 → T1 → L → L1(U)
	R250 : 0 => (T8) / 110 V => (T11) D350 : U => T1 / V => T2 / W => T3			NDE
(FF) 1PH	Обмотка	50 Hz	60 Hz	
	6	220 - 240	220 - 240	T4 → T11 → T12 → L
	7	250 - 260	-	T9 → T3 → T10 → T8 → T6 → T2 → L
	8	200	220 - 240	T12 → T6 → T2 → T5 → T1 → L
	R250 : 0 => (T1) / 110 V => (T4) D350 : V => T1 / W => T10			NDE
⚠️ В случае повторного подключения проверьте определение напряжения регулятора!				

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

 - SHUNT, AREP или PMG трехфазный 12 проводов

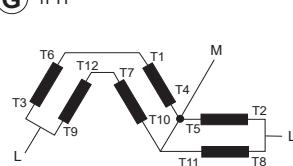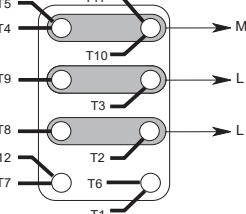Код соединения	Напряжение / Обнаружение			Заводские соединения																									
(G) 1PH	Обмотка	50 Hz	60 Hz																										
	6	220 - 240	220 - 240	T5 → T11 → M																									
	7	250 - 260	-	T4 → T10 → L																									
	8	200	220 - 240	T9 → T3 → L																									
R250 : 0 => (T8) / 110 V => (T11) D350 : V => T2 / W => T3				NDE																									
 Напряжение LM = 1/2 напряжения LL																													
ОДНОФАЗНЫЕ 4 ПРОВОДОВ - СПЕЦИАЛЬНАЯ НАМОТКА типа М или М1																													
 Последовательное соединение		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Напряжение 50/60 Гц</th> <th colspan="3">Выход</th> </tr> <tr> <th>L - L</th> <th>L - M</th> <th>Подсоединить</th> <th>L</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220</td> <td>110</td> <td>T2 - T3</td> <td>T1</td> <td>T4</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>115</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Напряжение 50/60 Гц		Выход			L - L	L - M	Подсоединить	L	L	220	110	T2 - T3	T1	T4	230	115				240	120			
Напряжение 50/60 Гц		Выход																											
L - L	L - M	Подсоединить	L	L																									
220	110	T2 - T3	T1	T4																									
230	115																												
240	120																												
R250 : 0 => (T1) / 110 V => (T2)																													
 Внимание: параллельное соединение не реализуется.																													



При параллельном подключении генераторов переменного тока с глухозаземленной нейтралью может понадобиться катушка индуктивности (свяжитесь с заводом).
 Момент затяжки терминала (M10 / 20 Nm +/-3).

• Схема подключение дополнительных

Внешний потенциометр напряжения		
	 ST	Регулировка напряжения дистанционным потенциометром
Нагревательный элемент		
101		103 Ph1 130 °C Синие проводы
102		103 Ph2 150 °C Черные проводы
		104 Ph3 180 °C Красные/белые проводы
Зонд статора (PTC)		

LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса****• Проверка соединений**

Электрическое оборудование должно быть установлено с соблюдением законодательства, действующего в стране установки.

Проверьте, что:

 
- устройство размыкания дифференциалов, соответствующее законодательным актам о личной безопасности, действующим в стране установки, было правильно установлено на выходе мощности генератора, как можно ближе к нему (в этом случае отсоедините кабель противостояния помехам, подключенный к нейтральному входу).
- устройства защиты включены;
- в случае использования внешнего регулятора, соединения между генератором и шкафом приведены в соответствии со схемой соединения.
- нет короткого замыкания между фазой либо нейтралью, между клеммами выхода генератора и шкафом управления генераторной группы (часть сети, которая не защищена выключателями или реле).
- подключение машины производится стыковкой наконечников в соответствии со схемой соединения контактов.



- Клемма заземления генератора, расположенная в клеммной коробке, подсоединенна к электрическому контуру заземления.

- Клемма массы подсоединенна к шасси.

Внутренние соединения клеммной коробки ни в коем случае не должны подвергаться напряжениям, возникающим от подсоединеных пользователем кабелей.



Диаметр	M6	M8	M10	M12
крутящий момент	4 Nm	10 Nm	20 Nm	35 Nm
Тolerантность	± 15%			

3.4 - Включение

Включение и эксплуатация машины разрешаются только при соответствии правилам и нормам, указанным в настоящем руководстве.

Испытание и настройка устройства производится на заводе. При первом использовании в холостую необходимо удостовериться, что переносная скорость стабильна и правильно отрегулирована (см. сигнальную табличку). При использовании смазываемых подшипников рекомендуется произвести их смазку в момент первого использования (см. 4.3).

При использовании нагрузки устройство должно достичь номинальной скорости и напряжения; тем не менее, если есть неполадки в работе, можно произвести дополнительную регулировку машины (в соответствии с процедурой настройки, см. § 3.5). В случае если устранения неполадок не произошло, необходимо определить их причину (см. § 4.5).

3.5 - Настройки

Настройка во время испытаний должна производиться квалифицированными специалистами. Для настройки обязательно соблюдайте значение переносной скорости, указанное на сигнальной табличке.

После настройки заново устанавливаются защитные панели для ограничения доступа. Все возможные настройки устройства производятся через регулятор.

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

4 - ПОДДЕРЖКА - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев и в целях поддержания устройства в рабочем состоянии необходимо производить его обслуживание, оперативно устраняя неисправности.



Все операции с генератором проводятся специально обученными специалистами; при обслуживании и ремонте электрических и механических элементов необходимо использовать средства индивидуальной защиты от механического воздействия и поражения электрическим током.

Перед любыми работами с генератором необходимо тщательно изучить принцип функционирования системы и удостовериться, что устройство нельзя включить вручную либо автоматически.



Внимание: после определенного срока работы некоторые части генератора сильно нагреваются, прикосновение к ним может причинить ожоги.

4.2 - Текущая поддержка

• Контроль после запуска

Приблизительно после 20 часов работы необходимо проверить уровень затяжки всех винтов, фиксирующих устройство, общее состояние машины и различных электрических соединений.

• Электрическое обслуживание

Можно использовать обезжижающие и летучие вещества, имеющиеся в продаже.

ВНИМАНИЕ

Не используйте: трихлорэтилен, перхлорэтилен, трихлорэтан и остальные щелочные продукты.



Эти операции должны выполняться на станции очистки, оборудованной системой всасывания с рекуперацией и удалением продукции.

Изоляторы и система насыщения не должны быть повреждены растворителями. Не допускайте попадания чистящего вещества в желоба.

Наносите средство кисточкой и постоянно протирайте губкой, чтобы не допустить его скопления на корпусе. Просушите катушку при помощи сухого куска материи. Перед закрытием устройства дайте испариться остаткам средства.

• Механическое обслуживание

ВНИМАНИЕ

струи воды или другого чистящего средства, подаваемого под высоким давлением. В случае неисправности, произошедшей в результате использования таких средств очистки, действие гарантии приостанавливается.

Очистка от смазки Использовать кисточку и чистящее средство (совместимое с краской).

Очистка от пыли: Использовать сжатый воздух.

Если машина оборудована фильтрами, обслуживающий персонал должен проводить периодическую и систематическую чистку воздушных фильтров. В случае сухой пыли фильтр может чиститься сжатым воздухом или должен быть заменен в случае его забивания.

После очистки генератора необходимо проверить изоляцию катушек (§ 3.2. и § 4.5).

LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса****4.3 - Подшипники**

Подшипники обработаны смазкой на весь срок службы	Приблизительный срок службы смазки (в зависимости от использования) составляет 20 тыс. часов или 3 года
По заказу могут быть предоставлены подшипники, подлежащие повторной смазке	Периодичность смазки: 4000 часов работы или каждые 6 месяцев Передний и задний подшипник: количество смазки: 30 гр
Стандартная смазка	LITHIUM — стандартная — NLGI 3
Смазка на заводе-изготовителе	ESSO — Unirex N3
 Обязательно осуществлять смазку генератора при первом его запуске и при эксплуатации. Передний и задний подшипник следует смазывать одновременно.	
В случае пыльной среды или высокой температуры окружающей среды (> 40°C) интервал смазки должен быть разделен на два.	

4.4 - Механические неисправности

Неисправность		Действие
Подшипник	Чрезмерный нагрев подшипника(ков) (температура обоймы выше 80 °C)	<ul style="list-style-type: none"> - Если подшипник отливает синевой или если смазка обуглилась, заменить подшипник - Подшипник плохо зафиксирован - Плохая соосность подшипников (плохо сидят фланцы)
Температура аномальная	Перегрев рамы генератора (40 °C выше температуры окружающей среды).	<ul style="list-style-type: none"> - Канал забора-выхода воздуха частично забит, или забор горячего воздуха генератора или теплового двигателя - Работа генератора при слишком высоком напряжении (> 105% от номинального с нагрузкой). - Генератор работает с перегрузкой
Вибрация	Чрезмерная вибрация	<ul style="list-style-type: none"> - Плохая соосность (сопряжения) - Дефектный амортизатор или наличие зазора в сцеплении - Неправильная балансировка ротора
	Чрезмерная вибрация и "грохот" генератора	<ul style="list-style-type: none"> - Генератор работает как одофазный (нагрузка однофазная или неисправный контактор или неправильная установка) - Короткое замыкание статора
Аномальный шум	Сильный удар, за которым следует грохот и вибрация	<p>Короткое замыкание в установке</p> <p>Неправильное подсоединение (параллельное, а не в фазу)</p> <p>Возможные последствия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разрыв или порча сцепления - Разрыв или искривление конца вала - Перемещение и закорачивание обмотки явнополюсного ротора - Раскол или разблокирование вентилятора - Вывод из действия врачающегося диодного преобразователя регулятора, Варистор

LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса****4.5 - Электрические неисправности**

Неисправность	Действие	Меры	Контроль/Происхождение
Отсутствие напряжения при включении	На 2-3 секунды установить между контактами E- и E+ новую батарею 4-12 В, соблюдая полярность	Генератор включается, а напряжение остается на нужном уровне после извлечения батарейки	- Отсутствие остаточного тока
		Генератор включается, но напряжение не поднимается до номинального уровня после извлечения батарейки	- Проверьте подключение регулятора - Неисправность диодов - Короткое замыкание индуктора
		Генератор включается, но напряжение пропадает после удаления батарейки	- Неисправность регулятора - Выключенные индукторы (проверить катушку) - Выключается равнополюсный индуктор (проверьте его сопротивление)
Слишком низкое напряжение	Проверьте переносную скорость	Нормальная скорость	Проверьте подключение регулятора (возможно, он поврежден). - Короткое замыкание индукторов - Пломка вращающихся диодов - Короткое замыкание равнополюсного индуктора (проверьте его сопротивление)
		Слишком низкая скорость	Увеличьте переносную скорость (не производите действий с выходами (P2) регулятора до достижения нужной скорости)
Слишком высокое напряжение	Настройка потенциометра регулятора	Настройки не работают	- Неисправность регулятора
Колебания напряжения	Настройка стабилизационного потенциометра регулятора	В случае если нужный эффект не достигнут: Проверьте нормальный и быстрый режимы (ST2)	- Проверьте скорость: Возможны циклические неисправности - Плохая блокировка контактов - Неисправность регулятора - Слишком низкая скорость (либо LAM регулятора отрегулирован на слишком высоком уровне)
Нормальное напряжение в холостом ходе и слишком низкий уровень при нагрузке ^(*)	Пустить на холостом ходу и проверить напряжение между контактами E+ и E- регулятора	Напряжение между E+ и E- (DC) SHUNT < 20B - AREP / PMG < 10B	- Проверьте скорость (либо LAM на слишком высоком уровне)
		Напряжение между E+ и E- SHUNT > 30B - AREP / PMG > 15B	- Неисправность вращающихся диодов - Короткое замыкание явнополюсного индуктора (проверьте сопротивление) - Пломка якоря возбуждающего устройства (проверьте его сопротивление)
Исчезновение напряжения при работе	Проверьте регулятор, варистор, вращающиеся диоды и проведите замену неисправных деталей	Напряжение не достигает номинального уровня	- Пломка индуктора возбуждающего устройства - Пломка якоря возбуждающего устройства - Сбой регулятора - Пломка или короткое замыкание явнополюсного индуктора

(*) При работе в однофазном режиме проверить, что провода детектирования регулятора правильно подсоединенны к контактным зажимам.

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

• Проверка катушки


Для проверки изоляции можно провести испытание ее электрической прочности. В этом случае надо обязательно отключить все устройства от регулятора.

ВНИМАНИЕ

В случае если регулятор будет поврежден, действие гарантии приостанавливается.

• Проверка диодного моста

Рабочий диод должен проводить ток только от анода к катоду.

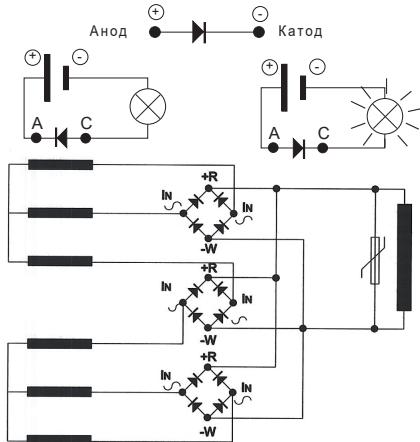

• Проверка катушек и вращающихся диодов при помощи независимого возбуждения




Во время этих действий необходимо убедиться в том, что генератор отключен от всех внешних нагрузок и проверить клеммную колодку с целью проверки надежности крепления соединений.

1) Остановите генераторную группу, отключите и изолируйте провода регулятора.

2) Для независимого возбуждения возможны два вида монтажа.

Монтаж А: Параллельно подключите батарею 12 В с реостатом 50 Ом – 300 Вт и диод к двум проводам индуктора (5+) и (6-).

МОНТАЖ А

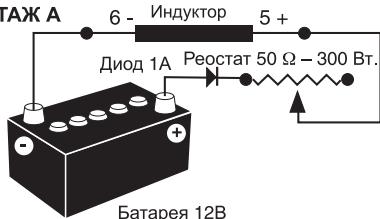

Батарея 12В

Монтаж В: Подключите элемент питания переменного тока «Variac» и диодный мост к двум проводам индуктора (5+) и (6-).


Две данные системы должны быть совместимы с мощностью возбуждения устройства (см. сигнальную таблицу).

3) Запустите генераторную группу на номинальной скорости.

4) Постепенно повышайте ток питания индуктора воздействием на реостат или на элемент питания переменного тока и измеряйте выходное напряжение на L1 - L2 - L3, выполняя контроль напряжения и силы тока возбуждения вхолостую и с нагрузкой (см. сигнальную таблицу на устройстве, а также протоколы испытаний, полученные на заводе).

В случае если выходное напряжение находится на номинальном уровне и настроено на <1% для данного значения возбуждения, устройство находится в рабочем состоянии, а неисправность касается регуляторов (регулятор - кабели - определение - дополнительная катушка).

МОНТАЖ В

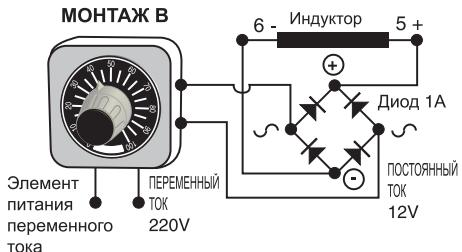

LSA 44.3


Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

4.6 - Демонтаж, повторное монтирование

ВНИМАНИЕ

Данные действия проводятся в течение гарантийного периода только в специально отведенной мастерской, сертифицированной компанией, или на нашем заводе.

В противном случае гарантия аннулируется. Во время проведения действий устройство обязательно должно находиться в горизонтальном положении (ротор не должен быть блокированным). Обратитесь к данным по весу машины для выбора способа подъема.

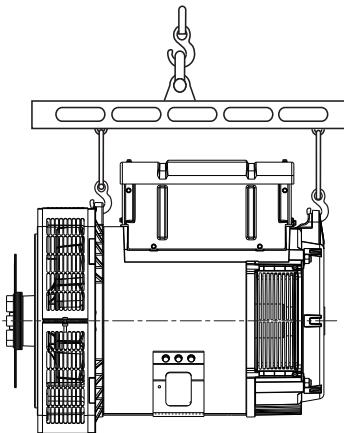

• Необходимое оборудование

При полном демонтаже машины желательно иметь под рукой инструменты, указанные ниже:

- 1 ключ с трещоткой + насадка
- 1 динамометрический ключ
- 1 плоский гаечный ключ 7, 8, 10, 12 мм
- 1 втулка 8, 10, 13, 16, 18, 21, 22, 24 мм
- 1 шестигранный насадок: 5 (например, Facom: ET5), 6 (ET6), 10 (ET10, 14 (ET14))
- 1 насадок TORX T20 и T30
- 1 экстрактор (U35)/(U32/350)

• Устройство для затягивания винтовых соединений

См. § 5.4.

• Доступ к диодам

- Вывните воздухозаборную решетку (51).

- Проверьте модуля с помощью омметра или лампы.

- Установите модули на место.

- Установите воздухозаборную решетку на место (51).

• Доступ к соединениям и системе регулировки

Доступ есть сразу после сняв верхнюю часть капота (48).

• Замена заднего подшипника на одноподшипниковой машине

Демонтаж


- Снимите крышку капота (48).

- Снимите хомуты крепления выходных силовых кабелей, снимите разъем устройства возбуждения.

- Вывните гайки монтажных стержень (37).

- Демонтируйте подшипник качения задний (36) с помощью экстрактора, например U.32 - 350 (Facom).

- Снимите подшипник (70) с помощью винтового экстрактора.

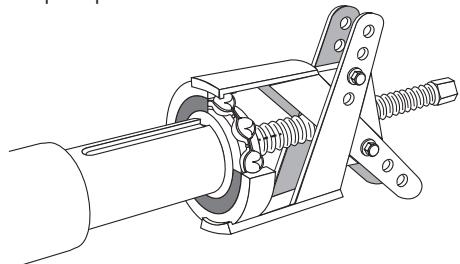

Повторная сборка

- Установить новый подшипник, предварительно нагрев внутреннее кольцо с помощью индукции или в камере при 80 °C (не использовать масляную ванну).

- Поместите шайбу начальной нагрузки (79) во фланец и установите новую кольцевую прокладку (349).


- Установите подшипник качения задний на место, продените жгут проводов между верхними перемычками фланца.

- Установите кабельные стяжки и разъем устройства возбуждения на место.

- Установите крышку капота (48), а также винт непрерывности массы (29).

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

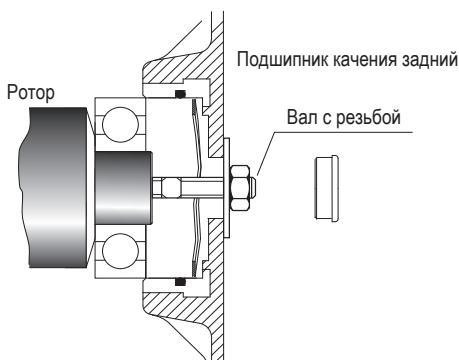

ВНИМАНИЕ

Во время демонтажа обойм подшипников предусмотрите замену подшипников, кольцевой прокладки, шайбы начальной нагрузки и клейкой пасты.

- Замена переднего подшипника

Демонтаж

- Разъедините генератор приводного двигателя.
- Выньте зажимных винтов.
- Снимите подшипник качения передний (30).
- Демонтируйте подшипник качения задний (36).
- Снимите 2 подшипника (60) и (70) с помощью экстрактора центрального винта.

Повторная сборка

- Установите новые подшипники после их индукционного нагрева или нагрева в сушильной печи при температуре 80 °C (не используйте масляную ванну).
- Проверьте наличие шайбы начальной нагрузки (79) и новой кольцевой прокладки (349) во подшипник качения задний (36).
- Установите подшипник качения задний на место, проденьте жгут проводов между верхними перемычками фланца.
- Установите подшипник качения передний (30) на место, застопорите крепежных винтов.
- Проверьте правильность монтажа системы генератора и затяжку всех винтов.

- Доступ к явнополюсному ротору и статору

Демонтаж

Соблюдайте процедуру демонтажа подшипников.

- Снимите соединительный диск (генератор с одной обоймой подшипника) или переднюю обойму подшипника (генератор с двумя обоймами подшипников) и вставьте трубку соответствующего диаметра в конец вала.
- Установите ротор на опоре на один из его полюсов, затем аккуратно извлеките его. Соедините плечо рычага с трубкой, чтобы облегчить демонтаж.
- После извлечения ротора важно не повредить турбину или не демонтировать ее.
- Снимите явнополюсный ротор на соответствующих V-образных опорах.

ПРИМЕЧАНИЕ: При операциях на явнополярном роторе (перемотка, замена компонентов) следует выполнить балансировку ротора в сборе.

Повторная монтаж явнополярного ротора

- Выполните действия, как при демонтаже, но в обратном порядке.
- При установке ротора в статор следить, чтобы не задеть обмотки.
- Установите турбину на муфте при помощи винтов.
- Следовать процедуре повторного монтажа подшипников.

4.7 - Установка и обслуживание генератора PMG

Ссылка PMG является PMG 7.

См. руководство по техническому обслуживанию PMG арт.: 4211.

LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса****4.8 - Таблица характеристик**

Таблица средних значений:

Генератор - 4 полюсный - 50 Гц - Стандартная обмотка №6 (12 проводов) и М или М1 (4 проводов) для однофазного (400 В для возбуждения).

Значения напряжения и тока приводятся для работы на холостом ходу с номинальной нагрузкой и независимым возбуждением.

Все значения приведены с точностью $\pm 10\%$ и могут быть изменены без предварительного уведомления (для получения точных данных см. доклад о проведенных испытаниях).

При 60 Гц значения «i exc» приблизительно на 5-10% ниже.

- Трехфазный: 4 полюса система возбуждение SHUNT**

Сопротивления при 20 °C (Ω)

Тип	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Индуктивная цепь
S2/S3	0.0503	2.354	11.647	0.790
S4/S5	0.0390	2.642	12.942	0.920
M6	0.0335	2.893	12.942	0.920
M8	0.0287	3.145	12.942	0.920
L10	0.0236	3.433	12.942	0.920
L12	0.0236	3.433	12.942	0.920
VL13/VL14	0.0188	4.044	5.307	1.149

Ток возбуждения i exc (A)

400 В - 50 Гц

«i exc»: ток возбуждения индуктора

Тип	Вхолостую	Номинальная нагрузка
S2	0.75	2.07
S3	0.75	2.33
S4	0.73	2.11
S5	0.73	2.31
M6	0.66	2.47
M8	0.62	2.37
L10	0.67	2.45
L12	0.67	2.71
VL13	0.78	3.17
VL14	0.78	3.53

- Трехфазный: 4 полюса система возбуждение AREP**

Сопротивления при 20 °C (Ω)

Тип	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Индуктивная цепь
S2/S3	0.0503	2.354	7.262	0.790
S4/S5	0.0390	2.642	8.068	0.920
M6	0.0335	2.893	8.068	0.920
M8	0.0287	3.145	8.068	0.920
L10	0.0236	3.433	8.068	0.920
L12	0.0236	3.433	8.068	0.920
VL13/VL14	0.0188	4.044	5.307	1.149

Сопротивления вспомогательных обмоток при 20 °C (Ω)

Тип	X1,X2	Z1,Z2
S2/S3	0.341	0.627
S4/S5	0.305	0.571
M6	0.289	0.575
M8	0.271	0.559
L10	0.247	0.525
L12	0.247	0.525
VL13/VL14	0.238	0.547

Ток возбуждения i exc (A)

400 В - 50 Гц

«i exc»: ток возбуждения индуктора

Тип	Вхолостую	Номинальная нагрузка
S2	0.97	2.67
S3	0.97	3
S4	0.94	2.71
S5	0.94	2.98
M6	0.85	3.18
M8	0.81	3.05
L10	0.86	3.15
L12	0.86	3.49
VL13	0.78	3.17
VL14	0.78	3.53

LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса**

- Однофазный посвященный M: 4 полюса
система возбуждение SHUNT - 50 Hz

Сопротивления при 20 °C (Ω)

Тип	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Индуктивная цепь
S3	0.012	2.354	11.647	0.790
S5	0.0093	2.642	12.942	0.920
M8	0.0068	3.145	12.942	0.920

Ток возбуждения i exc (A)

230 В - 50 Гц

«i exc»: ток возбуждения индуктора

Тип	Вхолостую	Номинальная нагрузка
S3	0.7	1.5
S5	0.7	1.5
M8	0.6	1.3

- Однофазный посвященный M1: 4 полюса
система возбуждение SHUNT - 60 Hz

Сопротивления при 20 °C (Ω)

Тип	Статор L/N	Ротор	Индуктор	Индуктивная цепь
S3	0.0084	2.354	11.647	0.790
S5	0.0059	2.642	12.942	0.920
M6	0.0063	2.893	12.942	0.920
L10	0.0042	3.433	12.942	0.920

Ток возбуждения i exc (A)

240 В - 60 Гц

«i exc»: ток возбуждения индуктора

Тип	Вхолостую	Номинальная нагрузка
S3	0.9	1.8
S5	1	2
M6	0.6	1.7
L10	0.7	1.5

• Таблица масс

(значения приводятся в качестве справочных значений)

Тип	Общая масса (кг)	Ротор (кг)
S2/S3	301	123
S4/S5	338	141
M6	374	156
M8	404	168
L10	439	183
L12	439	184
VL13/VL14	555	231



После завершения настройки, панели доступа или кожухи должны быть обязательно установлены на место. Не забудьте про винт (29) непрерывности массы.

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

5.1 - Детали для первичного обслуживания

Вот список деталей:

Набор для одноподшипникового соединения	4879454
Задний подшипник RLT040ET030	
Шайба предварительной нагрузки	
Соединительное кольцо	
Набор для двухподшипникового соединения	4877030
Передний подшипник RLT070ET007	
Задний подшипник RLT040ET030	
Шайба предварительной нагрузки	
Соединительное кольцо	
Стопорные кольца	
Набор диодный мостик	4888595
Варистор	4691059
Регулятор напряжения SHUNT R250	5190337
Регулятор напряжения AREP D350	5124059

5.2 - Служба технической поддержки

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Вы всегда можете отправить свой запрос на поставку запасных частей или для получения консультации на электронный адрес service.erpg@leroy-somer.com или ближайшему лицу для связи, контакты которого можно найти по ссылке www.lrsm.co/support, указав полностью тип машины, его номер и информацию с заводской таблички.

Номера запасных частей можно найти в инструкции по эксплуатации на генератор на чертеже с детальным видом и их описания на странице со списком запасных частей.

Для достижения оптимальной производительности и высокого уровня безопасности наших машин настоятельно рекомендуем пользоваться оригиналными запасными частями.

В противном случае производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.



После завершения настройки, панели доступа или кожухи должны быть обязательно установлены на место.

5.3 - Аксессуары

- Нагревательные элементы, действующие при остановке

Нагревательные элементы должны быть включены сразу после выключения генератора переменного тока. Данный элемент устанавливается в задней части машины. Его стандартная мощность составляет 100 Вт при 220 В или 100 Вт при 110 В на выбор.



Внимание: питание подается при выключенном машине.

- Температурные зонды термосопротивлений (PTC)

- Применяются тройные термосопротивления с положительным температурным коэффициентом, установленные в обмотке статора (по одному на фазу). На обмотке не может быть установлено более 2 тройных сопротивлений (на двух уровнях: предупреждение и включение) и 1 либо 2 термосопротивления в подшипниках.


Данные зонды должны быть соединены с соответствующими реле определения (поставляются по заказу).

Сопротивление зондов термосопротивления в охлажденном состоянии: от 100 до 250 Ω на зонд.

LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса**

5.4 - Виды генератора в разрезе, список деталей и устройство для затягивания винтовых соединений


- Одним подшипником

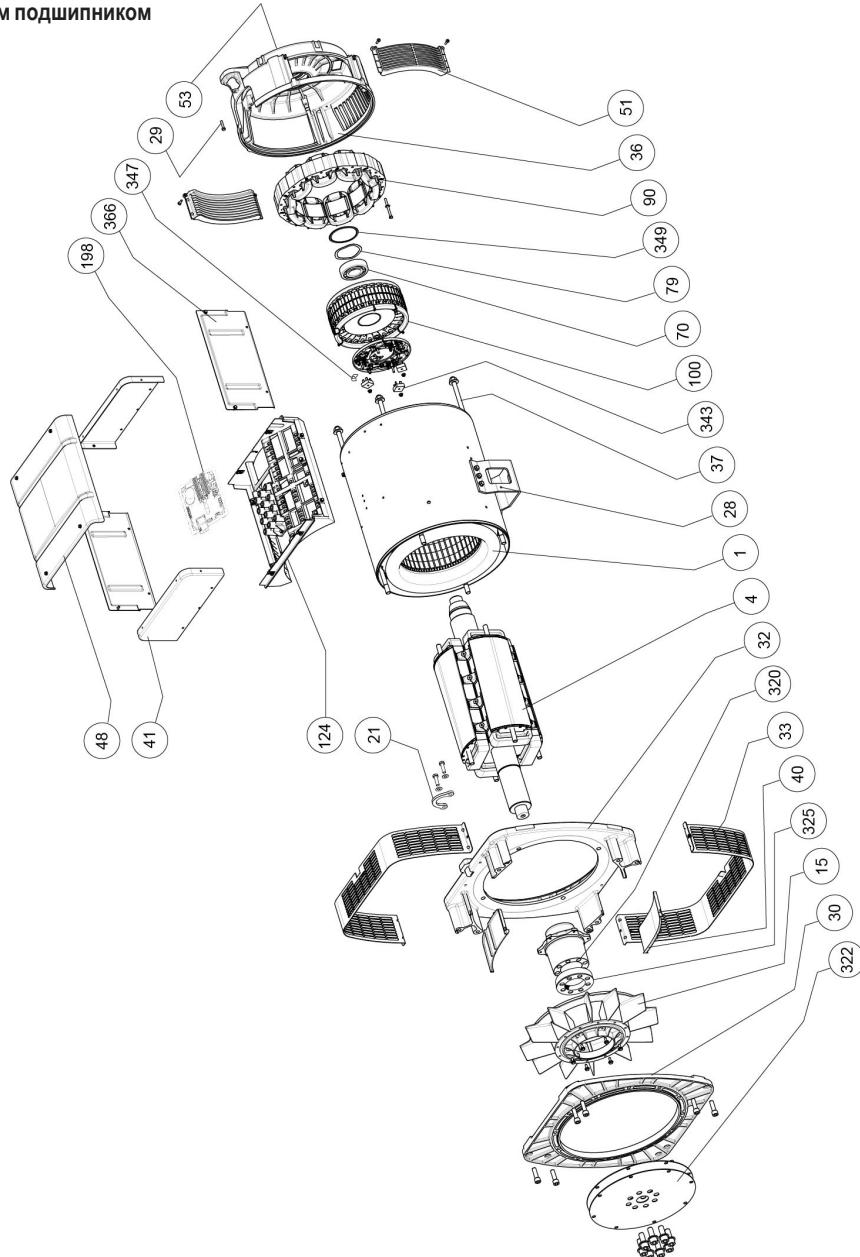

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

• Двумя подшипниками

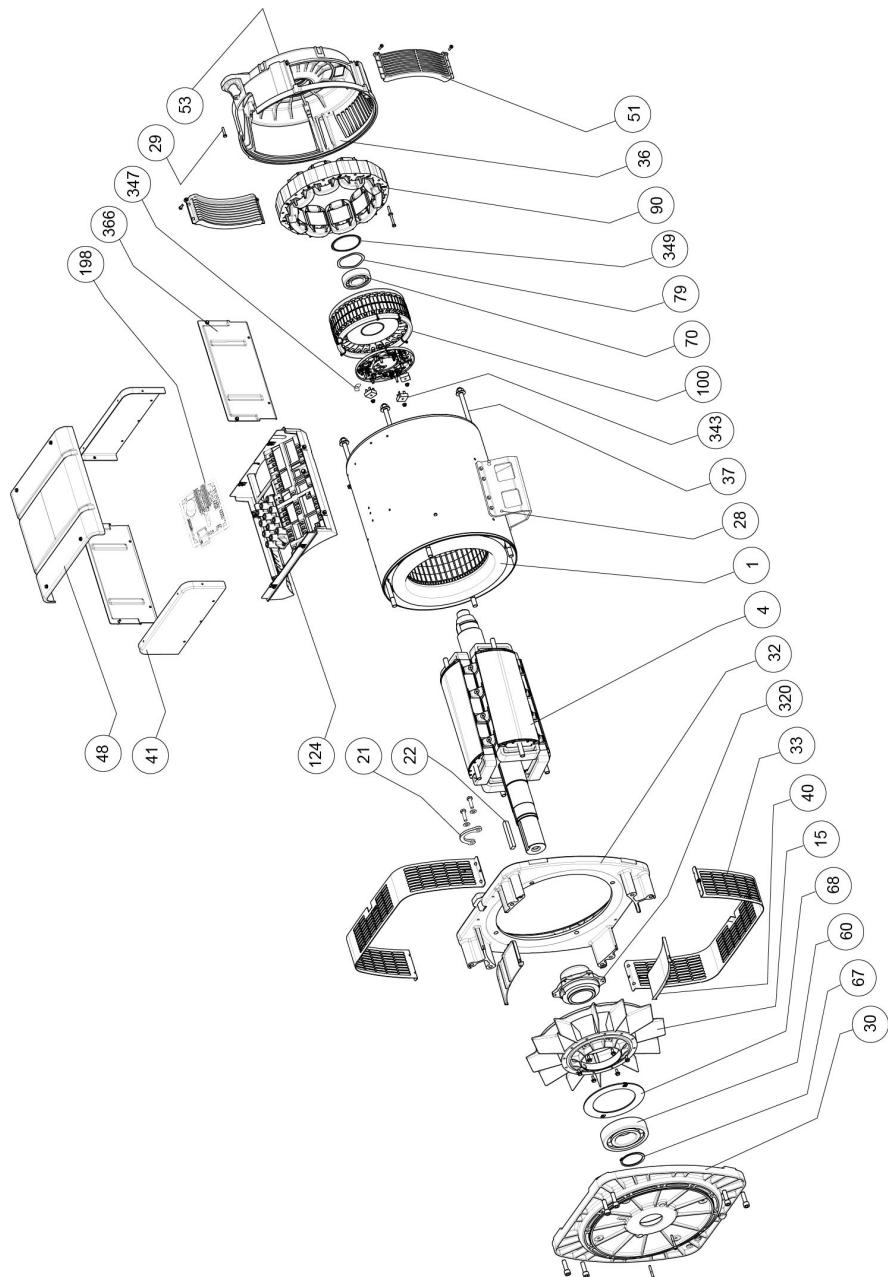

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

Метка	Кол-во	Описание	Винт, Ø	Момент силы, Н·м	Метка	Кол-во	Описание	Винт, Ø	Момент силы, Н·м
1	1	Блок статора	-	-	60	1	Передний подшипник	-	-
4	1	Блок ротора	-	-	67	1	Стопорные кольца	-	-
15	1	Турбина	M6	5	68	1	Нижняя крышка	M6	8.3
21	1	Подъемное кольцо (только с LSA 44.3 VL13 и VL14)	M10	40	70	1	Задний подшипник	-	-
22	1	Шпонка конца вала	-	-	79	1	Шайба предварительной нагрузки	-	-
28	1	Контакт массы	M6*	10**	90	1	Индуктор возбуждения	M6	10
29	1	Винт непрерывности массы	M6	10	100	1	Якорь возбуждения	-	-
30	1	Фланец муфты (одним подшипником) или подшипник качения передний (двумя подшипниками)	M12	69	124	1	Панель с контактами	M6	5
32	1	Корпус фланца	M12	69	198	1	Регулятор	M5	6
33	2	Решетку выхода воздуха	M6	5	320	1	Соединительная муфта	-	-
36	1	Подшипник качения задний	M14	90***	322	2	Соединительный диск	M16	300
37	4	Монтажных стержень	-	-	325	-	Заклинивающий диск	-	-
40	2	Пластмассовый кожух (только с LSA 44.3 L12)	-	-	343	3	Диодный мостик	M5	3
41	2	Панель капота	M5	5	347	1	Защитный варистор (+ PCB)	M6	4
48	1	Верхняя панель капота	M5	5	349	1	Соединительное кольцо	-	-
51	2	Решетка подачи воздуха	M5	3.6	366	2	Боковая панель	-	-
53	1	Закрывающая крышка	-	-					

* M12 (только с LSA 44.3 VL13 и VL14)

** 69 Н·м (только с LSA 44.3 VL13 и VL14)

***130 Н·м (только с LSA 44.3 VL13 и VL14)

LSA 44.3

Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

Инструкции по утилизации и переработке

Мы стремимся ограничить влияние своей деятельности на окружающую среду. Мы непрерывно контролируем производственные процессы, происхождение материалов и конструкцию изделий, чтобы повысить пригодность материалов к переработке для вторичного использования и снизить воздействие на окружающую среду.

Настоящие инструкции предоставлены только для информации. Пользователь несет ответственность за соблюдение местного законодательства в отношении утилизации и переработки продукции.

Перерабатываемые материалы

Наши генераторы переменного тока в основном выполнены из железа, стали и меди, материалов, которые подлежат переработке для вторичного использования.

Утилизация этих материалов представляет собой сочетание ручного демонтажа, механического разделения и плавки. Наш отдел технической поддержки может по первому требованию предоставить подробные указания по демонтажу изделий.

Отходы и опасные материалы

Для следующих компонентов и материалов требуется специальная обработка а также, они должны быть отделены от генератора до процесса переработки:

- материалы электронных приборов в клеммной коробке, включая автоматический регулятор напряжения (198), трансформаторы тока (176), устройство для подавления помех и другие полупроводники;
- диодный мост (343) и ограничитель перенапряжения (347), которые установлены на роторе генератора;
- основные пластиковые детали, в зависимости от конструкции клеммной коробки на некоторых изделиях. Как правило, на таких деталях указан тип пластика.

Чтобы разделить отходы и перерабатываемые материалы, требуется специальная обработка всех вышеперечисленных материалов. Этой переработкой должны заниматься специализированные компании по утилизации.

Масло и смазка из системы смазки считаются опасными отходами, их переработка должна проводиться в соответствии с местным законодательством.

Наши генераторы имеют указанный срок службы 20 лет. По истечении этого периода работа продукта должна быть остановлена независимо от его состояния. Любая дальнейшая операция после этого периода будет находиться под исключительной ответственностью пользователя.

LSA 44.3**Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса**

Moteurs Leroy-Somer
Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015
16915 Angoulême cedex 9 - France

Angoulême, 28 октября 2021 г.

Декларация ЕС

Moteurs Leroy-Somer заявляет, что настоящие генераторные установки типа:
LSA 40 – LSA 42.3 – LSA 44.3 – LSA 46.3 – LSA 47.2 – LSA 47.3 – LSA 49.1 – LSA 49.3 – LSA 50.1 – LSA 50.2 – LSA 51.2 – LSA 52.2 – LSA 52.3 – LSA 53 – LSA 53.1 – LSA 53.2 – LSA 54 – LSA 54.2 – TAL 040 – TAL 042 – TAL 044 – TAL 046 – TAL 047 – TAL 0473 – TAL 049 – LSAH 42.3 – LSAH 44.3
 а также производимые от них серий, изготовленные компанией или от ее имени:

MOTEURS LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy
16915 Angoulême
France

MLS HOLICE STLO.SRO
Sladkovského 43
772 04 Olomouc
République Tchèque

MOTEURS LEROY-SOMER
1, rue de la Burelle
Boite Postale 1517
45800 St Jean de Braye France

LEROY-SOMER ELECTRO-TECHNIQUE Co., Ltd
No1 Aimosheng Road, Galshan Town,
Cangshan District,
Fuzhou, Fujian 350026 Chine

NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE
#45, Nagarur, Huskur Road
Off Tumkur Road,
Bengaluru-562 162 Inde

NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI
#64/A, Main Road,
Tarihal IndustrialArea,
Tarihal, Hubli-580 026 Inde

соответствуют следующим стандартам и директивам:

Декларация соответствия:

- Директива по оборудованию низкого напряжения № 2014/35/EU от 26 февраль 2014 года.
- EN и IEC 60034-1, 60034-5 и 60034-22.
- ISO 8528-3 "Генераторные установки переменного тока, приводимые в действие альтернативными двигателями внутреннего сгорания. Часть 3: генераторы для генераторных установок".

Эти генераторы также соответствуют Директива ROHS № 2011/65/EU от 8 июня 2011 года и его Приложение II № 2015/863 от 31 марта 2015 года, а также Директива EMC № 2014/30/EU от 26 февраль 2014 года.

Декларация о регистрации:

Эти генераторы разработаны в соответствии с основными требованиями Приложения I, главы 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1 к 1.3.3, 1.3.6 к 1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2 к 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (кроме 1.7.1.2), Директивы по машинам № 2006/42/EC , а также к Приложению VII, части В этой директивы и вышеупомянутые стандарты.

В результате эти "Неполные машины" предназначены для включения в комплексном оборудовании генерации электроэнергии, которые должны соответствовать Директивы по машинному оборудованию № 2006/42/EC от 17 мая 2006 года.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Указанные выше генераторные установки не должны запускаться в эксплуатацию до тех пор, пока оборудование, в которое они встраиваются, не будет признано соответствующим Директиве № 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU и 2015/863 а также другим применяемым Директивам.

В случае обоснованного требования соответствующих государственных органов компания Moteurs Leroy-Somer обязуется предоставить соответствующую информацию относительно генераторной установки.

Ответственными за составление технических файлов и данного заявления являются:

Yannick MESSIN, Технический Руководитель LS Orléans, 1 rue de la Burelle, 45800 Saint Jean de Braye
Jean-Pierre CHARPENTIER, Технический Руководитель LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angoulême

J.P. CHARPENTIER – Y. MESSIN

LEROY-SOMER™

Moteurs Leroy-Somer

Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16915 Angoulême cedex 9 - France
SAS with share capital of 32,239,235 € - RCS Angoulême 338 567 258

4152 ru - 2021.10 / v

Контрактную Декларацию сооответствия и включения ЕС можно получить у Вашего контрактного лица по запросу.

LSA 44.3
Низковольтных Генератор Переменного Тока - 4 полюса

Обслуживание и поддержка

Глобальная сервисная сеть Leroy Somer включает более 80 предприятий по всему миру.

Присутствие в большинстве стран мира обеспечивает возможность проведения быстрого и качественного ремонта, технического обслуживания и оказания поддержки.

Доверьте проведение ремонта и технического обслуживания Вашего оборудования экспертам. Сервисные инженеры Leroy Somer обладают прекрасной технической базой и знаниями для ремонта всех типов генераторов в любых, даже экстремальных условиях.

Мы, как никто другой, знаем обо всех особенностях каждого генератора и готовы предложить Вам лучшие условия на рынке для сокращения Ваших эксплуатационных затрат.

В чем мы можем помочь:



Свяжитесь с нами:

Северные и Южная Америка: +1 (507) 625 4011

ЕMEA: +33 238 609 908

Азия: +65 6250 8488

Китай: +86 591 8837 3010

Индия: +91 806 726 4867



Отсканируйте код или перейдите по адресу:

service.epg@leroy-somer.com

www.lrsm.co/support

LEROY-SOMERTM

www.leroy-somer.com/epg

Connect with us at:



Nidec
All for dreams