

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

Inbetriebnahme und Wartung

LEROY-SOMER[™]

Nidec
All for dreams

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

Dieses Handbuch ist gültig für den Generator, den Sie erworben haben.
Bitte beachten Sie den Inhalt dieses Wartungshandbuches.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Vor der Inbetriebnahme des Generators sollten Sie diese Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung vollständig gelesen haben.

Alle für den Betrieb dieses Generators erforderlichen Maßnahmen und Eingriffe sind von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung. Bei der Beschreibung der verschiedenen Arbeiten in diesem Handbuch finden Sie Empfehlungen oder Symbole, die den Anwender auf die Gefahr von Unfällen hinweisen. Es ist äußerst wichtig, dass Sie die verschiedenen Sicherheitssymbole beachten und ihre Bedeutung verstehen.

ACHTUNG

Sicherheitssymbol für einen Vorgang, der den Generator oder damit zusammenhängende Geräte beschädigen oder zerstören kann.



Sicherheitssymbol, das allgemeine Gefahren für Mitarbeiter kennzeichnet.



Sicherheitssymbol, das elektrische Gefahren für Mitarbeiter kennzeichnet.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die beiden folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

a) Während des Betriebs muss der Aufenthalt jeglicher Personen vor den Schutzgittern für den Luftaustritt wegen der eventuell bestehenden Gefahr untersagt werden, das Gegenstände herausgeschleudert werden.

b) Kindern unter 14 Jahren muss der Aufenthalt in der Nähe der Schutzgitter für den Luftaustritt untersagt werden.

Ein Blatt mit Aufklebern der verschiedenen Sicherheitskennzeichnungen liegt diesem Wartungshandbuch bei. Sobald der Generator vollständig installiert ist, müssen die Aufkleber an den in der Zeichnung markierten Stellen angebracht werden.

WARNING

Die Generatoren dürfen erst dann in Betrieb genommen Konformität der Maschinen, in die sie eingebaut werden sollen, zu den Richtlinien EG sowie den anderengegebenenfallsanzuwendenden Richtlinien erklärt wurde.

Dieses Handbuch ist an den Endanwender weiterzuleiten.

Die Baureihe der elektrischen Generatoren und ihre Ableitungen, die von uns oder in unserem Auftrag hergestellt werden, erfüllen die Anforderungen der technischen Vorschriften der Zollunion.

Die Generator wird ohne Fehlerstromschutzeinrichtung geliefert. Der Schutz muss über den Trennschalter des Aggregats erfolgen, der für die Unterbrechung des Fehlerstroms ausgelegt ist.

© 2023 Moteurs Leroy-Somer SAS
Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angoulême
338 567 258.

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten unserer Produkte jederzeit zu ändern, um so den neuesten technologischen Erkenntnissen und Entwicklungen Rechnung tragen zu können. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eine Reproduktion ist ohne unsere vorherige Zustimmung verboten.

Marken, Muster und Patente geschützt.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | - ALLGEMEINES | 4 |
| | 1.1 - Normen und Sicherheitsmaßnahmen | 4 |
| | 1.2 - Kontrollen | 4 |
| | 1.3 - Typenbezeichnung | 4 |
| | 1.4 - Lagerung | 4 |
| | 1.5 - Anwendungen | 4 |
| | 1.6 - Gegenanzeigen für einen Einsatz | 4 |
| 2 | - TECHNISCHE KENNDATEN..... | 5 |
| | 2.1 - Elektrische Eigenschaften | 5 |
| | 2.2 - Mechanische Eigenschaften | 5 |
| 3 | - AUFSTELLUNG..... | 6 |
| | 3.1 - Montage | 6 |
| | 3.2 - Kontrollen vor der Inbetriebnahme | 6 |
| | 3.3 - Anschlussplan der Klemmen | 7 |
| | 3.4 - Inbetriebnahme | 10 |
| | 3.5 - Einstellungen | 10 |
| 4 | - WARTUNG - INSTANDSETZUNG..... | 11 |
| | 4.1 - Sicherheitsmaßnahmen | 11 |
| | 4.2 - Regelmäßige Wartung | 11 |
| | 4.3 - Lager | 12 |
| | 4.4 - Mechanische Störungen | 12 |
| | 4.5 - Elektrische Störungen | 13 |
| | 4.6 - Demontage, Montage | 15 |
| | 4.7 - Installation und Wartung des PMG | 17 |
| | 4.8 - Elektrische Kenndaten | 17-18 |
| 5 | - ERSATZTEILE | 19 |
| | 5.1 - Reserveteile | 19 |
| | 5.2 - Technischer Kundendienst | 19 |
| | 5.3 - Zubehör | 19 |
| | 5.4 - Explosionszeichnung, Teileverzeichnis und Anzugsmoment der Schrauben | 20 |

Entsorgungs- und Wiederverwertungsanweisungen

EG-Erklärung

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

1 - ALLGEMEINES

1.1 - Normen und Sicherheitsmaßnahmen

Unsere Generatoren erfüllen die meisten internationalen Normen.

Siehe CE-Konformitäts- und Einbauerklärung auf der letzten Seite.

1.2 - Kontrollen

Überprüfen Sie bei Erhalt des Generators, dass während des Transports keine Schäden aufgetreten sind. Wenn offensichtliche Anzeichen für Beschädigungen zu erkennen sind, wenden Sie sich an das Speditionsunternehmen (gegebenfalls können Sie die Transportversicherung des Unternehmens in Anspruch nehmen). Drehen Sie den Generator nach einer Sichtprüfung von Hand, um eine eventuelle Fehlfunktion zu erkennen (nur Zweilagengeneratoren).

1.3 - Typenbezeichnung

Die Typenbezeichnung des Generators finden Sie auf einem Typenschild, das auf der Maschine aufgeklebt ist (siehe Zeichnung). Überprüfen Sie, dass diese Bezeichnung mit Ihren Angaben bei Bestellung des Generators übereinstimmt. Die Typenbezeichnung wird in Abhängigkeit verschiedener Kriterien festgelegt.

Beispiel einer Beschreibung des Typs:

1.4 - Lagerung

Bis zur Inbetriebnahme sollten Generatoren wie folgt gelagert werden:

- geschützt vor Feuchtigkeit (< 90 %); nach einer Langzeitlagerung die Isolation der Maschine überprüfen; um eine Beschädigung der Lager zu vermeiden, dürfen am Lagerort keine starken Vibrationen auftreten.

1.5 - Anwendungen

Dieser Generator ist im wesentlichen für die Erzeugung elektrischer Energie im Rahmen der Anwendungen bestimmt, die mit dem Einsatz von Stromerzeugungsaggregaten zusammenhängen.

1.6 - Gegenanzeigen für einen Einsatz

Der Einsatz der Maschine ist begrenzt auf Betriebsbedingungen (Umgebung, Drehzahl, Spannung, Leistung usw.), die mit den auf dem Leistungsschild angegebenen Kenndaten vereinbar sind.

Nidec LEROY-SOMER™

| | | | |
|-------------------|---------|------------|--|
| Model | LSA | | |
| S/N | | Date | |
| Enclosure | | Protection | |
| Th. Class | | Altitude | |
| Weight | | PF | |
| AVR | | Excitation | |
| Excitation values | No Load | Full Load | |
| DE bearing | | | |
| NDE bearing | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Frequency | Hz | | | | | | |
| Speed | min ⁻¹ | | | | | | |
| Voltage | V | | | | | | |
| Phase | | | | | | | |
| Connection | | | | | | | |
| Cont. BR 40°C | kVA | | | | | | |
| | kW | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| Stand by PR 27°C | kVA | | | | | | |
| | kW | | | | | | |
| | A | | | | | | |



38537800001

MOTEURS LEROY-SOMER
2 BD MARCELLIN LEROY
16000 ANGOULÊME - FRANCE

www.leroy-somer.com

Made in Europe
by Leroy-Somer



Scan the code or go to
GEN.LS1.DO
to check product data

LSA 000-1-448 a



IEC 60034 - 1 & 5
ISO 8528 - 3
NEMA MG 1 32 & 33

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

2 - TECHNISCHE KENNDATEN

2.1 - Elektrische Eigenschaften

Dieser Generator ist ein bürstenloser Generator mit Dreherregerfeld, Wicklung in "2/3-Schrittweite", 6 oder 12-Leiter-Ausführung mit Isolierstoffklasse H und einem Felderregungssystem, das als AREP- oder PMG-Version lieferbar ist (siehe Abbildungen und handbuchregler).

• Elektrische Optionen

- Temperaturfühler zur Überwachung der Statortemperatur
- Stillstandsheizung
- Klemmenkasten mit Montagesatz von Stromwandlern für Schutz oder Messung
- R791 Funkenentstörung

2.2 - Mechanische Eigenschaften

- Stahlgehäuse
- Lagerschilder aus Grauguss
- Kugellager mit Dauerschmierung

- Bauformen: Einlagergenerator in Fußausführung mit SAE-Kupplungsscheiben /-Flanschen, Zweilagergenerator in Fußausführung mit SAE-Flansch und standardmäßigem zylindrischem Wellenende
- Innengekühlte Maschine, selbstbelüftete Ausführung
- Schutzart: IP 23


• Mechanische Optionen

- Schutz vor aggressiven Umgebungsbedingungen
- Lager mit Nachschmiervorrichtung
- Filter am Lufteintritt, Filter am Luftaustritt: IP 44


Um das Übersehen einer zu starken Erwärmung des Generators durch zugesetzte Filter zu vermeiden, empfehlen wir, die Statorwicklung mit Thermofühlern (PTC oder PT100) zu überwachen.

- Temperaturfühler zur Überwachung der Lagertemperatur

• AREP Dreiphasig 6 oder 12 Leiter

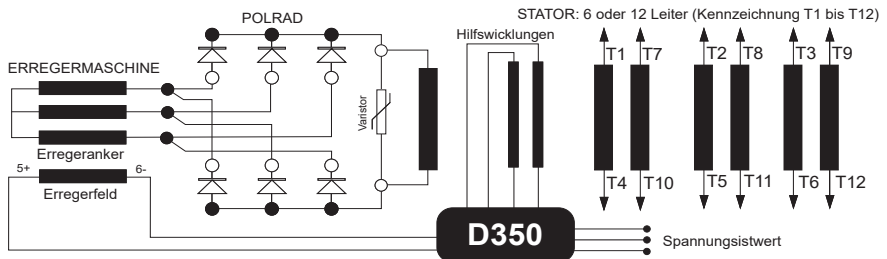

• PMG Dreiphasig 6 oder 12 Leiter

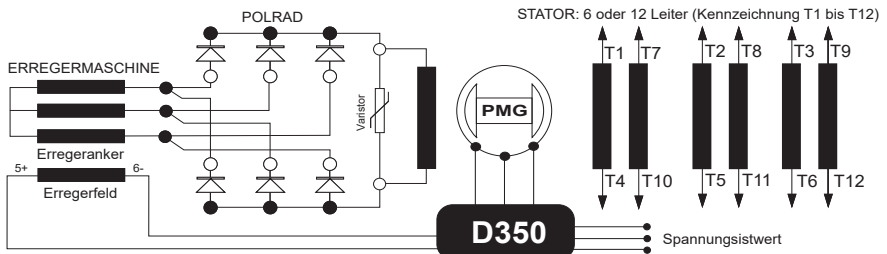

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

3 - AUFSTELLUNG

Die Fachkräfte, die die verschiedenen in diesem Kapitel angegebenen Arbeiten durchführen, müssen individuelle Schutzausrüstungen tragen, die an die mechanischen und elektrischen Gefahren angepasst sind.

3.1 - Montage




Bei allen mechanischen Handhabungsoperationen dürfen ausschließlich geprüfte Geräte verwendet werden. Der Generator muss sich in horizontaler Lage befinden. Bei der Auswahl eines zum Anheben geeigneten Werkzeugs das Gewicht des Generators beachten. Während dieses Vorgangs muss der Aufenthalt jeglicher Personen unter der Last untersagt werden.

• Anheben

Die großzügig dimensionierten Transportringe dürfen nur zum Anheben des Generators verwendet werden. Das Anheben des gesamten Aggregates über diese Punkte ist nicht zulässig. Die Auswahl der Haken oder Schäkel zum Anheben muss an die Form dieser Ringe angepasst sein. Wählen Sie ein Anhebeverfahren, das die Umgebung des Generators berücksichtigt.

Während dieses Vorgangs muss der Aufenthalt jeglicher Personen unter der Last untersagt werden.

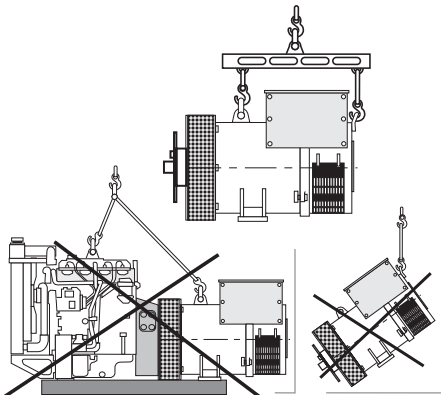

• Ankuppeln - Einlagergenerator

Vor der Kopplung, überprüfen Sie die Kompatibilität zwischen der Generator und den Antriebsmotor, indem Sie:

- durch Drehschwingungsberechnung (Generatoren Daten sind auf Anfrage erhältlich),
- durch eine Kontrolle der Abmessungen von Schwungrad, Schwungradgehäuse, Flansch, Kupplungs- und Distanzscheiben.

ACHTUNG

Beim Ankuppeln des Generators an den Antriebsmotor den Lüfter nicht zum Drehen des Generatorrotors verwenden. Die Bohrungen der Kupplungsscheiben sollten mit den Bohrungen des Schwungrades durch Drehen des Schwungrades am Dieselmotor ausgerichtet werden. Überprüfen, dass der Generator während des Ankuppelns in dieser Stellung blockiert ist.

Prüfen, ob ein seitliches Spiel der Kurbelwelle vorhanden ist.

• Ankuppeln - Zweilagergenerator

- Halbelastische Kupplung

Das Aggregat ist so auszurichten, dass zwischen den Kupplungshälften die Abweichung von Zentrierung und Parallelität nicht größer als 0,1 mm ist.

Dieser Generator wurde mit halber Passfeder ausgewuchtet.

• Aufstellort

Der Aufstellort des Generators muss belüftet sein, so dass die Umgebungstemperatur dort die auf dem Leistungsschild angegebenen Werte nicht übersteigt.

3.2 - Kontrolle vor der Inbetriebnahme

• Elektrische Kontrolle



Ein Generator (alt oder neu), dessen Isolationswert für den Stator unter 1 Megohm und für die anderen Wicklungen unter 100 000 Ohm gesunken ist, darf unter keinen Umständen unter Spannung gesetzt werden.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

Um die obengenannten Mindestwerte zu erreichen, können mehrere Methoden angewendet werden.

a) den Generator während 24 Stunden in einem Trockenofen bei einer Temperatur von 110 °C trocknen (ohne Spannungsregler).

b) Warmluft in den Lufteintritt blasen, dabei ist für ein Drehen des Generators zu sorgen (Erregerfeld abklemmen).

Anmerkung: Zur Vermeidung der oben beschriebenen Probleme bei langandauerndem Stillstand wird der Einbau einer Stillstandsheizung sowie ein regelmäßiger Wartungslauf empfohlen. Die Stillstandsheizung ist nur dann effektiv, wenn sie während des Stillstands des Generators andauernd in Betrieb ist.

ACHTUNG

Es ist zu überprüfen, dass der Generator die den definierten Umgebungsbedingungen entsprechende Schutzart besitzt.

• **Mechanische und visuelle Kontrolle**

Vor der ersten Inbetriebnahme muss überprüft werden:

- ob die Schrauben gut angezogen sind,
- die Länge der Schraube und das Anzugsmoment korrekt sind,
- ob die Kühlluft problemlos zirkulieren kann,
- ob Schutzgitter und -gehäuse korrekt montiert sind,
- ob die Standarddrehrichtung mit Blick auf das Wellenende rechts ist (Phasenfolge 1 - 2 - 3).

Eine Drehrichtungsumkehr erhält man durch Vertauschen der Phasen 2 und 3.

- ob die Schaltung der Betriebsspannung des Standorts entspricht (siehe Kapitel 3.3).

3.3 - Anschlussplan der Klemmen

Eine andere Schaltung ist durch das Vertauschen der Position der Statorkabel an den Klemmen möglich. Der Wicklungscode ist auf dem Typenschild angegeben.




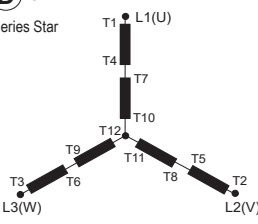
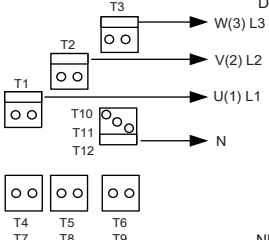

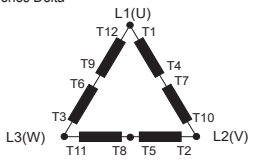
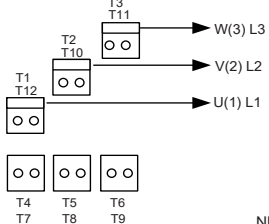

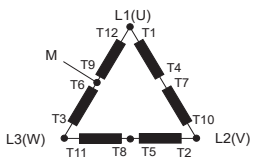
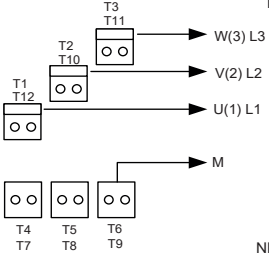




Alle Kontrollen oder Arbeiten an den Generatorklemmen müssen bei stillstehender Maschine durchgeführt werden. Die internen Verbindungen des Klemmenkastens dürfen auf keinem Fall Beanspruchungen durch die vom Benutzer angeschlossenen Kabel ausgesetzt werden.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

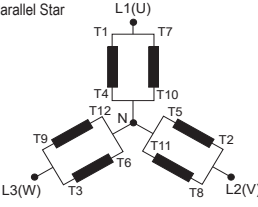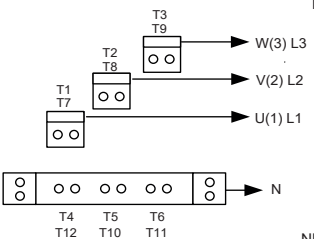• AREP oder PMG Dreiphasig 12 Leiter

| Schaltungscode | Spannungsmessung | | | Werksschaltung |
|--|------------------|-----------|-----------|---|
| A 3PH Parallel Star  | Wicklung | 50 Hz | 60 Hz |  |
| | 6 | 190 - 208 | 190 - 240 | |
| | 7 | 208 - 230 | - | |
| | 8 | - | 190 - 208 | |
|  D350 : U => T1, V => T2, W => T3 | | | | DE NDE |
| D 3PH Series Star  | Wicklung | 50 Hz | 60 Hz |  |
| | 6 | 380 - 460 | 380 - 480 | |
| | 7 | 415 - 460 | - | |
| | 8 | - | 380 - 416 | |
|  D350 : U => T1, V => T2, W => T3 | | | | DE NDE |
| F 3PH Series Delta  | Wicklung | 50 Hz | 60 Hz |  |
| | 6 | 220 - 240 | 220 - 255 | |
| | 7 | 240 - 255 | - | |
| | 8 | - | 220 - 240 | |
|  D350 : U => T1, V => T2, W => T3 | | | | DE NDE |
| DELTA + MITTELPUNKT DELTA EDISON  | Wicklung | 50 Hz | 60 Hz |  |
| | 6 | 220 - 240 | 220 - 255 | |
| | 7 | 240 - 255 | - | |
| | 8 | - | 220 - 240 | |
|  D350 : U => T1, V => T2, W => T3 | | | | DE NDE |

 Bei neuer Verschaltung die Spannungsmessung des Reglers überprüfen! Fabrik kann auf Wunsch einen Satz flexibler Brücken und spezieller Verbindungsschienen zur Herstellung dieser Schaltungen liefern.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

• AREP oder PMG Dreiphasig 6 Leiter

| Schaltungscode | | Spannungsmessung | | | Werksschaltung | |
|--|--|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| (D) 3PH Star | | Wicklung | 50 Hz | 60 Hz | | DE NDE |
| | | 6S | 380 - 415 | 380 - 480 | | |
| | | 7S | 440 | - | | |
| | | 8S | - | 380 - 416 | | |
| D350 : U => T1, V => T2, W => T3 | | | | | | |
| (F) Delta 1PH oder 3PH | | Wicklung | 50 Hz | 60 Hz | | DE NDE |
| | | 6S | 220 - 240 | 220 - 240 | | |
| | | 7S | 250 - 260 | - | | |
| | | 8S | 200 | 220 - 240 | | |
| D350 : U => T1, V => T2, W => T3 | | | | | | |
| Bei neuer Verschaltung die Spannungsmessung des Reglers überprüfen! Fabrik kann auf Wunsch einen Satz flexibler Brücken und spezieller Verbindungsschienen zur Herstellung dieser Schaltungen liefern. | | | | | | |

• Anschlussplan der Optionen

| Ext. Spannungspotentiometer oder ext. Spannungsquelle 1 V (Widerstand 1,5 kΩ) | Anschluss des optionalen Stromwandlers | |
|--|--|---|
| <p>Spannungseinstellung über externes Potentiometer</p> | Schaltung D In/2 12 Leiter Sekundär 1 A | Schaltung D In/4 6 Leiter Schaltung A In/4 12 Leiter Sekundär 1 A <p>Nullleiterschiene</p> |

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

• Überprüfung der Anschlüsse



Elektrische Installationen müssen den geltenden Vorschriften des Aufstellandes entsprechen.

 
Es muss überprüft werden :

- dass ein den gesetzlichen Vorschriften des Aufstellandes entsprechender Differentialschutz am Leistungsausgang des Generators oder in direkter Nähe des Ausgangs angebracht wurde. (In diesem Fall den Draht des Moduls zur Funkentstörung abklemmen, der den Nullleiter anschließt).
- dass die Schutzeinrichtungen nicht abgeschaltet sind,
- dass bei einem externen Regler die Verbindungen zwischen Generator und Schaltschrank nach dem Anschlussplan ausgeführt sind,
- dass kein Kurzschluss zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Nullleiter der Abgangsklemmen des Generators und dem Schaltschrank besteht (zwischen Generator und Schaltschrank besteht kein Kurzschlusschutz über Trennschalter oder Relais),
- dass der Anschluss der Maschine so ausgeführt ist, dass Kabelschuh auf Kabelschuh kommt und dass die Anschlussmuttern gut angezogen sind.



- Die im Klemmenkasten installierte Erdungsklemme des Generators wird an den elektrischen Erdungskreis angeschlossen.
- Die Erdungsklemme wird an den Rahmen angeschlossen.

Die vom Anwender angeschlossenen Kabel dürfen auf keinen Fall Druck/Zugbelastung auf die internen Anschlüsse des Klemmenkastens ausüben.



| Durchmesser | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Drehmoment | 4 Nm | 10 Nm | 20 Nm | 35 Nm |
| Toleranz | ± 15% | | | |

3.4 - Inbetriebnahme



Der Generator darf nur gestartet und genutzt werden, wenn die Installation in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen dieses Handbuchs vorgenommen wurde.

Der Generator wurde im Werk getestet und voreingestellt.

Wenn er zunächst ohne Last betrieben wird, muss gewährleistet sein, dass die Drehzahl des Antriebs korrekt und stabil ist (siehe Typenschild). Bei einem Generator mit der Option „Lager mit Nachschmiervorrichtung“ sollten die Lager im Verlauf der Erstinbetriebnahme geschmiert werden (siehe Kapitel 4.3).

Bei Lastzuschaltung sollte die Maschine ihre Nenn Drehzahl und -spannung beibehalten. Kommt es dabei jedoch zu Abweichungen, so kann die Einstellung der Maschine verändert werden (Einstellung siehe Kapitel 3.5). Sollte der Generator auch dann noch nicht einwandfrei funktionieren, muss die Ursache der Fehlfunktion gesucht werden (siehe Kapitel 4.5).

3.5 - Einstellungen



Die verschiedenen Einstellungen während der Tests müssen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Vor Beginn der Einstellungen ist zu überprüfen, dass die auf dem Typenschild angegebene Drehzahl des Antriebs erreicht ist.

Nach Beendigung der Einstellungen müssen die Verkleidungen bzw. Abdeckungen wieder angebracht werden. Sämtliche Einstellungen des Generators werden am Regler durchgeführt.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

4 - WARTUNG -

INSTANDSETZUNG

4.1 - Sicherheitsmaßnahmen

Wartung oder Fehlersuche müssen streng in Übereinstimmung mit den Anweisungen erfolgen, damit die Gefahr von Unfällen vermieden wird und die Maschine in ihrem Originalzustand bleibt.



All diese am Generator auszuführenden Maßnahmen müssen Fachkräften übertragen werden, die für Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung elektrischer und mechanischer Komponenten geschult sind. Diese Fachkräfte müssen individuelle Schutzausrüstungen tragen, die an die mechanischen und elektrischen Gefahren angepasst sind.

Vor jedem Eingriff in den Generator ist sicherzustellen, dass er nicht durch ein manuelles oder automatisches System gestartet werden kann, und dass der Ausführende das Funktionsprinzip des Systems verstanden hat.



Achtung: Bestimmte Teile erreichen nach einem Betrieb des Generators gegebenenfalls hohe Temperaturen, deren Berührung kann daher Verbrennungen zur Folge haben.

4.2 - Regelmäßige Wartung

• Kontrollen nach der Inbetriebnahme

Nach etwa 20 Betriebsstunden prüfen, dass alle Befestigungsschrauben am Generator korrekt angezogen sind. Weiterhin den Allgemeinzustand der Maschine und die verschiedenen elektrischen Anschlüsse der Anlage überprüfen.

• Wartung der elektrischen Teile

Die handelsüblichen flüchtigen Entfettungsprodukte können verwendet werden.

ACHTUNG

Trichlorethylen, Perchlorethylen, Trichlorethan sowie alle alkalischen Produkte nicht verwenden.



Diese Arbeiten müssen in einer Reinigungsstation durchgeführt werden, die mit einem Ansaugsystem zur Erfassung und Beseitigung der Produkte ausgestattet ist.

Die isolierenden Komponenten und das Imprägnierungssystem dürfen nicht von Lösungsmitteln angegriffen werden. Das Reinigungsprodukt nicht in die Nuten laufen lassen.

Das Produkt mit einer Bürste auftragen und häufig abwischen, um eine Ansammlung im Gehäuse zu vermeiden. Die Wicklung mit einem trockenen Lappen trocknen. Vor der Montage der Maschine alle Spuren des Produktes verdunsten lassen.

• Wartung der mechanischen Teile

ACHTUNG

Die Verwendung von Wasser oder einem Hochdruckreiniger zur Reinigung der Maschine ist nicht zulässig. Jegliche Beschädigung durch den Einsatz von Wasser oder eines Hochdruckreinigers wird von unserer Garantie nicht abgedeckt.


Das Entfetten des Generators erfolgt durch Auftragen eines Entfettungsmittels mit einer Bürste. Die Vereinbarkeit dieses Mittels mit dem Anstrich des Generators überprüfen. Das Entfernen von Staub erfolgt mit Druckluft. Wenn der Generator mit Filtern ausgestattet ist, muss das Wartungspersonal die Luftfilter regelmäßig und sorgfältig reinigen. Bei trockenem Staub kann der Filter mit Druckluft gereinigt oder bei starker Verschmutzung ausgetauscht werden.

Nach der Reinigung des Generators muss die Isolationsfestigkeit der Wicklungen überprüft werden (siehe Kap. 3.2 und 4.5).

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

4.3 - Lager

| | |
|--|---|
| Die Lager sind dauergeschmiert | Annähernde Lebensdauer des Schmiermittels (je nach Gebrauch): ca. 20.000 Stunden oder 3 Jahre |
| Optional verfügen die Lager über eine Nachschmiereinrichtung | Nachschmierintervall: 4000 Stunden in Betrieb oder alle 6 Monate Lager A-Seite und B-Seite: Schmiermittelmenge: 60 g |
| Standard-Schmiermittel | LITHIUM - Standard - NLGI 3 |
| Werkseitige Schmierung | ESSO - Unirex N3 |
|  <p>Der Generator muss während des Betriebs und bei der ersten Inbetriebnahme geschmiert werden. Die vorderen und hinteren Lager sollten gleichzeitig geschmiert werden. Bei staubiger Umgebung oder hoher Umgebungstemperatur (> 40°C) muss das Nachschmierintervall halbiert werden. Vor der Verwendung eines anderen Schmiermittels muss geprüft werden, ob es mit dem werkseitig eingebrachten Schmiermittel vereinbar ist.</p> | |

4.4 - Mechanische Störungen

| Störung | | Aktion |
|--------------------|--|--|
| Lager | Erhöhte Erwärmung des oder der Lager (Temperatur > 80 °C) | <ul style="list-style-type: none"> - Ist das Lager blau geworden oder das Fett verbrannt, sind die Lager auszuwechseln. - Das Lager sitzt nicht fest. - Fehlerhafte Ausrichtung der Lager (Lagerschilder nicht korrekt aufgesetzt). |
| Temperatur anormal | Erhöhte Erwärmung des Generatorgehäuses (Temperatur mehr als 40 °C über der Umgebungstemperatur) | <ul style="list-style-type: none"> - Luftzirkulation wird teilweise behindert oder von Generator oder Antriebsmotor kommende Warmluft wieder angesaugt - Generator wird bei einer zu hohen Spannung betrieben (> 105 % UN unter Last) - Generator wird überlastet |
| Schwingungen | Starke Vibrationen | <ul style="list-style-type: none"> - Schlechte Ausrichtung der Kupplung - Schwingungsdämpfer defekt oder Spiel in der Kupplung - Fehlerhafte Auswuchtung des Rotors |
| | Starke Vibrationen zusammen mit einem vom Generator kommenden Geräusch | <ul style="list-style-type: none"> - Einphasiger Betrieb des Generators (einphasige Last oder Schütz defekt bzw. Störung der Anlage) - Kurzschluss im Stator |
| Anormale Geräusche | Starker Stoß, eventuell gefolgt von Vibrationen und einem Brummen | <ul style="list-style-type: none"> - Kurzschluss in der Anlage - Fehlerhafte Parallelschaltung (Phasenopposition) <p>Mögliche Folgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bruch oder Beschädigung der Kupplung - Bruch oder Verdrehung des Wellenendes - Versatz und Kurzschluss der Wicklung im Polrad. - Reißen oder Lösen des Lüfters - Zerstörung der drehenden Dioden und/oder des Spannungsreglers, von Varistor |

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

4.5 - Elektrische Störungen

| Störung | Aktion | Messungen | Ursache / Maßnahme |
|---|---|--|--|
| Keine Spannung im Leerlauf, beim Hochlaufen | Für 2 bis 3 Sekunden eine Batterie von 4 bis 12 V an E- und E+ unter Beachtung der Polarität an der Erregerwicklung anschließen | Auferregung des Generators; Spannung bleibt auch nach Entfernen der Batterie normal | - Fehlende Remanenzspannung |
| | | Auferregung des Generators; Spannung steigt jedoch nach Entfernen der Batterie nicht auf den Nennwert an | - Anschluss des Spannungssollwerts am Regler prüfen - Drehende Dioden defekt - Kurzschluss in Rotorwicklung |
| | | Auferregung des Generators; Spannung verschwindet jedoch nach Entfernen der Batterie | - Spannungsregler defekt - Erregerwicklungen unterbrochen (Wicklung prüfen) - Polrad unterbrochen (Widerstand prüfen) |
| Spannung zu niedrig | Drehzahl der Antriebsmaschine überprüfen | Drehzahl korrekt | Regleranschlüsse überprüfen (Regler möglicherweise defekt) - Kurzschluss im Erregerfeld - Drehende Dioden defekt - Kurzschluss im Polrad (Widerstand prüfen) |
| | | Drehzahl zu niedrig | Drehzahl der Antriebsmaschine erhöhen (Spannungspotentiometer des Reglers (P2) nicht verändern, bevor die korrekte Drehzahl eingestellt ist) |
| Spannung zu hoch | Spannungspotentiometer des Reglers einstellen | Einstellung nicht möglich | - Spannungsregler defekt |
| Spannungsschwankungen | Stabilitätspotentiometer des Reglers einstellen | Bleibt dies ohne Wirkung, die Stabilitätsmodi normal oder schnell (ST2) testen | - Drehzahl überprüfen: zyklische Abweichungen möglich - Anschlüsse sind locker / Wackelkontakt - Spannungsregler defekt - Drehzahl unter Last zu niedrig (oder LAM zu hoch eingestellt) |
| Korrekte Leerlaufspannung, aber zu niedrig unter Last | Im Leerlauf betreiben und Spannung zwischen E+ und E- am Regler prüfen | Spannung zwischen E+ und E- AREP / PMG < 10 V | - Drehzahl prüfen (oder LAM zu hoch eingestellt) |
| | | Spannung zwischen E+ und E- AREP / PMG > 15 V | - Drehende Dioden defekt - Kurzschluss im Polrad (Widerstand prüfen) - Erregeranker defekt (Widerstand prüfen) |
| Verschwinden der Spannung während des Betriebs | Regler, Varistor und drehende Dioden prüfen, defektes Teil auswechseln | Spannung kehrt nicht zu ihrem Nennwert zurück | - Erregerwicklung unterbrochen - Erregeranker defekt - Spannungsregler defekt - Rotorwicklung des Polrads unterbrochen oder Kurzschluss |

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

• Prüfung der Wicklungen


Die Isolationsfestigkeit der Wicklungen kann mit Hilfe eines dielektrischen Tests überprüft werden. Dabei müssen unbedingt alle Anschlüsse des Spannungsreglers abgeklemmt werden.

ACHTUNG

Schäden am Spannungsregler nach der Durchführung eines Tests der Isolationsfestigkeit der Wicklungen sind nicht von unserer Garantie abgedeckt.

• Prüfung der Diodenbrücke

Eine Diode in ordnungsgemäßem Zustand lässt den Strom ausschließlich in der Richtung von Anode nach Kathode durch.

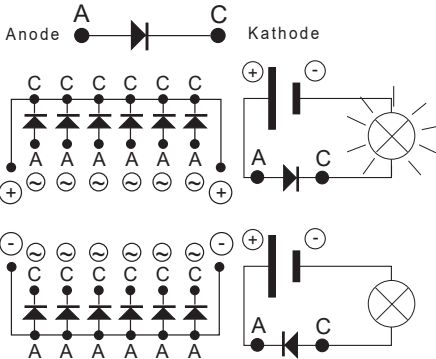


• Prüfung der Wicklungen und drehenden Dioden durch Fremderregung



Während dieses Vorgangs muss gewährleistet sein, dass der Generator von jeder externen Last getrennt ist. Im Klemmenkasten überprüfen, dass die Anschlüsse vollständig angezogen sind.

- 1) Das Aggregat anhalten, die Leiter des Spannungsreglers abklemmen und isolieren.
- 2) Eine externe Erregung lässt sich auf zwei Arten realisieren.

Anordnung A: Eine 12-V-Batterie in Reihe mit einem Regelwiderstand von etwa 50 Ohm - 300 W und eine Diode an beiden Leitern des Erregerfelds (5+) und (6-) anschließen.

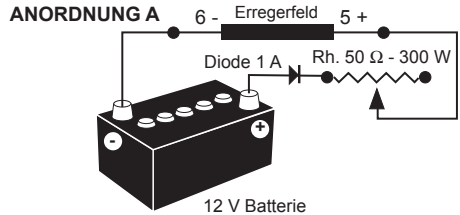

Anordnung B: Eine variable Spannungsversorgung „Variac“ und eine Diodenbrücke an beiden Leitern des Erregerfelds (5+) und (6-) anschließen.

Diese beiden Systeme sollten Kenndaten besitzen, die mit der Erregungsleistung des Erregerfelds der Maschine vereinbar sind (siehe Leistungsschild).


3) Das Aggregat bei Nenndrehzahl laufen lassen.

4) Den Strom des Erregerfelds schrittweise durch Einstellung des Regelwiderstands oder des Variac erhöhen und die Ausgangsspannungen an L1 - L2 - L3 messen. Außerdem müssen Erregerspannung und -strom im Leerlauf (siehe Leistungsschild der Maschine oder Werksprüfbericht anfordern).

Wenn sich die Ausgangsspannung mit einer Toleranz von < 1 % bei nominalem Erregungspegel und Nenndrehzahl auf ihrem Nennwert befindet, ist die Maschine in gutem Betriebszustand.

Der Fehler muss dann am Spannungsregler oder der damit zusammenhängenden Verkabelung (d. h. Spannungsregler, Verkabelung, Spannungsmessung, Hilfswicklungen) gesucht werden.

ANORDNUNG B

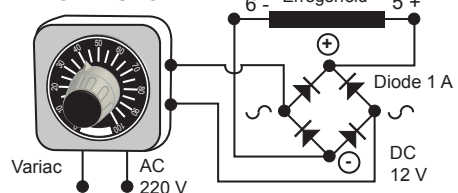


LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

4.6 - Demontage, Montage

ACHTUNG

Während des Garanziezeitraums dürfen diese Arbeiten nur in einer autorisierten Werkstatt oder in unserem Werk durchgeführt werden, da ansonsten keine Garantieansprüche anerkannt werden. Der Generator muss sich bei Handhabung oder Transport in horizontaler Lage befinden (Rotor ist nicht gegen Translationsbewegungen gesichert). Die Auswahl des geeigneten Anhebeverfahrens ergibt sich aus dem Maschinen-gewicht.

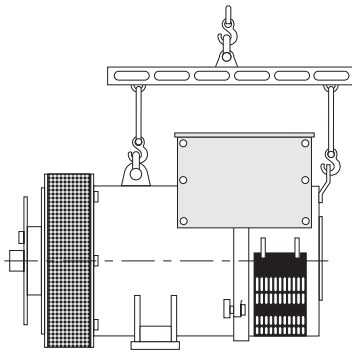

• Benötigte Werkzeuge

Für eine vollständige Demontage der Maschine sollten Sie folgende Werkzeuge bereithalten:

- 1 Knarrenschlüssel + Aufsatz
- 1 Drehmomentenschlüssel
- 1 flachen Schraubenschlüssel 8 mm, 10 mm, 18 mm
- 1 Steckschlüssel 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 mm
- 1 Abziehvorrichtung (U35) / (U32/350)

• Anzugsmoment der Schrauben

Siehe Kap. 5.4.

• Zugang zu den Dioden

- Das Schutzgitter Lufteintritt (51) abnehmen.
- Dioden abklemmen.
- Die Dioden mit einem Ohmmeter oder einer Prüflampe überprüfen. Falls die Dioden defekt sind:
- Varistor (347) + Kupfer Shunt ausbauen.

- Die Muttern „H“ zur Befestigung der Diodenbrücken auf der Trägerplatte entfernen.


- Die bestückten Diodenbrücken unter Beachtung der Polarität austauschen.

• Zugang zu den Anschlüssen und dem Reglersystem

Der Zugang ist nach Entfernen des oberen Teils des Klemmenkastens (48) oder der Wartungsöffnung (59) möglich.

• Ersetzen des Lagers B-Seite bei einem Einlagergenerator

- Das Schutzgitter Lufteintritt (51) abnehmen.
- Den oberen Teil des Klemmenkastens (48), den hinteren Teil des Klemmenkastens (47) abnehmen und die Seitenplatten abmontieren (366).
- Die Leiter des Erregerfelds (5+,6-) abklemmen.
- Die Statoranschlüsse T4 bis T6 (und T7 bis T9 für die Versionen 12 Leiter) abklemmen.
- Die Nulleiterschiene (130) entfernen.
- Die Schrauben des Innenlagerdeckels (78)* entfernen.
- Die vier Schrauben und das Lagerschild B-Seite (36) entfernen.
- Das Lager B-Seite (70) mit Hilfe einer Abziehvorrichtung (siehe folgende Zeichnung) ausbauen.

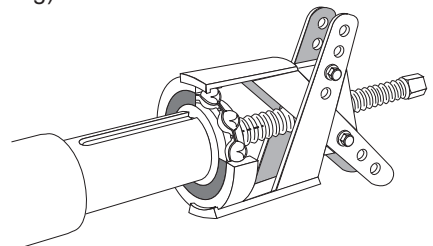

- Das neue Lager auf die Welle aufziehen, nachdem es durch Induktion auf etwa 80 °C erwärmt wurde.

- Den neuen Wellenfederring (79) und die neue O-Ring-Dichtung (349) im Lagerschild B-Seite (36) anbringen.


- In den Innenlagerdeckel (78)* eine Gewindestange schrauben.

* Bei Einlager- oder nachschmierbarer Maschine.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

- Das Lagerschild B-Seite wieder am Generator montieren, zur Unterstützung dabei einen Gewindebolzen und eine Mutter in das Wellenende schrauben.
- Die Gewindestange in die Öffnung des Lagerschilds B-Seite gleiten lassen, um ihre Montage zu vereinfachen (siehe Prinzipzeichnung).

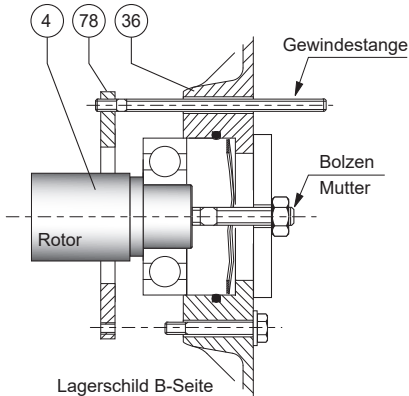

- Die Schrauben des Innenlagerdeckels (78)* montieren, die Gewindestange entfernen, die andere Schraube montieren und alles anziehen.
- Die Schrauben des Lagerschilds B-Seite (36) anziehen.
- Schließen Sie die Ständeranschlüsse und montieren Sie die Nulleiterschiene (130).
- Die Leiter des Erregerfelds E+, E- wieder anschließen.
- Die Montage der Abdeckhauben vornehmen.

ACHTUNG

Bei einer Demontage der Lagerschilder sollten in jedem Fall die Lager, O-Ring-Dichtungen, Wellenfederringe und Klebemittel ersetzt werden.


• Ersetzen des Lagers A-Seite

- Das Schutzgitter Luftaustritt (33) ausbauen.
- Wenn Sie einen optionalen Thermofühler verwenden, vergessen Sie nicht, ihn zu trennen.
- Die Schrauben des Lagerschilds A-Seite (30) und die vier Schrauben des Innenlagerdeckels (68) entfernen.

- Das Lagerschild A-Seite (30) entfernen.
- Das Lager A-Seite (60) mit Hilfe einer Abziehvorrchtung ausbauen.
- Das neue Lager aufziehen, nachdem es durch Induktion auf etwa 80°C erwärmt wurde.
- In den Innenlagerdeckel* zwei Gewindestangen schrauben.
- Das Lagerschild A-Seite (30) wieder am Generator montieren.
- Die Gewindestangen in die Öffnungen des Lagerschilds gleiten lassen, um ihre Montage zu vereinfachen (siehe Prinzipzeichnung).
- Die unteren Schrauben des Innenlagerdeckels* anziehen, die Gewindestange entfernen und die anderen Schrauben montieren.
- Die Schrauben des Lagerschilds A-Seite (30) anziehen.
- Das Schutzgitter Luftaustritt (33) unter Beachtung der ursprünglichen Winkelstellung wieder montieren.
- Wenn Sie einen optionalen Thermofühler verwenden, vergessen Sie nicht, ihn wieder anzuschließen.

• Demontage der Rotoreinheit

- Das Lagerschild B-Seite (36) ausbauen.
- Das Lagerschild A-Seite (30) bei einem Zweilagergenerator ausbauen.
- Den Rotor (4) A-seitig mit einem Gurt oder einer gemäß der folgenden Zeichnung realisierten Tragevorrichtung lagern.
- Den Gurt mit jeder Bewegung des Rotors so verschieben, dass das Gewicht des Rotors gleichmäßig auf den Gurt verteilt ist.

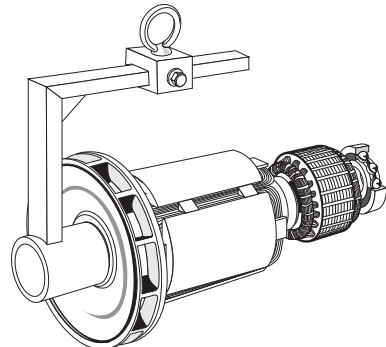

* Bei Einlager- oder nachschmierbarer Maschine.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

ACHTUNG

Nach einer Demontage des Rotors mit Austausch von Teilen oder Neuwicklung muss der Rotor anschließend ausgewuchtet werden.

• Montage des Generators

- Den Rotor (4) im Stator (1) montieren (siehe Zeichnung oben) und dabei darauf achten, dass die Wicklungen nicht beschädigt werden.
- Die Gewindestange in die Öffnung des Lagerschilds B-Seite gleiten lassen, um ihre Montage zu vereinfachen.
- Die Schrauben des Innenlagerdeckels (78)* montieren, die Gewindestange entfernen, die andere Schraube montieren und alles anziehen.
- Die Schrauben des Lagerschilds B-Seite (36) anziehen.
- Schließen Sie die Ständeranschlüsse und montieren Sie die Nulleiterschiene (130).
- Die Leiter des Erregerfelds E+, E- wieder anschließen.
- Die Montage der Abdeckhauben vornehmen.
- Den Flansch oder Lagerschild A-Seite (30) am Stator (1) montieren.
- Die Schrauben des vorderen Flansch oder Lagerschild A-Seite (30) blockieren.

Bei einem Zweilagengenerator:


- Die Montage der Abdeckhauben vornehmen.
- In den Innenlagerdeckel* eine Gewindestange schrauben.
- Das Lagerschild A-Seite (30) wieder am Generator montieren.
- Die Gewindestange in die Öffnung des Lagerschilds gleiten lassen, um ihre Montage zu vereinfachen.
- Die Schrauben des Innenlagerdeckels* montieren, die Gewindestange entfernen, die andere Schraube montieren und alles anziehen.
- Die Schrauben des Lagerschilds A-Seite (30) anziehen.
- Das Schutzgitter Luftaustritt (33) wieder montieren.
- Wenn Sie einen optionalen Thermofühler verwenden, vergessen Sie nicht, ihn wieder anzuschließen.

* Bei Einlager- oder nachschmierbarer Maschine.

- Die korrekte Montage des gesamten Generators und das korrekte Anzugsmoment aller Schrauben überprüfen.

• Demontage und Montage der Filter

- Das Gitter (51) entfernen, und den Filter (52) herausnehmen.
- Den Filter gegebenenfalls ersetzen, Hinweise zur Reinigung des Filters siehe Kapitel 4.2.
- Bei der anschließenden Montage in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

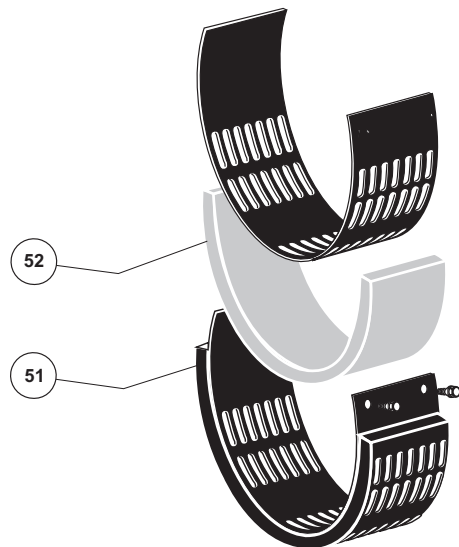

4.7 - Installation und Wartung des PMG

Typenbezeichnung des PMG-Erregungssystems: PMG 8.

Siehe Abbildungen und PMG Ref. 4211.

4.8 - Elektrische Kenndaten

Tabelle der durchschnittlichen Werte:
Generator-4-polig-50Hz-Standardwicklung Nr. 6S (6 Leiter) (400 V für die Erregung).

Die angegebenen Strom- und Spannungswerte beziehen sich auf Leerlauf und Betrieb mit Nennlast bei getrennter Felderregung. Alle Werte haben eine Toleranz von $\pm 10\%$ (genaue Werte siehe Prüfbericht) und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

• Dreiphasig: 4-polig AREP-Erregung

Widerstände bei 20 °C (Ω)

| Typ | Stator L/N | Rotor | Erregerfeld | Anker |
|----------------|------------|-------|-------------|-------|
| S4 (6 Leiter) | 0.0037 | 0.342 | 11.49 | 0.057 |
| S4 (12 Leiter) | 0.0040 | 0.342 | 11.49 | 0.057 |
| M6 | 0.0031 | 0.379 | 11.49 | 0.057 |
| M8 | 0.0029 | 0.436 | 11.49 | 0.057 |
| L9 | 0.0020 | 0.472 | 11.49 | 0.057 |
| L10 | 0.0020 | 0.485 | 11.49 | 0.057 |

Widerstände der Hilfswicklungen AREP bei 20 °C (Ω)

| Typ | X1, X2 | Z1, Z2 |
|----------------|--------|--------|
| S4 (6 Leiter) | 0.249 | 0.297 |
| S4 (12 Leiter) | 0.257 | 0.312 |
| M6 | 0.201 | 0.260 |
| M8 | 0.205 | 0.268 |
| L9 | 0.204 | 0.262 |
| L10 | 0.208 | 0.269 |

Erregerfeldstrom I_{Err} (A)

AREP - 400V - 50 Hz

"I_{Err}": Erregerfeldstrom

| Typ | im Leerlauf | bei Nennlast |
|----------------|-------------|--------------|
| S4 (6 Leiter) | 0.96 | 3.97 |
| S4 (12 Leiter) | 1.24 | 4.25 |
| M6 | 1.07 | 3.72 |
| M8 | 0.87 | 3.56 |
| L9 | 0.98 | 3.51 |
| L10 | 0.89 | 3.71 |

Bei 60-Hz-Generatoren liegen die Werte von I_{Err} etwa 5 bis 10% tiefer.

• Tabelle der Gewichte

(Die angegebenen Werte haben rein informativen Charakter)

| Typ | Gesamtgewicht (kg) | Rotor (kg) |
|-----|--------------------|------------|
| S4 | 1480 | 541 |
| M6 | 1622 | 604 |
| M8 | 1683 | 630 |
| L9 | 1835 | 686 |
| L10 | 1884 | 703 |



Nach Beendigung der Einstellungen müssen die Verkleidungen bzw. Abdeckungen unbedingt wieder angebracht werden.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

5 - ERSATZTEILE

5.1 - Reserveteile

Hier ist die Liste der Teile:

| | |
|---|----------------|
| Montagesatz Einlagergenerator | 4996460 |
| Lager B-Seite RLTO90HV001 Wellenfederring O-Ring-Dichtung | |
| Montagesatz Zweilagergenerator | 4996457 |
| Lager A-Seite RLTL110HV001 Lager B-Seite RLTO90HV001 Wellenfederring O-Ring-Dichtung Wellensicherungsring | |
| Komplette Halbmonde mit Dioden bestückt | 5009583 |
| Dioden: 6 direkt + 6 invertiert | |
| Varistor | 4691053 |
| Spannungsregler AREP D350 | 5124059 |
| Spannungsregler AREP D550 | 5157122 |

5.2 - Technischer Kundendienst

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre Ersatzteilbestellungen oder Ihre Anfragen für technischen Support an service.epg@leroy-somer.com oder an Ihren nächsten Kontakt, den Sie auf www.lrsm.co/support finden. Geben Sie den kompletten Typ der Maschine, ihre Nummer und die Informationen auf dem Typenschild an.

Positionsnummern sollten aus den Explosionszeichnungen und ihre Beschreibung dem Teileverzeichnis entnommen werden.

Zur Gewährleistung einer korrekten und sicheren Funktion unserer Maschinen empfehlen wir die Verwendung von Originalersatzteilen.

Bei Beschädigungen durch die Verwendung nicht autorisierter Ersatzteile übernimmt der Hersteller keine Haftung.



Nach Beendigung der Einstellungen müssen die Verkleidungen bzw. Abdeckungen unbedingt wieder angebracht werden.

5.3 - Zubehör

• Stillstandsheizung

Die Stillstandsheizung muss in Betrieb sein, sobald sich der Generator im Stillstand befindet. Sie wird B-seitig am Generator angebaut. Ihre Leistung beträgt standardmäßig 250 W an 220 V oder 250 W an 110 V (auf Anfrage).



Achtung: Die Spannungsversorgung liegt an, wenn sich der Generator im Stillstand befindet.

• Thermofühler (PTC)

Dies bezeichnet jeweils drei Thermofühler mit positivem Temperaturkoeffizienten, die in der Statorwicklung angebracht sind (1 pro Phase). In der Wicklung können maximal zwei dieser Dreiersätze angebracht werden (mit 2 Stufen: Warnung und Abschaltung) und 1 Thermofühler in den hintere Lager-schildern.

Diese Thermofühler müssen an entsprechende Messrelais angeschlossen werden (Lieferung auf Wunsch).


Kaltwiderstand der Thermofühler: 100 bis 250 Ω pro Fühler.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

5.4 - Explosionszeichnung, Teilverzeichnis und Anzugsmoment der Schrauben


• Einlagergenerator

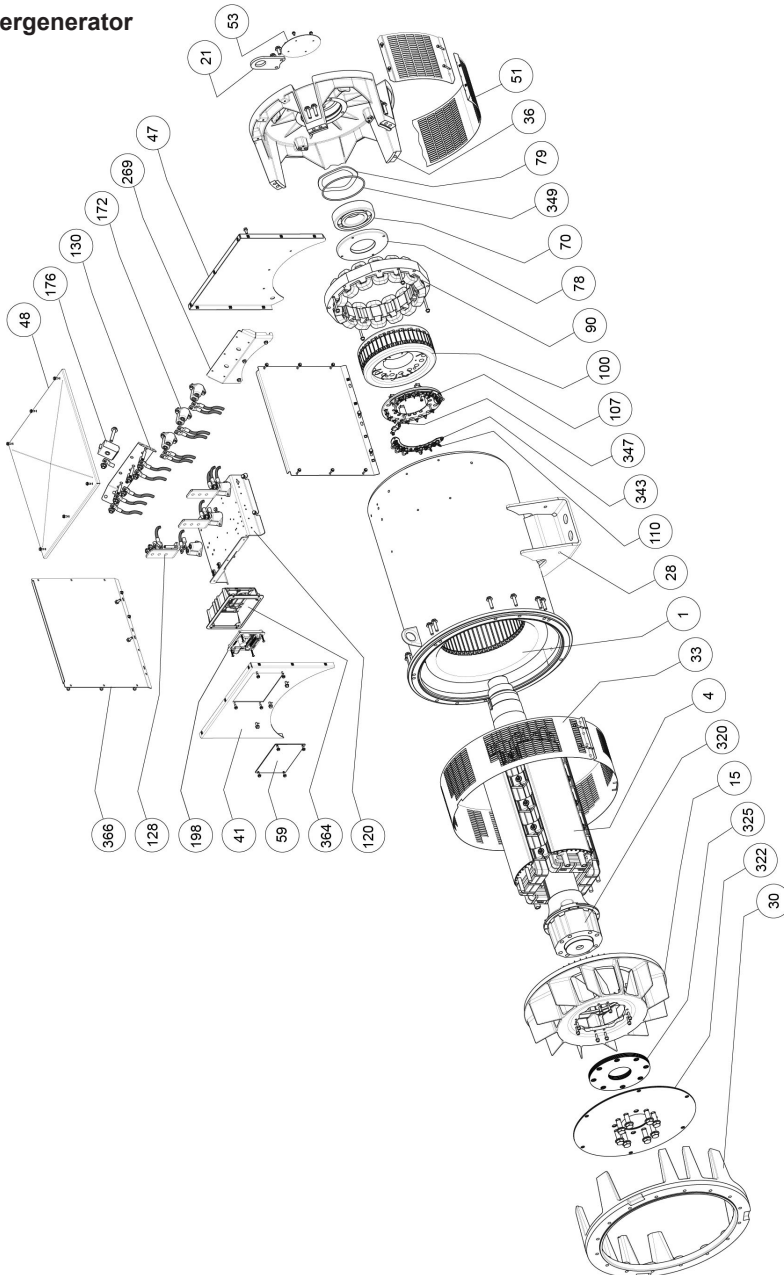

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

• Zweilagengenerator

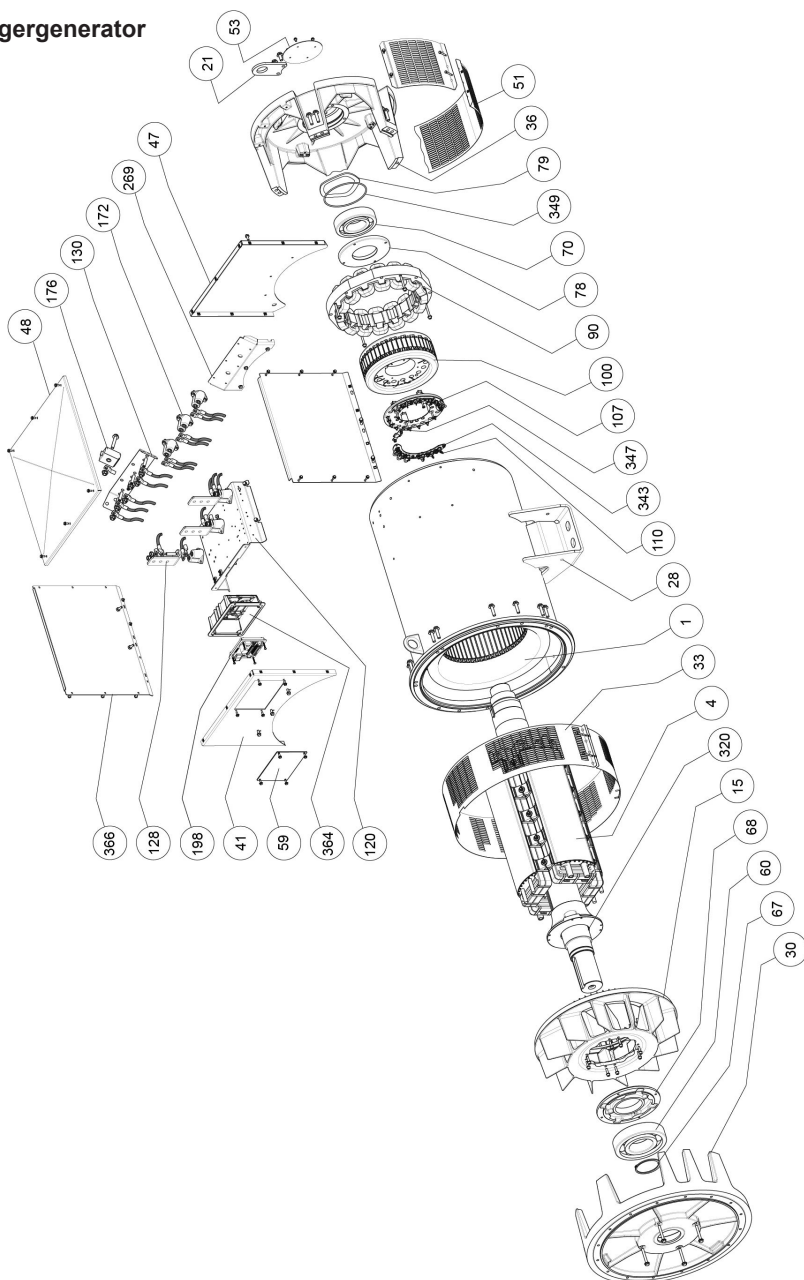

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

| Pos. | Mge | Beschreibung | Schrau. Ø | Moment N.m | Pos. | Mge | Beschreibung | Schrau. Ø | Moment N.m |
|------|-----|--|--------------|---------------|------|-----|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | Stator, komplett gewickelt | - | - | 90 | 1 | Erregerfeld | M8 | 20 |
| 4 | 1 | Rotor, komplett gewickelt | - | - | 100 | 1 | Anker der Erregermaschine | - | - |
| 15 | 1 | Lüfterrad | - | - | 107 | 1 | Diodenbrückehalter | - | - |
| 21 | 1 | Transportöse | - | - | 110 | 12 | Diode | - | - |
| 28 | 1 | Erdungsklemme | M12 | 69 | 120 | 1 | Trägerplatte Klemmenleiste | M8 | 26 |
| 30 | 1 | Flansch A-Seite (Einlagergenerator) oder Lagerschild A-Seite (Zweilager-generator) | - | - | 128 | 3 | Abgangsschiene (Phase) | M12 | 35 |
| 33 | 1 | Schutzgitter Luftaustritt | M6 | 8.3 | 130 | 1 | Nullleiterschiene | M12 | 35 |
| 36 | 1 | Lagerschild B-Seite | - | - | 172 | 6 | Isolator | M8 | 26 |
| 41 | 1 | Vorderer Teil des Klemmenkastens | M8 | 20 | 176 | 1 | Stromwandler | - | - |
| 47 | 1 | Hinterer Teil des Klemmenkastens | M8 | 20 | 198 | 1 | Spannungsregler | M5 | 6 |
| 48 | 1 | Oberer Teil des Klemmenkastens | M6 | 8.3 | 269 | 1 | Nullleiterschiene Halter | M8 | 26 |
| 51 | 1 | Schutzgitter Lufteintritt | M6 | 8.3 | 320 | 1 | Kupplungsmuffe | - | - |
| 53 | 1 | Verschlusskappe | - | - | 322 | 3 | Kupplungsscheibe | M20 | 340 |
| 59 | 1 | Wartungsöffnung | M6 | 8.3 | 325 | 5 | Positionierscheibe | - | - |
| 60 | 1 | Lager A-Seite | - | - | 343 | 1 | Diodenbrückensatz | M6 | 4 |
| 67 | 1 | Wellensicherungsring | - | - | 347 | 1 | Schutzvaristor (+ PCB) | - | - |
| 68 | 1 | Innenlagerdeckel | M10 | 40 | 349 | 1 | O-Ring-Dichtung | - | - |
| 70 | 1 | Lager B-Seite | - | - | 364 | 1 | Trägerplatte Spannungsregler | - | - |
| 78 | 1 | Innenlagerdeckel | M10 | 40 | 366 | 2 | Seitlicher Teil des Klemmenkastens | M8 | 20 |
| 79 | 1 | Wellenfederring | - | - | | | | | |

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

Entsorgungs- und Wiederverwertungsanweisungen

Wir verpflichten uns, die Auswirkungen unserer Aktivität auf die Umwelt zu begrenzen. Wir überwachen kontinuierlich unsere Produktionsprozesse, unsere Materialbeschaffung und unser Produktdesign, um die Wiederverwertbarkeit zu verbessern und unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Diese Anweisungen dienen nur zu Informationszwecken. Es obliegt dem Anwender, die lokale Gesetzgebung für die Entsorgung und Wiederverwertung von Produkten einzuhalten.

Wiederverwertbare Stoffe

Unsere Generatoren bestehen hauptsächlich aus Eisen, Stahl und Kupferwerkstoffen, die für Wiederverwertungszwecke zurückgewonnen werden können.

Diese Stoffe können durch eine Kombination aus manueller Zerlegung, mechanischer Trennung und Schmelzprozesse zurückgewonnen werden. Unser technischer Support kann auf Anfrage detaillierte Anweisungen zur Produktzerlegung erteilen.

Abfall & Gefahrstoffe

Die folgenden Komponenten und Stoffe erfordern eine Sonderbehandlung und müssen vor dem Wiederverwertungsprozess vom Generator getrennt werden:

- Elektronische Bauteile im Klemmenkasten einschließlich dem automatischen Spannungsregler (198), den Stromtransformatoren (176), dem Funkentstörmodul und anderen Halbleitern.
- Diodenbrücke (343) und Überspannungsschutz (347) am Rotor des Generators.
- Größere Kunststoffteile wie z.B. der Klemmenkasten an einigen Produkten. Diese Komponenten sind üblicherweise mit Informationen zur Kunststoffart gekennzeichnet.

Alle oben genannten Stoffe erfordern eine Sonderbehandlung, um Abfall von wiederverwertbaren Stoffen zu trennen. Sie müssen spezialisierten Entsorgungsunternehmen übergeben werden.

Das Öl und Fett aus dem Schmierungs-system muss als Gefahrstoff angesehen und gemäß der lokalen Gesetzgebung behandelt werden.

Unsere Generatoren haben eine festgelegte Lebensdauer von 20 Jahren. Nach diesem Zeitraum ist der Generator unabhängig von seinem Zustand außer Betrieb zu setzen. Jeder weitere Betrieb nach diesem Zeitraum unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig


Moteurs Leroy-Somer

 Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015
 16915 Angoulême cedex 9 - France

Angoulême, 28. Oktober 2021

EG-Erklärung

Moteurs Leroy-Somer erklärt hiermit, dass die elektrischen Generatoren der Typen:
 LSA 40 – LSA 42.3 – LSA 44.3 – LSA 46.3 – LSA 47.2 – LSA 47.3 – LSA 49.1 – LSA 49.3 – LSA 50.1 –
 LSA 50.2 – LSA 51.2 – LSA 52.2 – LSA 52.3 – LSA 53 – LSA 53.1 – LSA 53.2 – LSA 54 – LSA 54.2 – TAL
 040 – TAL 042 – TAL 044 – TAL 046 – TAL 047 – TAL 047.3 – TAL 049 – LSAH 42.3 – LSAH 44.3
 sowie die von dem Unternehmen oder in seinem Namen hergestellten und davon abgeleiteten Baureihen zu
 folgenden:

MOTEURS LEROY-SOMER
 Boulevard Marcellin Leroy
 16015 Angoulême
 France

MLS HOLICE STLO.SRO
 Sladkovskeho 43
 772 04 Olomouc
 République Tchèque

MOTEURS LEROY-SOMER
 1, rue de la Burelle
 Boite Postale 1517
 45800 St Jean de Braye France

**LEROY-SOMER ELECTRO-
 TECHNIQUE Co., Ltd**
 No 1 Aimosheng Road, Galshan Town,
 Cangshan District,
 Fuzhou, Fujian 350026 Chine

**NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION
 INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE**
 #45, Nagarur, Huskur Road
 Off Tumkur Road,
 Bengaluru-562 162 Inde

**NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION
 INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI**
 #64/A, Main Road,
 Tarihal IndustrialArea,
 Tarihal, Hubli-580 026 Inde

erfüllen die Anforderungen folgender Normen und Richtlinien:

Konformitätserklärung:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU vom 26. Februar 2014.
- EN und IEC 60034-1, 60034-5 und 60034-22.
- ISO 8528-3 „Wechsel-Stromerzeugungsaggregate mit Antrieb durch Hubkolben-Verbrennungsmotoren - Teil 3: Wechselstrom-Generatoren für Stromerzeugungsaggregate“.

Diese Generatoren erfüllen auch die ROHS-Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 und sein Anhang II 2015/863 vom 31. März 2015, sowie die EMV-Richtlinie 2014/30/EU vom 26. Februar 2014.

Einbauerklärung:

Diese Generatoren sind so konstruiert, dass sie die wesentlichen Anforderungen Anhang I, Kapitel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1 bis 1.3.3, 1.3.6 bis 1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2 bis 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (außer 1.7.1.2) der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, sowie Anhang VII, Teil B dieser Richtlinie und die oben genannten Normen erfüllen.

Folglich sind diese „Unvollständige Maschinen“ so konzipiert, dass sie in kompletten Energieerzeugungsaggregaten verwendet werden können, die der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006 entsprechen müssen.

WARNUNG:

Die oben genannten Generatoren dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Konformität der Maschinen, in die sie eingebaut werden sollen, zu den Richtlinien 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2015/863 sowie den anderen gegebenenfalls anzuwendenden Richtlinien erklärt wurde.

Moteurs Leroy-Somer verpflichtet sich, einer ausreichend begründeten Anfrage seitens nationaler Behörden nachzukommen und relevante Informationen zum Generator weiterzuleiten.

Verantwortlich für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen und dieser Erklärung sind:

Yannick MESSIN, Leiter technische Abteilung LS Orléans, 1 rue de la Burelle, 45800 Saint Jean de Braye
 Jean-Pierre CHARPENTIER, Leiter technische Abteilung LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angoulême

J.P. CHARPENTIER – Y. MESSIN

LEROY-SOMER™
Moteurs Leroy-Somer

 Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16915 Angoulême cedex 9 - France
 SAS with share capital of 32,239,235 € - RCS Angoulême 338 567 258

4152 de - 2021.10 / v

Die EG-Konformitäts- und Einbauerklärung ist auf Wunsch bei Ihrem Ansprechpartner erhältlich.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - 4-polig

Service und Support

Unser weltweites Service-Netzwerk steht Ihnen mit mehr als 80 Stützpunkten zur Verfügung.

Diese Präsenz vor Ort ist Ihre Garantie für schnelle und effiziente Reparaturen, Support-Leistungen und Wartungsarbeiten.

Vertrauen Sie in der Wartung Ihres Generators und der Unterstützung durch die Experten für Stromerzeugungssysteme. Unser Personal vor Ort ist qualifiziert und geschult, um in jeder Umgebung und an allen Maschinentypen zu arbeiten.

Wir kennen den Betrieb von Generatoren und verschaffen den bestmöglichen Service zur Optimierung Ihrer Betriebskosten.

Wo wir helfen können:



Kontakt:

Nord- und Südamerika: +1 (507) 625 4011

EMEA: +33 238 609 908

Asien Pazifik: +65 6250 8488

China: +86 591 8837 3010

Indien: +91 806 726 4867



Scannen Sie den Code oder begeben Sie sich nach:

 service.epg@leroy-somer.com

www.lrsr.co/support

LEROY-SOMERTM

www.leyoy-somer.com/epg

Connect with us at:



Nidec
All for dreams