

**LSA 49.3**

## **Alternador Baixa Tensão - 4 pólos**

Instalação e manutenção

**LEROY-SOMER™**

***Nidec***  
All for dreams

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

Este manual de instruções aplica-se ao alternador que acaba de adquirir. Desejamos chamar a sua atenção para o teor deste manual de manutenção.

### MEDIDAS DE SEGURANÇA

Antes de fazer funcionar a sua máquina, deverá ler integralmente este manual de instalação e manutenção.

Todas as operações e intervenções a fazer para explorar esta máquina serão realizadas por pessoal qualificado.

O nosso serviço de assistência técnica está à sua disposição para todas as informações de que tiver necessidade.

As diferentes intervenções descritas neste manual estão acompanhadas de recomendações ou de símbolos, para sensibilizarem o utilizador para os riscos de acidente. Deve obrigatoriamente compreender e respeitar as diferentes recomendações de segurança anexas.

#### ATENÇÃO

Advertência de segurança para uma intervenção que pode danificar ou destruir a máquina ou o material adjacente.



Advertência de segurança para um perigo em geral para o pessoal.



Advertência de segurança para um perigo eléctrico para o pessoal.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Chamamos a sua atenção para as seguintes 2 medidas de segurança que deverão ser respeitadas:

a) Durante o funcionamento, proibir a permanência de qualquer pessoa à frente das grelhas de saída de ar, devido a um risco eventual de projecção de material.

b) Proibir a aproximação das grelhas de saída de ar a crianças com menos de 14 anos.

Este manual de manutenção tem em anexo uma ficha de autocolantes representativos das diversas instruções de segurança. A colocação dos mesmos efectuar-se-á mediante o desenho e quando a máquina estiver totalmente instalada.

### AVISO

Os alternadores não deverão ser instalados enquanto as máquinas às quais se destinem não forem declaradas conformes às Directivas CE, bem como às outras directivas eventualmente aplicáveis.

Este manual de instruções deve ser transmitido ao utilizador final.

A gama de alternadores eléctricos, bem como os respetivos derivados, fabricados por nós ou em nosso nome, estão em conformidade com os regulamentos técnicos da União aduaneira.

O alternador é um subconjunto fornecido sem dispositivo de proteção contra curtos-circuitos. A proteção deve ser garantida pelo disjuntor do grupo que é dimensionado para interromper a corrente de defeito.

© 2023 Moteurs Leroy-Somer SAS  
Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angoulême  
338 567 258.

Reservamo-nos o direito de modificar as características dos seus produtos em qualquer altura para lhes introduzir os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos. As informações contidas neste documento são, por esse motivo, susceptíveis de serem alteradas sem aviso prévio.

Este documento não pode ser reproduzido de forma alguma sem a nossa autorização prévia.

Marcas, modelos e patentes registados.

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### ÍNDICE

<b>1 - RECEPÇÃO .....</b>	<b>4</b>
1.1 - Normas e medidas de segurança .....	4
1.2 - Controlo .....	4
1.3 - Identificação .....	4
1.4 - Armazenamento .....	4
1.5 - Aplicações .....	4
1.6 - Contra-indicação de utilização .....	4
<b>2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....</b>	<b>5</b>
2.1 - Características eléctricas .....	5
2.2 - Características mecânicas .....	5
<b>3 - INSTALAÇÃO .....</b>	<b>6</b>
3.1 - Montagem .....	6
3.2 - Controlos antes de colocação em funcionamento .....	6
3.3 - Esquemas de acoplamento dos terminais .....	7
3.4 - Colocação em funcionamento .....	10
3.5 - Regulações .....	10
<b>4 - MANUTENÇÃO .....</b>	<b>11</b>
4.1 - Medidas de segurança .....	11
4.2 - Manutenção corrente .....	11
4.3 - Rolamentos .....	12
4.4 - Defeitos mecânicos .....	12
4.5 - Defeitos eléctricos .....	13
4.6 - Desmontagem, montagem .....	15
4.7 - Instalação e manutenção da PMG .....	17
4.8 - Quadro de características .....	17-18
<b>5 - SOBRESSELENTES .....</b>	<b>19</b>
5.1 - Peças de primeira manutenção .....	19
5.2 - Serviços de assistência técnica .....	19
5.3 - Acessorios .....	19
5.4 - Vistas explodidas, listas de peças e binário de aperto .....	20

**Instruções de eliminação e reciclagem**

**Declaração EC**

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### 1 - RECEPÇÃO

#### 1.1 - Normas e medidas de segurança

Os nossos alternadores estão conformes à maioria das normas internacionais. Ver a Declaração de incorporação "CE" na última página.

#### 1.2 - Controlo

No momento da recepção do seu alternador, verifique se o mesmo não sofreu qualquer dano no decurso do transporte. Se houver sinais evidentes de choque, fazer as respectivas reservas junto do transportador (os seguros de transporte podem ter que intervir) e após um controlo visual, fazer rodar a máquina à mão para detectar eventuais anomalias.

#### 1.3 - Identificação

A identificação do alternador faz-se por uma placa de identificação fixada na máquina (ver desenho).

Verificar a conformidade entre a placa de identificação da máquina e a sua encomenda.

Para dispor da identidade exacta e rápida da sua máquina, pode transcrever as suas características para a placa de identificação abaixo.

#### 1.4 - Armazenamento

Enquanto esperam a colocação em serviço, a máquinas devem ser colocadas:

- ao abrigo da humidade (< 90%); após um longo período de armazenamento, controlar o isolamento da máquina ; para evitar a marcação dos rolamentos, não armazenar em ambiente de grande vibração.

#### 1.5 - Aplicações

Este alternador destina-se essencialmente à produção de energia elétrica no âmbito das aplicações ligadas à utilização dos grupos electrogêneos.

#### 1.6 - Contra-indicações de utilização

A utilização desta máquina está limitada às condições de funcionamento (ambiente, velocidade, tensão, potência, etc.) compatíveis com as características indicadas na placa sinalética.

**Nidec** **LEROY-SOMER™**

Model	LSA		
S/N		Date	
Enclosure		Protection	
Th. Class		Altitude	
Weight		PF	
AVR		Excitation	
Excitation values	No Load	Full Load	
DE bearing			
NDE bearing			

Frequency	Hz								
Speed	min <sup>-1</sup>								
Voltage	V								
Phase									
Connection									
Cont. BR 40°C	kVA								
	kW								
	A								
Stand by PR 27°C	kVA								
	kW								
	A								



38537800001

MOTEURS LEROY-SOMER  
2 BD MARCELLIN LEROY  
16000 ANGOULÊME - FRANCE

[www.leroy-somer.com](http://www.leroy-somer.com)

Made in Europe  
by Leroy-Somer



Scan the code or go to  
GEN.LS1.DO  
to check product data

LSA 000-1-448 a



IEC 60034 - 1 & 5  
ISO 8528 - 3  
NEMA MG 1 32 & 33

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### 2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### 2.1 - Características eléctricas

Este alternador é uma máquina sem anel, nem escova de indutor rotativo, bobinado "passo 2/3" ; 6 ou 12 fios, isolamento de classe H e o sistema de excitação está disponível em versão AREP ou PMG (ver esquemas e manual regulador).

##### • Opções eléctricas

- Sondas de detecção de temperatura do estator
- Resistências de aquecimento
- Caixa de terminais com kit de montagem para transformador de corrente de protecção ou medição
- Kit de antiparasitagem R791

#### 2.2 - Características mecânicas

- Carcaça de aço
- Suportes verticais em ferro fundido
- Rolamentos de esferas com lubrificação definitiva
- Formas de construção: chumaceira única de disco com pés e flanges/discos SAE, chumaceira dupla com flange SAE e ponta do veio cilíndrica normalizada
- Máquina aberta, auto-ventilada
- Grau de protecção: IP 23


##### • Opções mecânicas

- Protecções contra ambientes agressivos
- Rolamentos de esferas lubrificáveis
- Filtro de entrada de ar, filtro de saída de ar: IP 44


De modo a prevenir um aquecimento excessivo causado pela obstrução de filtros, é aconselhável vigiar o enrolamento do estator com sensores de de detecções térmicas (PTC ou PT100).

- Sensores de detecção de temperatura das chumaceiras

##### • AREP trifásico 6 ou 12 fios

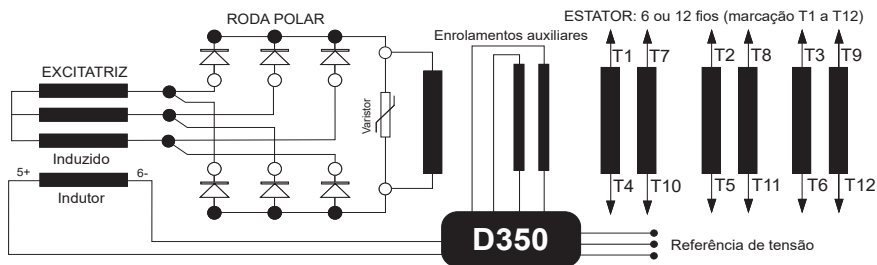

##### • PMG trifásico 6 ou 12 fios

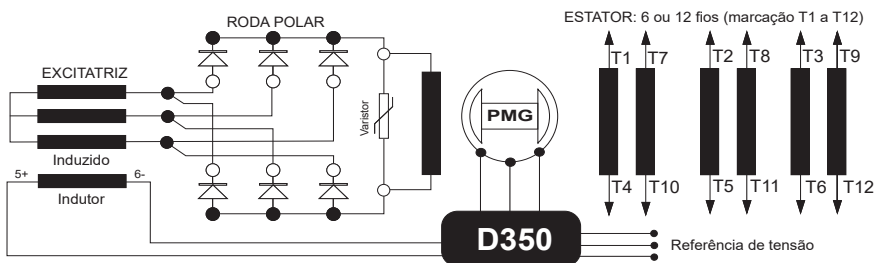

## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### 3 - INSTALAÇÃO

Os profissionais que executam as diversas operações indicadas neste capítulo deverão usar os equipamentos de protecção individuais, adequados aos riscos mecânicos e eléctricos.

#### 3.1 - Montagem




Todas as operações de elevação e movimentação devem ser realizadas por material testado e a máquina deve estar na horizontal. Ver a massa da máquina para a escolha da ferramenta de elevação. Durante esta operação, proibir a presença de qualquer pessoa sob a carga.

#### • Manutenção

Os anéis de levantamento, amplamente dimensionados, permitem apenas a manipulação do alternador. Não devem ser utilizados para levantar o grupo completo. A escolha de ganchos e manilhas deve ser adaptada à forma destes anéis. Prever um sistema de elevação que respeite o ambiente que envolve o alternador.

Durante esta operação, proibir a presença de qualquer pessoa sob a carga.

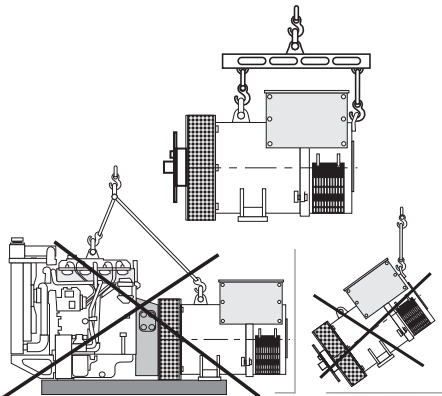

#### • Acoplamento placa-guia única

Antes de acoplamento, verificar a compatibilidade entre o alternador eo motor através da realização de:

- uma análise de torção da linha do veio (alternadores dados estão disponíveis mediante pedido),
- um controlo das dimensões do volante e do cárter do volante, da flange, dos discos e da deslocação lateral do alternador.

### ATENÇÃO

No momento do acoplamento, o alinhamento dos furos dos discos e do volante é conseguido através da rotação do tambor primário do motor térmico.

Não utilizar o ventilador para fazer rodar o rotor do alternador.

Garantir que o alternador esteja calçado durante o acoplamento.

Verificar a existência de folga lateral da cambota.

#### • Acoplamento placa-guia dupla

- Acoplamento semi-elástico

Recomenda-se um alinhamento cuidadoso das máquinas, verificando que os afastamentos de concentricidade e de paralelismo dos 2 semi-mangas de engate não excedam 0,1 mm.

Este alternador foi equilibrado com 1/2 chaveta.

#### • Localização

O localização onde se encontra o alternador deve ser ventilado de modo que a temperatura ambiente não exceda as indicações da placa sinalética.

### 3.2 - Controlos antes de colocação em funcionamento

#### • Verificações eléctricas



É formalmente proibido colocar um alternador em funcionamento, novo ou não, se o isolamento for inferior a 1 megohm para o estator e a 100 000 ohms para

## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

#### as outras bobinagens.

Para voltar a encontrar os valores mínimos, supra, existem dois métodos possíveis:

a) Desidratar a máquina durante 24 horas numa estufa a uma temperatura de cerca de 110 °C (sem regulador).

b) Soprar ar quente na entrada de ar, assegurando a rotação da máquina com o indutor desconnectado.

**Nota :** Paragem prolongada: A fim de evitar estes problemas, recomenda-se a utilização de resistências de reaquecimento, assim como uma rotação de manutenção periódica. As resistências de reaquecimento só são realmente eficazes se estiverem em funcionamento permanente durante a paragem da máquina.

#### ATENÇÃO

**Assegurar-se de que o alternador possui o nível de protecção correspondente às condições ambientais definidas.**

#### • Verificações mecânicas

Antes do primeiro arranque, verificar se:

- as porcas de fixação dos pés estão bem bloqueadas,
- o comprimento do parafuso e do torque de aperto estão corretos,
- o ar de resfriamento é aspirado livremente,
- as grelhas e o cárter de protecção estão bem colocados,
- o sentido de rotação standard é no sentido dos ponteiros de um relógio visto do lado da ponta do veio (rotação das fases 1 - 2 - 3). Para um sentido de rotação no sentido inverso ao dos ponteiros de um relógio, permutar 2 e 3.
- o acoplamento corresponde efectivamente à tensão de exploração do local (ver § 3.3).

#### 3.3 - Esquemas de acoplamento dos terminais

A modificação dos acoplamentos é conseguida pela deslocação dos cabos sobre os terminais.

O código da bobinagem é indicado na placa sinalética.






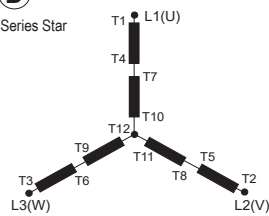
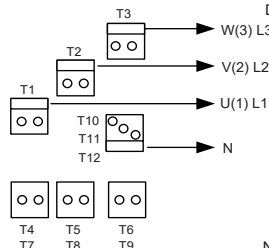

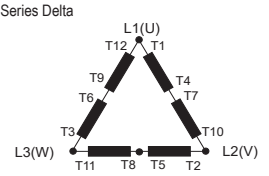
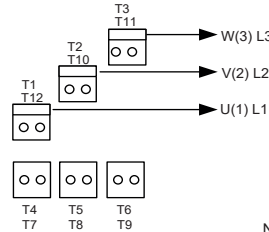

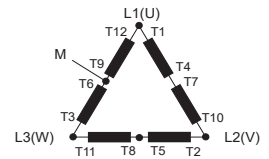
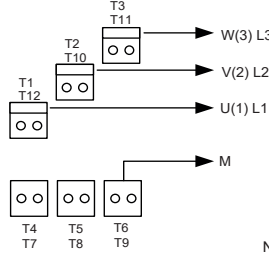

**Quaisquer intervenções nos terminais do alternador, aquando de reconexões ou verificações, serão feitas com a máquina parada.**

**As conexões internas da caixa de terminais não devem nunca estar sujeitas a pressões causadas pelos cabos conectados pelo utilizador.**

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### • AREP ou PMG trifásico 12 fios

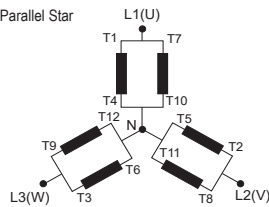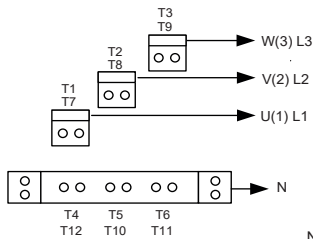Código das conexões	Tensão / Detecção			Acoplamento de fábrica
	Bobinagem	50 Hz	60 Hz	
<b>A</b> 3PH Parallel Star 	6	190 - 208	190 - 240	
	7	208 - 230	-	
	8	-	190 - 208	
	 <b>D350 :</b> U => T1, V => T2, W => T3			
<b>D</b> 3PH Series Star 	6	380 - 460	380 - 480	
	7	415 - 460	-	
	8	-	380 - 416	
	 <b>D350 :</b> U => T1, V => T2, W => T3			
<b>F</b> 3PH Series Delta  <p>Nota: // alternador: CT -&gt; L1 (In)</p>	6	220 - 240	220 - 255	
	7	240 - 255	-	
	8	-	220 - 240	
	 <b>D350 :</b> U => T1, V => T2, W => T3			
<b>DELTA + PONTO MÉDIO DELTA EDISON</b> 	6	220 - 240	220 - 255	
	7	240 - 255	-	
	8	-	220 - 240	
	 <b>D350 :</b> U => T1, V => T2, W => T3			






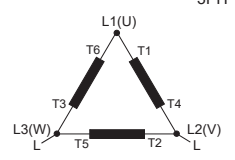
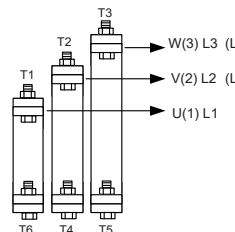


Em caso de reconexão, verificar se a deteção de tensão está correcta! Em opção, nós podemos fornecer um conjunto de shunts maleáveis e de barras de acoplamento especiais para efectuar estas conexões.






# LSA 49.3
  
## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos
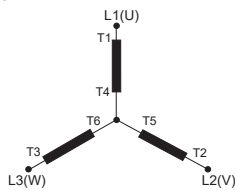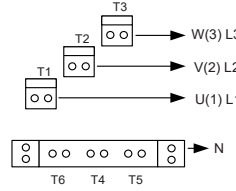
### • AREP ou PMG trifásico 6 fios

Código das conexões		Tensão / Detecção			Acoplamento de fábrica	
<b>(D)</b> 3PH Star 		Bobinagem	50 Hz	60 Hz		DE
		6S	380 - 415	380 - 480		
		7S	440	-		
		8S	-	380 - 416		
		 <b>D350 :</b> U => T1, V => T2, W => T3				
<b>(F)</b> Delta 1PH ou 3PH 		Bobinagem	50 Hz	60 Hz		DE
		6S	220 - 240	220 - 240		
		7S	250 - 260	-		
		8S	200	220 - 240		
		 <b>D350 :</b> U => T1, V => T2, W => T3				
 Em caso de reconexão, verificar se a deteção de tensão está correcta! Em opção, nós podemos fornecer um conjunto de shunts maleáveis e de barras de acoplamento especiais para efectuar estas conexões.						

### • Esquema de conexão das opções

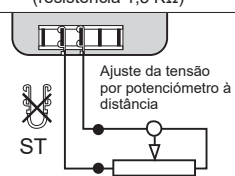Potenciômetro de tensão exterior ou fonte ext. 1V (resistência 1,5 KΩ)	Ligação do transformador de intensidade em opção	
 <p>Ajuste da tensão por potenciômetro à distância</p>	Acoplamento D In/2    12 fios Secundário 1 A 	Acoplamento D In/4    6 fios Acoplamento A In/4    12 fios Secundário 1 A  <p>Régua do neutro</p>

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### • Verificações das ligações



**As instalações eléctricas devem ser realizadas em conformidade com a legislação em vigor no país de utilização.**

Verifique se:

- o dispositivo de corte diferencial, em conformidade com a legislação sobre a protecção das pessoas, em vigor no país de utilização, foi correctamente instalado na saída de potência do alternador, o mais próximo possível deste. (Neste caso, desconecte o fio do módulo anti-parasitas que liga o neutro).

- as protecções eventuais não estão activadas.

- no caso de um regulador externo, as conexões entre o alternador e o armário estão correctamente efectuadas segundo o esquema de ligação.

- não existe curto-circuito entre a fase ou uma fase-neutra entre os terminais de saída do alternador e o armário de controlo do grupo electrogéneo (parte do circuito não protegida por disjuntores ou relés do armário).

- a ligação da máquina está efectuada terminal sobre terminal e em conformidade com o esquema de conexão dos terminais.



- O terminal de terra alternador situado na caixa de terminais está ligado ao circuito de terra eléctrico.

- O terminal de massa está ligado ao quadro. Em caso algum, as ligações internas da caixa de terminais devem ser pressionadas pelos cabos ligados pelo utilizador.



Diâmetro	M6	M8	M10	M12
Torque	4 Nm	10 Nm	20 Nm	35 Nm
Tolerância	± 15%			

### 3.4 - Colocação em funcionamento



**O arranque e a operação da máquina só é possível se a instalação estiver em conformidade com as regras e instruções definidas neste manual.**

A máquina é testada e regulada na fábrica. Na primeira utilização em vazio, há que verificar se a velocidade de accionamento é correcta e estável (vide placa sinalética). Com a opção "rolamentos de relubrificação", recomenda-se a lubrificação das placas-guia durante a primeira colocação em serviço (ver 4.3).

Quando a carga é aplicada, a máquina deve reencontrar a velocidade nominal e tensão respectivas; contudo, em caso de funcionamento irregular, pode-se intervir na regulação da máquina (consultar o processo de regulação ver § 3.5). Se o funcionamento continuar a ser defeituoso, haverá que pesquisar a avaria (ver § 4.5).

### 3.5 - Regulações



**As diversas regulações durante os ensaios devem ser efectuadas por uma pessoa qualificada.**

**O respeito pela velocidade de accionamento especificada na placa sinalética é imperativo para iniciar um processo de regulação. Depois da regulação, os painéis de acesso ou coberturas devem voltar a ser montados.**

**As únicas regulações possíveis da máquina fazem-se por intermédio do regulador.**

## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

#### 4 - MANUTENÇÃO

##### 4.1 - Medidas de segurança

As intervenções de manutenção e reparação deverão ser imperativamente respeitadas de modo a evitar os riscos de acidentes e a manter a máquina no seu estado original.



Todas as operações efectuadas no alternador deverão ser executadas por profissionais habilitados à instalação, conservação e manutenção dos elementos eléctricos mecânicos, devendo estes estar equipados com as protecções individuais adequadas aos riscos mecânicos e eléctricos.

Antes de qualquer intervenção sobre a máquina, certifique-se de que esta não pode arrancar por qualquer sistema manual ou automático e de que entendeu perfeitamente os princípios de funcionamento do sistema.



**Atenção:** após um período de funcionamento, certas partes do alternador podem atingir temperaturas elevadas susceptíveis de provocar queimaduras.

##### 4.2 - Manutenção corrente

###### • Controlo depois da colocação em serviço

Após cerca de 20 horas de funcionamento, verifique o aperto de todos os parafusos de fixação da máquina, o estado geral da máquina e as diversas ligações eléctricas da instalação.

###### • Manutenção eléctrica

Podem ser utilizados produtos desengordurantes e voláteis comerciais.

#### ATENÇÃO

Não utilizar: tricloretileno, percloroetileno, tricloretoano e todos os produtos alcalinos.



Estas operações devem ser efectuadas numa estação de limpeza, equipada com um sistema de aspiração com recuperação e eliminação dos produtos.

Os isolantes e o sistema de impregnação não estão sujeitos a danos por diluentes. Há que evitar deixar correr o produto de limpeza nas fendas.

Aplicar o produto com um pincel, limpando frequentemente para evitar as acumulações na carcaça. Secar a bobinagem com um pano seco. Deixar evaporar os restos de produto de limpeza antes de voltar a fechar a máquina.

###### • Manutenção mecânica

#### ATENÇÃO

É proibida a utilização de água ou de um aparelho de limpeza de alta pressão para a limpeza da máquina. Qualquer incidente resultante desta utilização não será coberta pela nossa garantia.

Desengorduramento: Utilizar um pincel e um detergente (compatível com a pintura).

Eliminação de poeira: Utilizar ar comprimido. Se a máquina estiver equipada com filtros, o pessoal de manutenção deverá proceder à limpeza periódica e sistemática dos filtros de ar. Em caso de pó seco, o filtro pode ser limpo com ar comprimido e/ou substituído, em caso de entupimento.

Após limpeza do alternador, é imperativo controlar o isolamento dos enrolamentos (ver § 3.2 e 4.5).

## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

#### 4.3 - Rolamentos

Os rolamentos têm uma lubrificação vitalícia	Duração de vida aproximada do lubrificante (segundo utilização): 20 000 horas ou 3 anos
Os rolamentos são de relubrificação em opção	Periodicidade da lubrificação: 4000 horas em funcionamento ou a cada 6 meses Rolamento dianteiro e traseiro: quantidade de lubrificante: 60 gr
Lubrificante padrão	LITHIUM - padrão - NLGI 3
Lubrificação de fábrica	ESSO - Unirex N3



É imperativo efetuar a lubrificação do alternador em funcionamento e durante a primeira colocação em serviço. Os rolamentos dianteiro e traseiro devem ser lubrificados ao mesmo tempo.

Em caso de ambiente poeirento ou temperatura ambiente elevada ( $> 40^{\circ}\text{C}$ ), o intervalo de relubrificação deve ser dividido por dois.

Antes de utilizar outro lubrificante, verifique a compatibilidade com o lubrificante de origem.

#### 4.4 - Defeitos mecânicos

Defeito		Acção
Rolamento	Aquecimento excessivo da ou das chumaceiras (temperatura $> 80^{\circ}\text{C}$ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se o rolamento se tornou azulado ou se a massa carbonizou, mudar o rolamento.</li> <li>- Rolamento mal fixado.</li> <li>- Mau alinhamento das chumaceiras (tampas mal encaixadas).</li> </ul>
Temperatura anormal	Aquecimento excessivo da carcaça do alternador (mais de $40^{\circ}\text{C}$ acima da temperatura ambiente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrada-saída de ar parcialmente obstruída ou reciclagem do ar quente do alternador ou do motor térmico</li> <li>- Funcionamento do alternador a uma tensão demasiado alta (<math>&gt;</math> a 105% de <math>U_n</math> em carga.)</li> <li>- Funcionamento do alternador em sobrecarga</li> </ul>
Vibrações	Vibrações excessivas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mau alinhamento (acoplamento)</li> <li>- Amortecimento defeituoso ou folga no acoplamento</li> <li>- Defeito de equilibragem do rotor</li> </ul>
	Vibrações excessivas e ruídos provenientes do alternador	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funcionamento em monofásico do alternador (carga monofásico ou contactor defeituoso ou defeito na instalação)</li> <li>- Curto-circuito do estator</li> </ul>
Ruídos anormais	Choque violento, eventualmente seguido por ruídos e vibrações	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Curto-circuito na instalação</li> <li>- Acoplamento errado (acoplamento em paralelo, não em fase)</li> </ul> <p>Consequências possíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rótura ou deterioração do acoplamento</li> <li>- Rótura ou torção da ponta do veio.</li> <li>- Deslocamento e colocação em curto-circuito do enrolamento da roda polar</li> <li>- Rebentamento ou má fixação do ventilador</li> <li>- Destruição dos díodos rotativos, do regulador, do rectificador de tensão</li> </ul>

## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

#### 4.5 - Defeitos eléctricos

Defeito	Ação	Medidas	Controlo/Origem
Ausência de tensão em vazio no arranque	Ligar entre E- e E+ uma nova pilha de 4 a 12 Volts, respeitando as polaridades, durante 2 a 3 segundos	O alternador arranca e a respectiva tensão mantém-se normal depois da supressão da pilha	- Falta de remanescente
		O alternador arranca, mas a tensão não sobe até à tensão nominal depois da supressão da pilha	- Verificar a ligação da referência de tensão ao regulador - Defeito de díodos - Curto-circuito do induzido
		O alternador arranca, mas a tensão desaparece depois da supressão da pilha	- Defeito do regulador - Indutores cortados (verificar bobinagem) - Roda polar cortada (verificar a resistência)
Tensão demasiado baixa	Verifique a velocidade de accionamento	Velocidade correcta	Verificar a ligação do regulador (eventualmente, regulador defeituoso) - Indutores em curto-circuito - Díodos rotativos estragados - Roda polar em curto-circuito (verificar a resistência)
		Velocidade demasiado fraca	Aumentar a velocidade de accionamento (não tocar no pot. de tensão (P2) do regulador antes de reencontrar a velocidade correcta)
Tensão demasiado elevado	Regulação do potenciômetro tensão do regulador	Regulação inoperante	- Defeito do regulador
Oscilações de tensão	Regulação do potenciômetro estabilidade do regulador	Se não produzir efeito, tentar os modos normal rápido (ST2)	- Verificar a velocidade: possibilidade de irregularidades cíclicas - Terminais mal bloqueados - Defeito do regulador - Velocidade demasiado baixa em carga (ou LAM regulado demasiado alto)
Tensão correcta em vazio e demasiado baixa em carga	Colocar em vazio e verificar a tensão entre E+ e E- no regulador	Tensão entre E+ e E- AREP / PMG < 10V	- Verificar a velocidade (ou LAM regulado demasiado alto)
		Tensão entre E+ e E- AREP / PMG > 15V	- Díodos rotativos defeituosos - Curto-circuito na roda polar (verificar a resistência) - Induzido da excitadora defeituoso (verificar a resistência)
Desaparecimento da tensão durante o funcionamento	Verificar o regulador, o rectificador de tensão, os díodos rotativos e mudar o elemento defeituoso	A tensão não regressa ao valor nominal	- Indutor da excitadora cortado - Induzido da excitadora defeituoso - Regulador avariado - Roda polar cortada ou em curto-circuito

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### • Verificação do enrolamento


Pode controlar-se o isolamento do enrolamento através de um ensaio dieléctrico. Neste caso, é obrigatoriamente necessário desligar todas as ligações do regulador.

### ATENÇÃO

Os danos causados ao regulador em tais condições não estão cobertos pela nossa garantia.

### • Verificação da ponte de diodos

Um diodo em estado de funcionamento apenas deve deixar passar a corrente no sentido do ânodo para o cátodo.

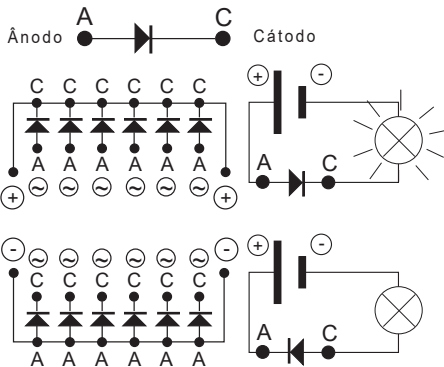

### • Verificação das bobinagens e diodos rotativos por excitação separada




Durante este processo, há que certificar-se de que o alternador se encontra desligado de qualquer carga exterior e examinar a caixa de terminais para verificar o aperto correcto das conexões.

- 1) Parar o grupo, desligar e isolar os fios do regulador.
- 2) Para criar a excitação separada, são possíveis duas montagens.

**Montagem A:** Ligar uma bateria de 12 V, em série, com um reóstato de cerca de 50 ohms - 300 W e um diodo aos 2 fios do indutor (5+) e (6-).

MONTAGEM A

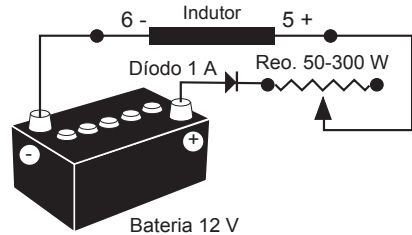

**Montagem B:** Ligar uma alimentação variável «Variac» e uma ponte de diodos aos 2 fios do indutor (5+) e (6-).


Estes dois sistemas devem possuir características compatíveis com a potência de excitação da máquina (consultar a placa sinalética).

3) Fazer funcionar o grupo à respectiva velocidade nominal.

4) Aumentar progressivamente a corrente de alimentação do indutor, actuando sobre o reóstato ou sobre o variac e medir as tensões de saída em L1 - L2 - L3, controlando as tensões e as intensidades de excitação em vazio (consultar a placa sinalética da máquina ou pedir a ficha de ensaio à fábrica).

Caso as tensões de saída estejam nos respectivos valores nominais e equilibradas a < 1% para o valor de excitação determinado, a máquina está a funcionar bem e o defeito deve-se à regulação (regulador - cablagem - detecção - bobinagem auxiliar).

MONTAGEM B

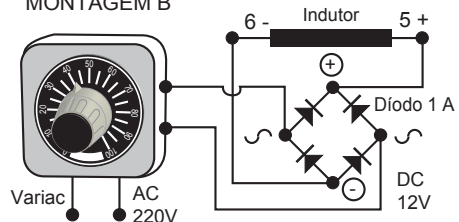


# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### 4.6 - Desmontagem, montagem

#### ATENÇÃO

Durante o período de garantia, esta operação só deve ser efectuada numa oficina autorizada ou nas nossas fábrica, sob pena de perda da garantia. Durante as diversas manipulações, a máquina desde permanecer horizontal (rotor não bloqueado em translação). Ver a massa da alternador para a escolha do modo de elevação.

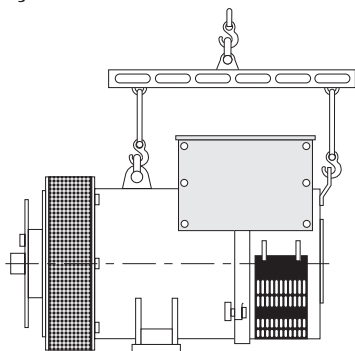

#### • Ferramentas necessárias

Para a desmontagem total da máquina, é aconselhável dispor das ferramentas abaixo definidas:

- 1 chave de lingueta + prolongador
- 1 chave dinamométrica
- 1 chave chata de 8 mm, 10 mm, 18 mm
- 1 encaixe de 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 mm
- 1 extractor (U35) / (U32/350)

#### • Binário de aperto dos parafusos

Ver § 5.4.

#### • Acesso aos díodos

- Retirar a grelha de entrada de ar (51).
- Desligar os díodos.
- Verificar os díodos com um ohmómetro ou com uma lâmpada.

Se os díodos estiverem em mau estado:

- Retirar o regulador de tensão (347) + Shunt de cobre.


- Desmontar as roscas "H" de fixação das pontes de díodos no suporte.
- Mudar os crescentes equipados respeitando as polaridades.

#### • Acesso às conexões e ao sistema de regulação

O acesso faz-se diretamente depois de retirada a parte superior da cobertura (48) ou a porta de visita (59).

#### • Substituição do rolamento traseiro na máquina de chumaceira única

- Retirar a grelha de entrada de ar (51).
- Retirar a cobertura superior (48), o painel traseiro (47) e os painéis laterais (366).
- Desligar os fios do indutor (5+, 6-).
- Desligar as ligações do estator T4 a T6 (e T7 para T9 versões de 12 fios).
- Retirar a barra de neutro (130).
- Retirar os parafusos do batente do rolamento (78)\*.
- Desmontar os parafusos e retirar a chumaceira traseira (36).
- Retirar o rolamento (70) com um extractor de parafuso central (como se descreve no desenho).

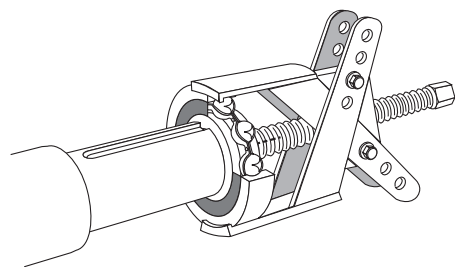


- Voltar a montar o rolamento depois de o ter aquecido por indução até cerca de 80 °C.
- Montar na chumaceira traseira (36) a anilha de pré-carga nova (79) + o o'ring (349) novo.
- Aparafusar no batente (78)\* uma haste roscada.

\* No caso de máquina com chumaceira única ou relubrificável.

## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

- Voltar a montar chumaceira traseira na máquina utilizando uma cavilha e noz na ponta do veio.
- Introduzir a haste roscada no orifício da chumaceira traseira para facilitar a respectiva montagem (ver esquema principal).

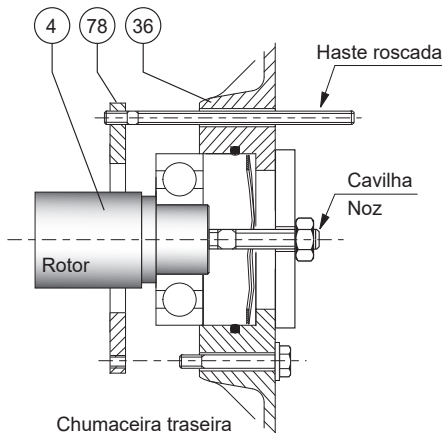

- Montar um parafuso do batente (78)\*, retirar a haste roscada, montar o outro parafuso e apertar o conjunto.
- Bloquear os parafusos da chumaceira traseira (36).
- Ligue as ligações do estator e montar a barra de neutro (130).
- Voltar a ligar os fios do indutor E+, E-
- Concluir a montagem da cobertura.

#### ATENÇÃO

Durante a desmontagem das chumaceiras, considerar a substituição dos rolamentos, junta tórica, anilha de pré-carga e pasta adesiva.


#### • Substituição do rolamento dianteiro

- Retirar a grelha de saída de ar (33).
- No caso da opção de sonda de chumaceira, não se esqueça de desconectá-lo.
- Retirar os parafusos da chumaceira dianteira (30) e os parafusos da tampa interior (68).
- Retirar a chumaceira dianteira (30).
- Retirar o rolamento (60) com um extractor de parafuso central.

- Voltar a montar o rolamento depois de o ter aquecido por indução até cerca de 80 °C.
- Aparafusar no batente\* duas hastes roscadas.
- Voltar a montar chumaceira dianteira (30) na máquina.
- Introduzir as hastes roscadas nos orifícios da chumaceira para facilitar a respectiva montagem (ver esquema principal).
- Bloquear os parafusos do batente\*, remover a haste roscada e montar os outros parafusos.
- Bloquear os parafusos da chumaceira dianteira (30).
- Montar de novo a grelha de saída de ar (33), respeitando a posição angular inicial.
- No caso da opção de sonda de chumaceira, não esqueça de religá-lo.

#### • Desmontagem do conjunto

- Retirar a chumaceira traseira (36).
- Retirar a chumaceira dianteira (30) no caso de máquina com chumaceira dupla.
- Apoiar o rotor (4) do lado do acoplamento com uma correia ou um suporte realizado de acordo com o esquema seguinte.
- Deslocar a correia à medida do deslocamento do rotor de modo a repartir bem o peso deste.

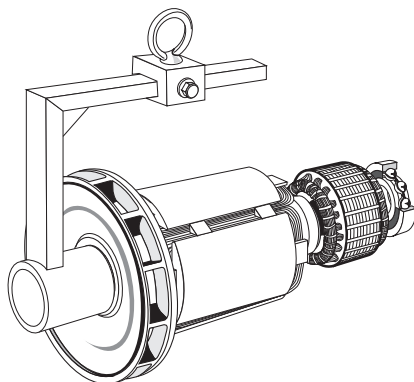

#### ATENÇÃO

Durante a desmontagem do rotor com substituição de peças ou rebobinagem, não esquecer de reequilibrar o rotor.

\* No caso de máquina com chumaceira única ou relubrificável.



## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

#### • Remontagem da máquina

- Montar o rotor (4) no estator (1) (ver esquema abaixo), certificar-se de que não toca nas bobinagens.
- Introduzir a haste roscada no orifício da chumaceira traseira para facilitar a respectiva montagem.
- Montar um parafuso do batente (78)\*, retirar a haste roscada, montar o outro parafuso e apertar o conjunto.
- Bloquear os parafusos da chumaceira traseira (36).
- Ligue as ligações do estator e montar a barra de neutro (130).
- Voltar a ligar os fios do indutor E+, E-.
- Concluir a montagem da cobertura.
- Voltar a montar a flange ou a chumaceira dianteira (30) no estator (1).
- Bloquear os parafusos da flange ou da chumaceira dianteira (30).


No caso de máquina com chumaceira dupla:

- Concluir a montagem da cobertura.
- Aparafusar no batente\* uma haste roscada.
- Voltar a montar a chumaceira dianteira (30) na máquina.
- Introduzir a haste roscada no orifício da chumaceira para facilitar a respectiva montagem.
- Montar os parafusos do batente\*, retirar a haste roscada, montar o outro parafuso e apertar o conjunto.
- Bloquear os parafusos da chumaceira dianteira (30).
- Voltar a montar a grelha de saída de ar (33).
- No caso da opção de sonda de chumaceira, não esqueça de religá-lo.
- Verificar a montagem correcta do conjunto da máquina e o aperto de todos os parafusos.

\* No caso de máquina com chumaceira única ou relubrificável.

#### • Desmontagem e montagem dos filtros

- Remover a grelha (51) e depois retirar o filtro (52). Mudar o filtro se necessário ; para a limpeza do filtro, ver parágrafo 4.2. Quando montar de novo proceder na ordem inversa.

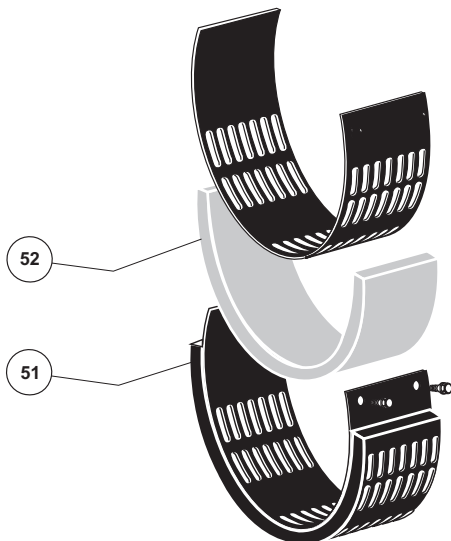

#### 4.7 - Instalação e manutenção da PMG

A referência da PMG é PMG 8.

Ver as instruções de manutenção PMG ref. 4211.

#### 4.8 - Quadro de características

Tabela de valores médios:

Alternador - 4 pólos - 50 Hz - Bobinagem standard N.º 6S (6 fios) (400 V para as excitações).

Os valores de tensão e de corrente entendem-se para funcionamento em vazio e em carga nominal com excitação separada. Todos os valores são dados com  $\pm 10\%$  e podem ser alterados sem aviso prévio (para os valores exactos, consultar o relatório de ensaio).

## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

#### • Trifásico: 4 pólos excitação AREP

##### Resistências a 20 °C ( $\Omega$ )

Tipo	Estator L/N	Rotor	Indutor	Induzido
S4 (6 fios)	0.0037	0.342	11.49	0.057
S4 (12 fios)	0.0040	0.342	11.49	0.057
M6	0.0031	0.379	11.49	0.057
M8	0.0029	0.436	11.49	0.057
L9	0.0020	0.472	11.49	0.057
L10	0.0020	0.485	11.49	0.057

##### Resistências das bobinagens auxiliares AREP a 20 °C ( $\Omega$ )

Tipo	X1, X2	Z1, Z2
S4 (6 fios)	0.249	0.297
S4 (12 fios)	0.257	0.312
M6	0.201	0.260
M8	0.205	0.268
L9	0.204	0.262
L10	0.208	0.269

#### Corrente de excitação $i_{exc}$ (A)

##### AREP - 400V - 50 Hz

" $i_{exc}$ ": corrente de excitação do indutor da excitatriz

Tipo	Em vazio	À carga nominal
S4 (6 fios)	0.96	3.97
S4 (12 fios)	1.24	4.25
M6	1.07	3.72
M8	0.87	3.56
L9	0.98	3.51
L10	0.89	3.71

Em 60 Hz, os valores « $i_{exc}$ » são, aproximadamente, de 5 a 10% menos fortes.

#### • Quadro das massas

(valores apresentados a título indicativo)

Tipo	Massa total (kg)	Rotor (kg)
S4	1480	541
M6	1622	604
M8	1683	630
L9	1835	686
L10	1884	703



Depois da regulação, os painéis de acesso ou coberturas deverão ser montados de novo.

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### 5 - SOBRESSALENTES

#### 5.1 - Peças de primeira manutenção

Aqui está a lista de peças:

<b>Kit rolamento chumaceira única</b>	<b>4996460</b>
Rolamento traseiro RLT090HV001 Rodela de pré-carregamento Junta tórica	
<b>Kit rolamento duas chumaceiras</b>	<b>4996457</b>
Rolamento dianteiro RLT110HV001 Rolamento traseiro RLT090HV001 Rodela de pré-carregamento Junta tórica Anéis de retenção	
<b>Crescentes completos equipados com díodos</b>	<b>5009583</b>
Díodos: 6 directos + 6 invertidos	
<b>Varistor</b>	<b>4691053</b>
<b>Regulador de tensão AREP D350</b>	<b>5124059</b>
<b>Regulador de tensão AREP D550</b>	<b>5157122</b>

#### 5.2 - Serviço de assistência técnica

O nosso serviço de assistência técnica está à sua disposição para quaisquer informações que pretenda.

Para qualquer encomenda de peças sobressalentes ou pedido de assistência técnica, envie o seu pedido para [service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com) ou para o seu contacto mais próximo, que pode encontrar através de [www.lrsm.co/support](http://www.lrsm.co/support) indicando o tipo completo da máquina, o número e as informações indicadas na placa de características.

As marcas de referência das peças devem ser observadas nas apresentações pormenorizadas e as respectivas designações na nomenclatura.

A fim de assegurar o bom funcionamento e a segurança das nossas máquinas, recomendamos a utilização de peças sobressalentes de origem do construtor.

Sem o que, o construtor declinará qualquer responsabilidade em caso de avaria.



**Depois da regulação, os painéis de acesso ou coberturas deverão ser montados de novo.**

#### 5.3 - Acessórios

##### • Resistências de aquecimento ao parar

A resistência de aquecimento deve entrar em serviço quando o alternador está parado. E instalada na parte de traz da máquina. A potência da resistência em standard é de 250 W a 220 V ou de 250 W a 110 V quando solicitado.



**Atenção : alimentação (tensão) presente mesmo com a máquina parada.**

##### • Sondas de temperatura com termistores (PTC)

São tripletos de termistores com coeficiente de temperatura positivo instalados no enrolamento do estator (1 por fase). Pode haver no máximo 2 tripletos no enrolamento (a 2 níveis: aviso e disparo) e 1 termistor nas chumaceiras traseiros.

Estes sensores deve ser ligados a relés de detecção adaptados (fornecimento em opção).


Resistência a frio dos sensores com termistor: 100 a 250  $\Omega$  por sonda.

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### 5.4 - Vistas explodidas, listas de peças e binário de aperto


#### • Chumaceira única

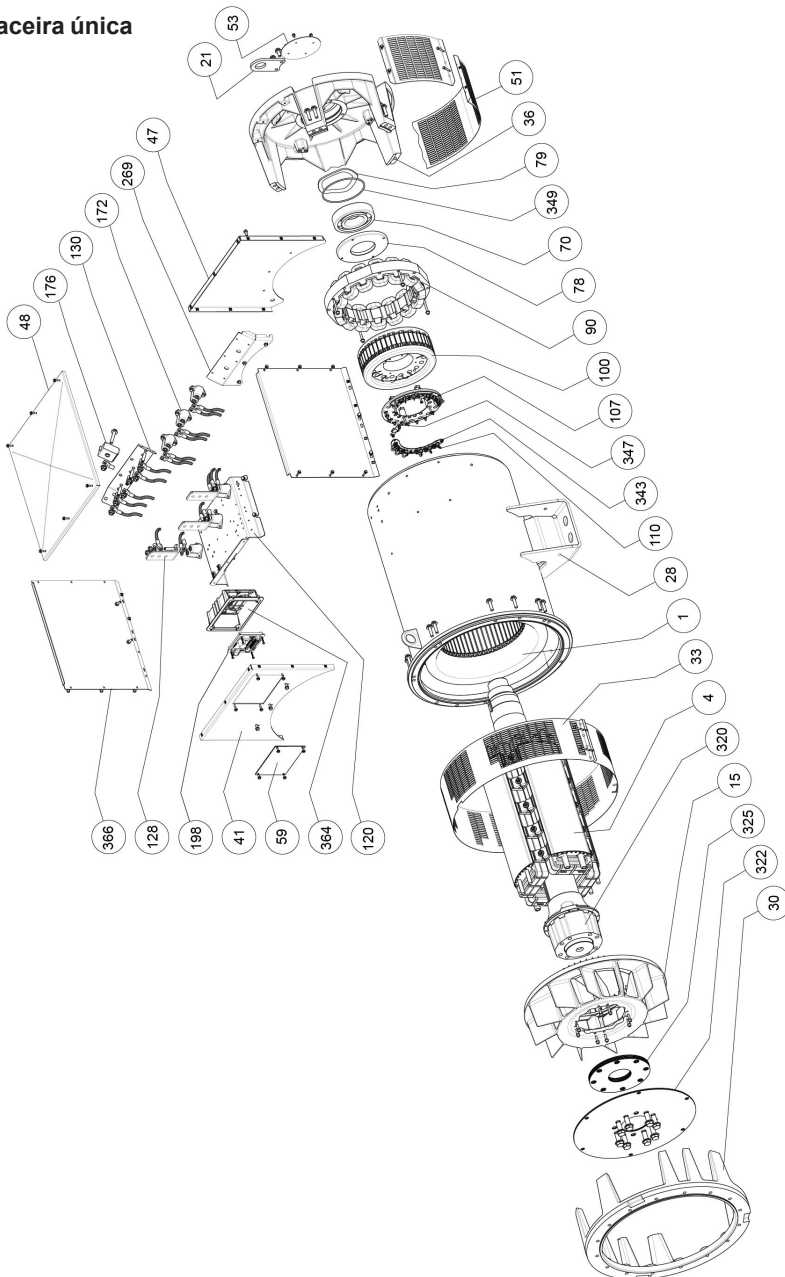

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

### • Duas chumaceiras

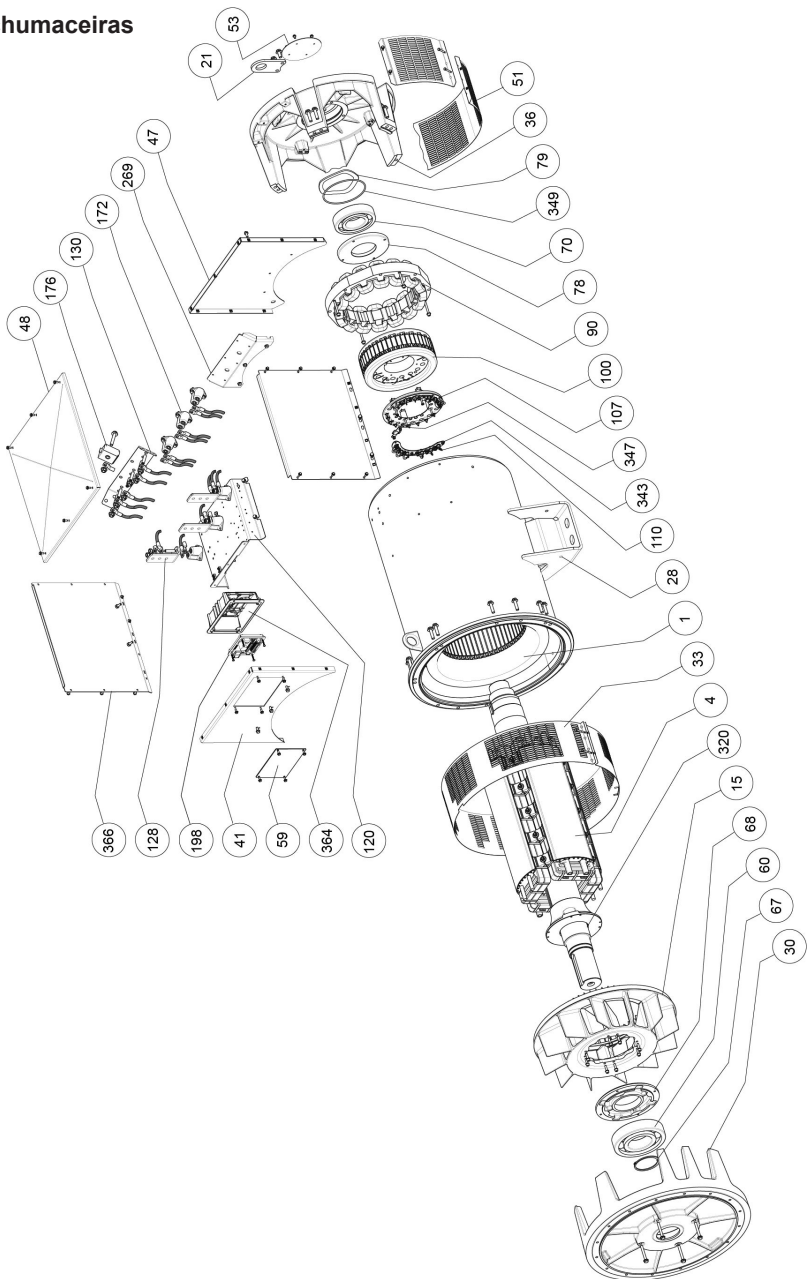

## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

Rep.	Quant.	Descrição	Paraf. Ø	Binário N.m	Rep.	Quant.	Descrição	Paraf. Ø	Binário N.m
1	1	Conjunto estator	-	-	90	1	Indutor da excitadora	M8	20
4	1	Conjunto rotor	-	-	100	1	Induzido da excitadora	-	-
15	1	Turbina	-	-	107	1	Suporte ponte de díodos	-	-
21	1	Anel de levantamento	-	-	110	12	Diodo	-	-
28	1	Terminal de massa	M12	69	120	1	Suporte de terminais	M8	26
30	1	Flange de acoplamento (chumaceira única) ou chumaceira dianteira (duas chumaceiras)	-	-	128	3	Barra de conexão (fase)	M12	35
33	1	Grelha de saída de ar	M6	8.3	130	1	Barra de neutro	M12	35
36	1	Chumaceira traseira	-	-	172	6	Isolador	M8	26
41	1	Painel dianteiro da cobertura	M8	20	176	1	Transformador de corrente	-	-
47	1	Painel traseiro da cobertura	M8	20	198	1	Regulador	M5	6
48	1	Painel superior da cobertura	M6	8.3	269	1	Suporte barra de neutro	M8	26
51	1	Grelha de entrada de ar	M6	8.3	320	1	Manga de acoplamento	-	-
53	1	Obturador	-	-	322	3	Disco de acoplamento	M20	340
59	1	Porta de visita	M6	8.3	325	5	Disco de fixação	-	-
60	1	Rolamento dianteiro	-	-	343	1	Conjunto ponte de díodos	M6	4
67	1	Anéis de retenção	-	-	347	1	Varistor de protecção (+ PCB)	-	-
68	1	Tampa interior	M10	40	349	1	Junta tórica	-	-
70	1	Rolamento traseiro	-	-	364	1	Suporte de regulador	-	-
78	1	Tampa interior	M10	40	366	2	Painel lateral	M8	20
79	1	Rodela de pré-carregamento	-	-					

## LSA 49.3

### Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

#### Instruções de eliminação e reciclagem

Estamos empenhados em limitar o impacto ambiental da nossa atividade. Investigamos continuamente os nossos processos de produção, abastecimento de materiais e design de produtos para melhorar a reciclabilidade e diminuir a nossa pegada ambiental.

Estas instruções destinam-se apenas a fins informativos. O utilizador é responsável por cumprir a legislação local relativamente à eliminação e reciclagem de produtos.

#### Materiais recicláveis

Os nossos alternadores são, maioritariamente, fabricados a partir de ferro, aço e cobre, que podem ser resgatados para reciclagem.

Estes materiais podem ser resgatados através de uma combinação de desmontagem manual, separação mecânica e processos de fusão. O nosso departamento de assistência técnica pode fornecer instruções detalhadas sobre a desmontagem de produtos sob pedido.

#### Resíduos e materiais perigosos

Os componentes e materiais seguintes necessitam de um tratamento especial e necessitam de ser separados do alternador antes do processo de reciclagem:

- os materiais eletrónicos encontrados na caixa de terminais, incluindo o regulador automático de tensão (198), transformadores de corrente (176), módulo de eliminação de interferências e outros semicondutores.

- união de díodos (343) e supressor de picos de corrente (347), encontrados no rotor do alternador.

- importantes componentes de plástico, como a estrutura da caixa de terminais em alguns produtos. Normalmente, estes componentes estão marcados com informações sobre o tipo de plástico.

Todos os materiais listados acima necessitam de tratamento especial para separar os resíduos do material resgatável e devem ser entregues a empresas especializadas em eliminação.

O óleo e o lubrificante do sistema de lubrificação devem ser considerados como resíduos perigosos e têm de ser eliminados em conformidade com a legislação local.

Nossos alternadores têm uma vida útil especificada de 20 anos. Após esse período, a operação do produto deve ser interrompida, independentemente de sua condição. Qualquer outra operação após esse período será de responsabilidade exclusiva do usuário.

# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos



# LSA 49.3

## Alternador Baixa Tensão - 4 pólos

**Moteurs Leroy-Somer**

Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015  
16915 Angoulême cedex 9 - France

Angoulême, 28 de outubro de 2021

**Declaração EC**

Moteurs Leroy-Somer declaram, pela presente, que os geradores elétricos de tipo:  
LSA 40 – LSA 42.3 – LSA 44.3 – LSA 46.3 – LSA 47.2 – LSA 47.3 – LSA 49.1 – LSA 49.3 – LSA 50.1 –  
LSA 50.2 – LSA 51.2 – LSA 52.2 – LSA 52.3 – LSA 53 – LSA 53.1 – LSA 53.2 – LSA 54 – LSA 54.2 – TAL  
040 – TAL 042 – TAL 044 – TAL 046 – TAL 047 – TAL 047.3 – TAL 049 – LSAH 42.3 – LSAH 44.3  
bem como as respectivas séries derivadas fabricadas pela empresa ou por sua conta:

**MOTEURS LEROY-SOMER**

Boulevard Marcellin Leroy  
16015 Angoulême  
France

**MLS HOLICE STLO.SRO**

Sladkovskeho 43  
772 04 Olomouc  
République Tchèque

**MOTEURS LEROY-SOMER**

1, rue de la Buelle  
Boite Postale 1517  
45800 St Jean de Braye France

**LEROY-SOMER ELECTRO-  
TECHNIQUE Co., Ltd**

No1 Aimosheng Road, Galsihan Town,  
Cangshan District  
Fuzhou, Fujian 350026 China

**NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION  
INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE**

#45, Nagarur, Huskur Road  
Off Tumkur Road,  
Bengaluru-562 162 Inde

**NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION  
INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI**

#64/A, Main Road,  
Tarihal IndustrialArea,  
Tarihal, Hubli-580 026 Inde

atendem aos requisitos das seguintes normas e diretivas:

**Declaração de conformidade:**

- Diretiva Baixa Tensão n° 2014/35/EU de 26 de fevereiro de 2014.
- EN e IEC 60034-1, 60034-5 e 60034-22.
- ISO 8528-3 "Grupos electrogéneos de corrente alterna accionados por motores alternos de combustão interna. Parte 3: alternadores para grupos electrogéneos".

Estes geradores também estão em conformidade com a Diretiva ROHS n° 2011/65/EU de 8 de junho de 2011 e seu Anexo II n° 2015/863 de 31 de março de 2015, bem como a Diretiva EMC n° 2014/30/EU de 26 de fevereiro de 2014.

**Declaração de incorporação:**

Estes geradores são concebidos para atender aos requisitos essenciais Anexo I, capítulos 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1 a 1.3.3, 1.3.6 a 1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2 a 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (exceto 1.7.1.2) da Diretiva Máquinas n° 2006/42/EC, bem como ao Anexo VII, parte B desta diretiva e às normas acima mencionadas. Consequentemente, estas "Quase-máquinas" são concebidos para serem incorporados em grupos completos de geração de energia que devem respeitar a Diretiva Máquinas n° 2006/42/EC de 17 de maio de 2006.

**AVISO:**

Os geradores abaixo referidos não deverão ser colocados em funcionamento enquanto as máquinas às quais se destinem não forem declaradas em conformidade com as Diretivas n° 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863 bem como com as outras Diretivas eventualmente aplicáveis.

A Moteurs Leroy-Somer compromete-se a transmitir, na sequência de um pedido devidamente motivado pelas autoridades nacionais, as informações pertinentes relativas ao gerador.

Os responsáveis pela compilação dos arquivos técnicos e desta declaração são:

Yannick MESSIN, Responsável Técnico LS Orléans, 1 rue de la Buelle, 45800 Saint Jean de Braye  
Jean-Pierre CHARPENTIER, Responsável Técnico LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angoulême

J.P. CHARPENTIER – Y. MESSIN

**LEROY-SOMER™****Moteurs Leroy-Somer**

Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16915 Angoulême cedex 9 - France  
SAS with share capital of 32,239,235 € - RCS Angoulême 338 567 258

4152 pt - 2021.10 / v

A declaração EC de conformidade e de incorporação contratual está disponível sob pedido junto do seu contacto.

# **LSA 49.3**

## **Alternador Baixa Tensão - 4 pólos**

# Serviços e assistência

Usufrua da nossa rede de serviços mundial com mais de 80 instalações.

A nossa presença local é garantia de rapidez e eficiência em serviços de reparação, assistência e manutenção.

Confie a manutenção e a assistência do seu alternador a especialistas em produção de energia elétrica. Os nossos profissionais no terreno são 100% qualificados e totalmente formados para trabalhar em todos os ambientes e em todos os tipos de máquinas.

Conhecemos profundamente o funcionamento dos alternadores, oferecendo o melhor serviço para otimizar o custo de propriedade.

Em que é que podemos ajudar:



Contacte-nos:

**Américas:** +1 (507) 625 4011

**EMEA:** +33 238 609 908

**Ásia Pacífico:** +65 6250 8488

**China:** +86 591 8837 3010

**Índia:** +91 806 726 4867



Digitalize o código ou aceda a:



[service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com)

[www.lrsrm.co/support](http://www.lrsrm.co/support)

**LEROY-SOMER**<sup>™</sup>

[www.leyroy-somer.com/epg](http://www.leyroy-somer.com/epg)

Connect with us at:



***Nidec***  
All for dreams