


Nidec

Power

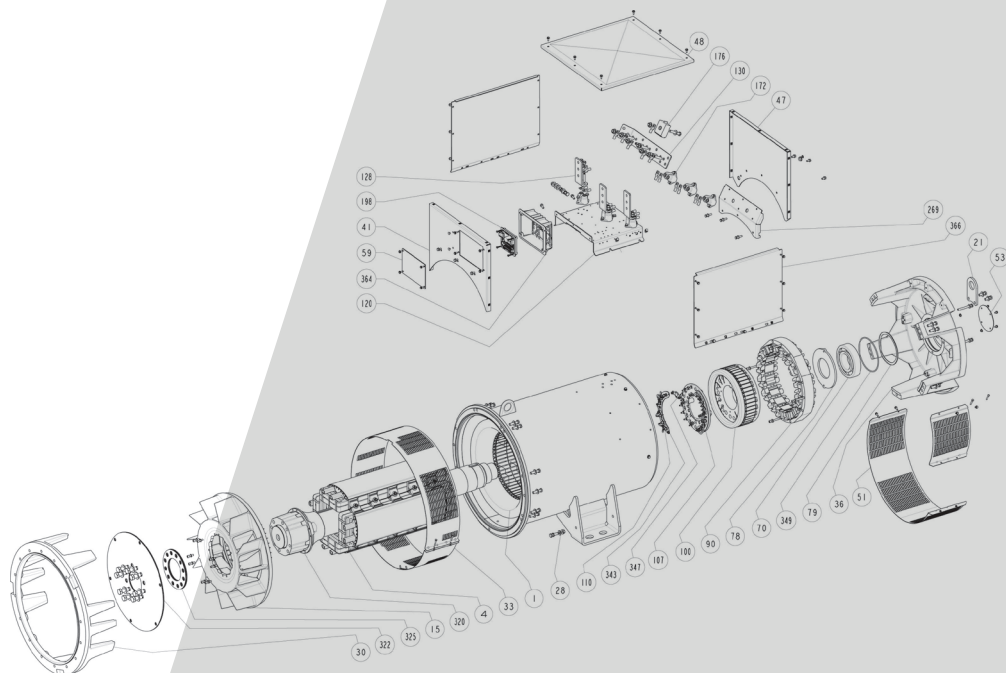

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

Instruktionsbok

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

Den här handboken gäller generatoren som du just har köpt.
Vi vill uppmärksamma dig på innehållet i denna instruktionsbok.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Innan du använder din maskin för första gången är det viktigt att du läser igenom hela den här instruktionsbok.

Alla nödvändiga åtgärder och ingrepp i maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker.

Vår tekniska support tillhandahåller gärna all ytterligare information som du kan behöva.

De olika åtgärder som beskrivs i denna handbok åtföljs av rekommendationer eller symboler för att varna användaren för potentiella olycksrisker. Det är viktigt att du förstår och uppmärksammar följande varningssymboler.

VARNING

Varningssymbol för verksamhet som kan skada eller förstöra maskinen eller den omgivande utrustningen.



Varningssymbol för allmän fara för personal.



Varningssymbol för elektrisk fara för personal.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Vi vill uppmärksamma er på följande två säkerhetsåtgärder som måste följas:

a) Låt inte någon stå framför luftutblåsskydden under drift, om något skulle kastas ut från dem.

b) Låt inte barn under 14 år gå nära luftutblåsskydden.

En uppsättning klistermärken som visar de olika varningssymbolerna medföljer denna instruktionsbok. De ska placeras enligt ritningen nedan när maskinen har installerats helt.

VARNING

Generatorerna får inte tas i bruk förrän de maskiner som de ska byggas in i har bekräftats uppfylla kraven i EG-direktiven och eventuella andra tillämpliga direktiv.

Denna handbok ska ges till slutanvändaren.

Utbudet av elektriska generatorer och deras derivat, som tillverkas av oss eller för vår räkning, uppfyller de tekniska kraven i tullunionsdirektiven.

Generatorn är en underenhet som levereras utan något system för skydd mot kortslutning. Skyddet måste tillhandahållas av generatorns strömbrytare och vara dimensionerad för att bryta felströmmen.

© 2026 Moteurs Leroy-Somer SAS
Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angoulême
338 567 258.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra egenskaperna hos denna produkt för att införliva den senaste tekniska utvecklingen. Informationen i detta dokument kan därför ändras utan föregående meddelande.

Detta dokument får inte mångfaldigas i någon form utan förhandstillstånd.

Alla märken och modeller har registrerats och patent är sökta.

Nidec Power	Instruktionsbok	5280 sv - 2026.06 / r
LSA 49.3 Lågspänningsgenerator - 4 poler		

INNEHÅLL

1 - MOTTAGANDE.....	4
1.1 - Standarder och säkerhetsåtgärder	4
1.2 - Inspektion.....	4
1.3 - Identifiering	4
1.4 - Förvaring	4
1.5 - Tillämpningar.....	4
1.6 - Användningsbegränsningar	4
2 - TEKNISKA EGENSKAPER.....	5
2.1 - Elektriska egenskaper	5
2.2 - Mekaniska egenskaper	5
3 - INSTALLATION	6
3.1 - Montering	6
3.2 - Kontroller före första användning	6
3.3 - Kopplingsscheman.....	7
3.4 - Idrifttagning	11
3.5 - Inställning.....	11
4 - SERVICE - UNDERHÅLL	12
4.1 - Säkerhetsåtgärder	12
4.2 - Rutinunderhåll.....	12
4.3 - Instruktioner för underhåll.....	13
4.4 - Mekaniska problem, orsaker och lösningar	15
4.5 - Elektriska problem, orsaker och lösningar	16
4.6 - Demontering, återmontering	18
4.7 - Installation och underhåll av PMG	20
4.8 - Tabell över egenskaper	20
5 - RESERVDELAR.....	22
5.1 - Delar till första underhåll	22
5.2 - Tillbehör	22
5.3 - Sprängskisser, reservdelslista och åtdragningsmoment	23
6 - TEKNISK SUPPORT OCH GARANTI.....	26
6.1 - Teknisk supporttjänst.....	26
6.2 - Garantivillkor	26
7 - ANVISNINGAR FÖR KASSERING OCH ÅTERVINNING.....	27
7.1 - Återvinningsbara material	27
7.2 - Avfall och farligt material.....	27
EG-FÖRSÄKRAN.....	28

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

1 - MOTTAGANDE

1.1 - Standarder och säkerhetsåtgärder

Våra generatorer uppfyller de flesta internationella standarder.

Se EG-försäkran om införlivande på sista sidan.

1.2 - Inspektion

Vid mottagandet av din generator ska du kontrollera att den inte har lidit någon skada under transporten. Om det finns tydliga tecken på slagskada kontaktatransportören (du kan göra anspråk via deras försäkring).

1.3 - Identifiering

Generatoren identifieras med hjälp av en märkskylt som är fäst på maskinen (se ritning).

Kontrollera att maskinens märkskylt stämmer överens med din beställning.

För att du ska kunna identifiera din generator snabbt och korrekt föreslår vi att du fyller i dess specifikationer på märkskylten nedan.

1.4 - Förvaring

Före idrifttagning ska maskinerna förvaras skyddat mot fukt (< 90 %). Kontrollera maskinens isolering efter en lång förvaringsperiod (se avsnitt 3.2 och 4.5).

För att förhindra att lagren blir märkta ska de inte förvaras i en miljö med betydande vibrationer.

För längre förvaring, följ rekommendationerna i transport- och förvaringsmanualen ref. 4954 som finns tillgänglig på vår webbplats: www.nidecpower.com/downloads

1.5 - Tillämpningar

Denna generator är huvudsakligen avsedd för elproduktion i tillämpningar som inbegriper användning av generatorer.

1.6 - Användningsbegränsningar

Maskinen får endast användas under driftsförhållanden (miljö, hastighet, spänning, effekt osv.) som är förenliga med de egenskaper som anges på märkskylten.

Nidec **LEROY-SOMER**™

Model	LSA		
Serial No.		Date	
IP rating		IC rating	
Th. Class		Protection	
Weight		Altitude	
A.V.R.		PF	
Rotation dir.		Excitation	
Excitation values	At No Load	Full Load	
DE bearing			
NDE bearing			

Freq.	Hz						
Speed	min ⁻¹						
Voltage	V						
Phase							
Connection							
Cont.	kVA						
BR	kW						
40°C	A						
Std by	kVA						
PR	kW						
27°C	A						



MOTEURS LEROY-SOMER
2 BD MARCELLIN LEROY
16000 ANGOULÊME - FRANCE

www.nidecpower.com



Scan the code or go to GEN.LS1.D0 to check product data

LSA 000-1-148 a



IEC 60034 - 1 & 5
ISO 8528 - 3

NEMA MG 1 32 & 33

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

2 - TEKNISKA EGENSKAPER

2.1 - Elektriska egenskaper

Denna generator är en maskin utan släpningar eller roterande kolborstar, lindad som "2/3-steps", 6-trådig, med klass H-isolering och ett fältexcitationssystem tillgängligt i antingen AREP- eller PMG-version (se diagram och AVR-handböcker).

• Elektriska alternativ

- Sensorer för detektering av statortemperatur
- Rumsvärmare
- Kopplingsbox med monteringssats för skydd eller mätning C.T.
- R791-interferensdämpning


2.2 - Mekaniska egenskaper

- Stållam
- Ändskydd av gjutjärn
- Skyddade kullager, smörjfria
- Monteringsanordning: enkellager med standardben och SAE-flänsar/kopplings-skivor, dubbellager med SAE-fläns och standard cylinderaxelförlängning
- Droppsäker maskin, självkyld
- Skyddsklass: IP 23


• Mekaniska alternativ

- Skydd mot tuffa miljöer
 - Smörjbara kullager
 - Luftinsugsfilter, luftutblåsfilter: IP 44
- För att förhindra alltför stort temperaturökning orsakad av igensatta filter är det lämpligt att övervaka statorlindningen med värme-sensorer (PTC eller PT100).
- Sensorer för lagertemperaturdetektering

• AREP trefas 6-trådig

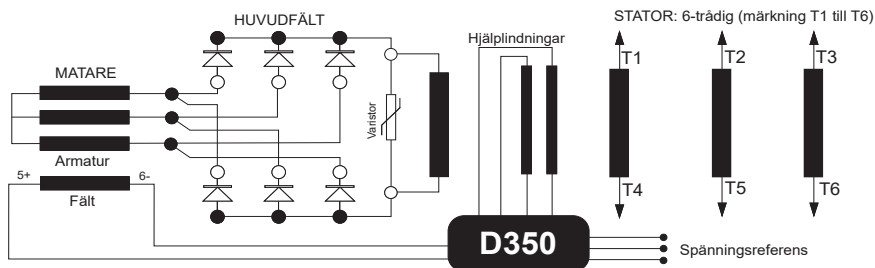

• PMG trefas 6-trådig

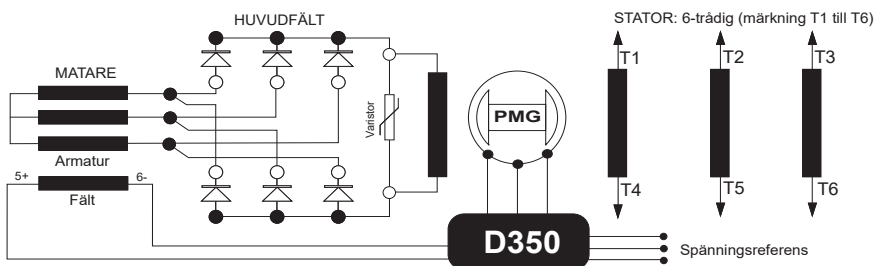

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

3 - INSTALLATION

Personalsomutfördeolikaarbetsmoment som anges i detta avsnitt ska bära personlig skyddsutrustning som är lämplig för mekaniska och elektriska risker.

3.1 - Montering




All mekanisk hantering ska utföras med lämplig utrustning och maskinen måste stå horisontellt. Kontrollera hur mycket maskinen väger innan du väljer lyftverktyg.

Låt inte någon stå under lasten under detta förfarande.

• Hantering

De generöst tilltagna lyftöglorna är endast avsedda för hantering av generatoren. De får inte användas för att lyfta gensetet. Valet av lyftkrokar eller handtag ska fastställas baserat på lyftöglornas form. Välj ett lyftsystem som respekterar maskinens integritet och miljö.

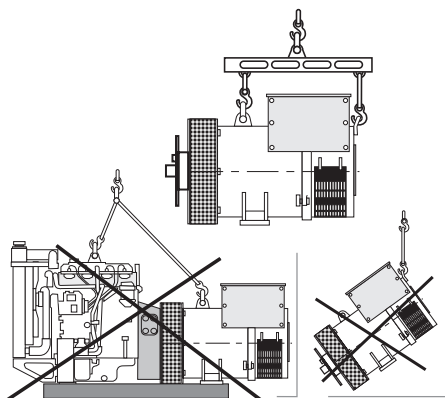

• Enkellagrad koppling

Kontrollera kompatibiliteten mellan generatoren och motorn före koppling genom att utföra följande:

- utför en torsionsanalys av transmissionen (generatoruppgifter finns tillgängliga på begäran),
- kontrollera svänghjulets och dess höljes mått, fläns, kopplingsskivor och förskjutning.

VARNING

Använd inte fläkten för att vrida generatoren eller rotorn när du kopplar generatoren till den primära drivenheten. Hålen på kopplingsskivorna ska vara inriktade efter svänghjulshålen genom att motorn dras runt.

Se till att maskinen sitter ordentligt på plats i sitt läge under inkoppling.

Kontrollera att det finns spel i sidled på vevaxeln.

• Dubbellagrad koppling

- Halvflexibel koppling

Noggrann inriktning av maskinerna rekommenderas. Kontrollera att bristen på koncentricitet och parallellitet hos båda delarna av kopplingen inte överskrider 0,1mm.

Denna generator har balanserats med en 1/2-nyckel.

• Plats

Den plats där generatoren är placerad ska vara ventilerat så att omgivningstemperaturen inte överstiger de värden som anges på märkskylten.

3.2 - Kontroller före första användning

• Elektriska kontroller

Koppla loss de tre faserna vid generatorterminalerna.

VARNING

Alla tillbehör måste kopplas bort (AVR, EMC-filter etc.). Se kopplingsscheman för att identifiera de tillbehör som ska kopplas bort.

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

Mätningen måste göras mellan en fas och jorden. Avläsningen görs efter en minuts test.

	Test-spänning (VDC)	Kriterier (MΩ; 40 °C)
Stator: U ≤ 1 kV	500	5
Rotor	500	5
Matare (stator och rotor)	500	5
Extra excitations-lindningar (AREP)	250	5
PMG (stator)	100	5
Värmeelement	500	5
Temperatursensorer	500	5


IEEE 43-rekommendationer

Om isoleringsmotståndet inte mäts med ett testat element vid 40 °C måste en korrektionsfaktor användas.

$$R_m 40\text{ °C} = R_t \times K_{t40}$$

R_t Uppmätt isoleringsmotstånd

K_{t40} Korrektionsfaktor

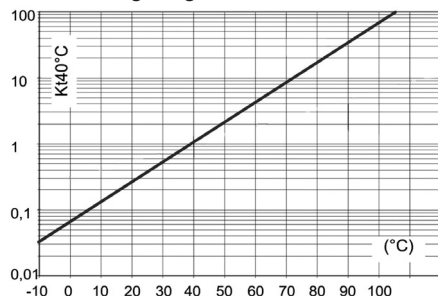

Det finns flera möjliga metoder för att återställa ovanstående minimivärden.

- Torka maskinen i 24 timmar i en torkugn vid en temperatur på 110 °C (utan regulator).
- Blås in varm luft i luftintaget efter att ha sett till att maskinen roterar med matarfältet urkopplat.

Obs! Längre stillestånd

För att undvika dessa problem rekommenderar vi användning av rumsvärmare, samt att vända maskinen då och då. Rumsvärmare är bara verkligt effektiva om de arbetar kontinuerligt medan maskinen är avstängd.

VARNING

Kontrollera att generatoren har en skyddsklass som motsvarar de definierade miljöförhållandena.

• Mekaniska kontroller

Kontrollera följande innan du startar maskinen första gången:

- att alla demonterade fixeringsbultar är täta,
- att de tillagda bultarnas längd och åtdragningsmoment är korrekta,
- att kylflödet dras in fritt,
- att skyddsgallret och höljet sitter korrekt på plats,
- att standardriktningen för rotation är medurs sett från drivänden (fasrotation i ordning 1 - 2 - 3).

För moturs rotation, växla 2 och 3.

- att lindningsanslutningen motsvarar anläggningens driftspänning (se avsnitt 3.3).

3.3 - Kopplingsscheman

Ändra anslutningen genom att byta statorkablarnas position på terminalerna. Lindningskoden anges på märkskylten.



Eventuella ingrepp i generatorns terminaler under återinkoppling eller kontroller ska utföras med maskinen avstängd. De interna anslutningarna i kopplingsboxen får under inga omständigheter utsättas för påfrestningar på grund av kablar som användaren har anslutit.

• Spänningsåteranslutningar

Fas - Kod	3-ph - D	3-ph - F	3-ph - D	3-ph - F	3-ph - A
Anslutningar					
	Star	Delta	Series Star	Delta	Parallel Star
Antal trådar	6	6	12	12	12







50 Hz - 1500 rpm					
Lindning 6 standard	380 - 415 V	220 - 240 V	380 - 415 V	220 - 240 V	190 - 208 V
Lindning 6 standard	440 V	-	440 V	-	220 V
Lindning 7 specifik	415 - 440 V	240 - 254 V	415 - 440 V	240 - 254 V	208 - 220 V
Lindning 9 specifik	500 - 525 V	-	500 - 525 V	-	-
Lindning 22 eller 23 specifik	550 - 600 V	-	550 - 600 V	-	-
Lindning 10 eller 52 specifik	660 - 690 V	-	660 - 690 V	-	-

60 Hz - 1800 rpm					
Lindning 6 standard	380 - 480 V	220 - 277 V	380 - 480 V	220 - 277 V	190 - 240 V
Lindning 8 specifik	380 - 416 V	220 - 240 V	380 - 416 V	220 - 240 V	190 - 208 V
Lindning 9 specifik	600 V	347 V	600 V	347 V	-
Lindning 22 eller 23 specifik	660 - 690 V	-	660 - 690 V	-	-

• AREP eller PMG trefas 6-trådig

Anslutningskoder	Detektering	Fabriksanslutning
D 3PH Star	D350 : U => T1, V => T2, W => T3	DE NDE
F 3PH Delta	D350 : U => T1, V => T2, W => T3	DE NDE
Se till att AVR-spänningsavkänningen är korrekt vid eventuell återanslutning! Fabriken kan leverera en uppsättning flexibla shuntar eller speciella anslutningslänkar som ett alternativ för att göra dessa anslutningar.		

• AREP eller PMG trefas 12-trådig (alternativ)

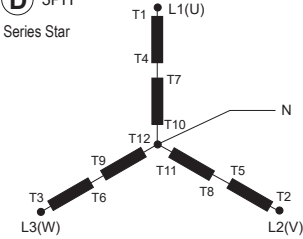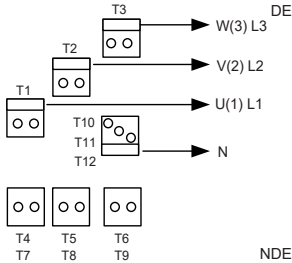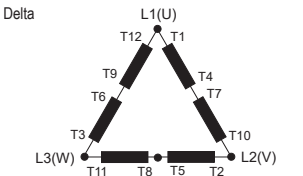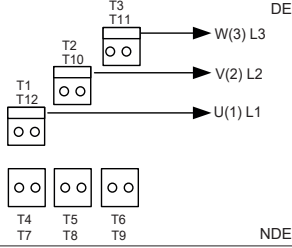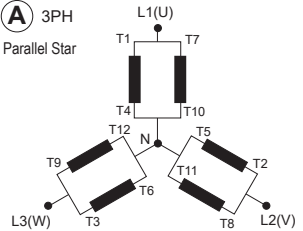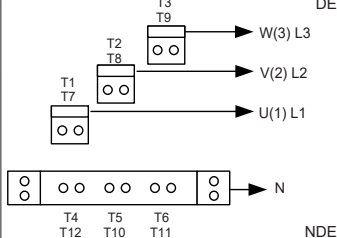Anslutningskoder	Detektering	Fabriksanslutning
(D) 3PH Series Star 	 D350 : U => T1, V => T2, W => T3	
(F) 3PH Delta 	 D350 : U => T1, V => T2, W => T3	
(A) 3PH Parallel Star 	 D350 : U => T1, V => T2, W => T3	

 Se till att AVR-spänningsavkänningen är korrekt vid eventuell återanslutning!
 Fabriken kan leverera en uppsättning flexibla shuntar eller speciella anslutningslänkar som ett alternativ för att göra dessa anslutningar.

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

• Anslutningskontroller



Elektriska installationer måste följa gällande lagstiftning i det land där de används.

Kontrollera att:

- Restkrets brytaren efterföljer lagstiftningen om skydd av personal som gäller i det land där den används och har installerats korrekt på generatorns uteffekt så nära generatorm som möjligt. (I så fall ska du koppla loss interferensdämpningsmodulens kabel som länkar till neutral).
- Eventuella skyddsanordningar på plats har inte utlösts.
- Anslutningarna mellan generatorm och skåpet görs enligt kopplingsschemat om det finns en extern AVR.
- Det inte finns någon kortslutningsfas eller fasneutral förbindelse mellan generatorns utgångar och generatoruppsättningens styrskåp (del av kretsen skyddas inte av krets brytare eller reläer i skåpet).
- Maskinen ska anslutas med samlingsskenan som skiljer terminalerna åt, vilket visas i terminalens kopplingsschema.



- Generatorns jordkontakt inuti kopplingsboxen är ansluten till den elektriska jordkretsen
- Jordanslutningen är ansluten till ramen. Anslutningarna inuti kopplingsboxen får aldrig utsättas för påfrestningar på grund av kablar som användaren ansluter.




Diameter	M6	M8	M10	M12
Vridmoment	4 Nm	10 Nm	20 Nm	35 Nm
Tolerans	± 15%			

Viktiga punkter för alla återanslutnings-åtgärder:

- Använd plastklämmor av polyamid, 105 °C minimum, 550 N minimum.
- Gruppera kablar: max tre.

- Korska inte kablar om möjligt.
- Lämna tillräckligt med utrymme för kylning.

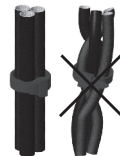

3.4 - Idrifttagning



Maskinen kan endast startas och användas om installationen sker i enlighet med de föreskrifter och instruktioner som definieras i denna handbok.

Maskinen testas och ställs in på fabriken. När den först används utan belastning ska du se till att drivhastigheten är korrekt och stabil (se märkskylten). Med alternativet för smörjbara lager rekommenderar vi att lagren smörjs vid idrifttagningen (se avsnitt 4.3).

Vid påförande av belastningen ska maskinen uppnå sitt nominella varvtal och sin märkspänning, men vid onormal drift kan maskininställningen ändras (följ justeringsförfarandet i avsnitt 3.5). Om maskinen fortfarande inte fungerar korrekt måste orsaken till felet lokaliseras (se avsnitt 4.5).

3.5 - Inställning



De olika justeringarna under testkörning ska utföras av en kvalificerad tekniker. Kontrollera att den drivhastighet som anges på märkskylten har uppnåtts innan justeringen påbörjas.

Efter funktionstestning ska alla åtkomstpaneler eller skydd bytas ut. AVR används för att göra eventuella justeringar på maskinen.

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

4 - SERVICE - UNDERHÅLL

4.1 - Säkerhetsåtgärder

Service eller felsökning ska utföras strikt enligt instruktionerna för att undvika olycksrisker och för att bibehålla maskinen i sitt ursprungliga skick.



Alla sådana åtgärder som utförs på generatoren ska utföras av personal som är utbildad i idrifttagningen, service och underhåll av elektriska och mekaniska komponenter och som måste bära personlig skyddsutrustning som är lämplig för mekaniska och elektriska risker.

Kontrollera att maskinen inte kan startas av ett manuellt eller automatiskt system och att du har förstått systemets driftsprinciper innan du börjar använda den.



Varning! Under och efter körning kommer generatoren att uppnå temperaturer som är tillräckligt varma för att orsaka skada, såsom brännskador.

4.2 - Rutinunderhåll

• Kontroller efter uppstart

Efter ca 20 timmars drift ska du kontrollera att alla fixeringsbultar på maskinen fortfarande är täta, plus maskinens allmänna tillstånd och de olika elektriska anslutningarna i installationen.

• Elektrisk service

Kommersiellt tillgängliga flyktiga avfettningsmedel kan användas.

VARNING

Använd inte: trikloretylen, perkloretylen, triklorethan eller andra alkaliska produkter.



Dessa åtgärder ska utföras vid en rengöringsstation som är utrustad med ett vakuumsystem som samlar upp och spolar ut de använda produkterna.

Isolerkomponenterna och impregneringssystemet riskerar inte att skadas av lösningsmedel. Undvik att låta rengöringsprodukten rinna ner i springorna. Applicera produkten med en borste och torka ofta med svamp för att undvika ansamling i höljet. Torka lindningen med en torr trasa. Låt eventuella spår avdunsta innan du sätter ihop maskinen igen.

• Mekanisk service

VARNING

Det är strängt förbjudet att rengöra maskinen med vatten eller högt trycksvätt. Eventuella problem som uppstår från sådan behandling omfattas inte av vår garanti.

Avfettning: Använd borste och tvättmedel (lämpligt för målartvätt).

Damning: Använd tryckluftspistol.

Om maskinen är utrustad med luftinsugs- och luftutblåsfilterska underhållspersonalen rengöra dem rutinmässigt med jämna mellanrum. När det gäller torrt damm kan filtret rengöras med tryckluft och/eller bytas ut om det är igensatt.

Efter rengöring av generatoren är det viktigt att kontrollera lindningsisoleringen (se avsnitt 3.2 och 4.5).

Nidec Power	Instruktionsbok	5280 sv - 2026.06 / r
LSA 49.3 Lågspänningsgenerator - 4 poler		

4.3 - Instruktioner för underhåll

Syftet med det allmänna förebyggande underhåll som beskrivs nedan är att hjälpa till att ta fram ett underhållsprogram som är anpassat efter just era behov. Om du följer de rekommenderade rutinerna noggrant bidrar det till att bibehålla maskinens effektivitet och förhindra för tidigt slitage eller förkortad livslängd.

Typ av underhåll på plats

MT0	MT1	MT2	MT3	MT4
INSTALLATION OCH IDRIFTTAGNING	ELEKTRISKT STATISKT UNDERHÅLL	DYNAMISKT UNDERHÅLL	MEKANISKT UNDERHÅLL	ÖVERHALNING
- Kontroll av kablage - Isoleringsmotstånd - Kontroll av fasordning - Synkronisering kontroll - Dynamiska tester av laststeg - Inställning av regulator	- Kontroll av anslutningar - Visuell inspektion av generator - Visuell kontroll av lindningar - Kontrollera villkoren för terminalboxen - Isoleringsmotstånd - Polarisationsindex Andra kontroller kan göras enligt typ av generator samt installationens särdrag.	- Vibrationsnivå och analys - Kontroll av temperaturer - Kontroll av elektriska parametrar Om din generator övervakas av GenOSys-systemet behövs inte MT2.	Rullager - Byte av glidlager DE och NDE Hylslager - Kontroll av spel i skalager och byte av tätningar	Tack vare våra CARE2GEN lösning, komplett översyn inklusive MT1, MT2, fullständig rengöring och lackering.

• Underhållstyp 0 (MT0) - Driftsättning

Vår driftsättningstjänst garanterar en smidig övergång från installation till full drift, optimera effektiviteten. Detta inkluderar MT0-listan (se tabellen ovan).

• Underhållstyp 1 (MT1) - Elektriskt statiskt underhåll

Varaktigheten för varje åtgärd anges endast i informationssyfte.

Stator	Öppettider	Tidsintervall	Varaktighet
Spolens temperatur	24	Dagligen	-
Isoleringsmotstånd	8 000	Årligen	3 timmar
Polarisationsindex			2 timmar
Åtdragning av bultar			1 timme
Visuell kontroll av lindningar			1 timme
Stator RTD-funktion	24	Beroende på miljö	1 timme
Rengöring av luftintag och luftutsläpp			1 timme

Nidec Power	Instruktionsbok	5280 sv - 2026.06 / r
LSA 49.3 Lågspänningsgenerator - 4 poler		

Rotor	Öppettider	Tidsintervall	Varaktighet
Isoleringsmotstånd	8 000	Årligen	1 timme
Polarisationsindex			1 timme
Visuell kontroll av lindningar			1 timme
Rengöring av dioderna			1 timme
Kontroll av dioder och varistorer			1 timme
Åtdragning av dioderna			

Kopplingsbox	Öppettider	Tidsintervall	Varaktighet
Rengöring	8 000	Årligen	1 timme
Montering och support för regulatoren			-
Åtdragning av bultar			1,5 timmar

• Underhållstyp 2 (MT2) - Dynamiskt underhåll

	Öppettider	Tidsintervall	Varaktighet
Vibrationer	8 000	Årligen	4 timmar
Temperaturmätning			2 timmar
Elektrisk dynamisk parameter följer upp			1 timme

• Underhållstyp 3 (MT3) - Mekaniskt underhåll

Smörjfria lager	Lagerlivslängd (beroende på användning): 20 000 timmar eller 3 år (smörjfettets livslängd)
Alternativ: återanvändbara lager	Lagerlivslängd (beroende på användning): 40 000 timmar Smörjningsintervall: 4000 drifttimmar eller var 6 månad Smörjmedelsmängd för DE- och NDE-lager: 60 gr
Ersättning av återvinningsbara lager	Mängd fett: - DE-lager: 480 gr - NDE-lager: 300 gr
Standardfett	LITHIUM - standard - NLGI 3
Fett som används i fabriken	ESSO - Unirex N3



Det är absolut nödvändigt att smörja generatoren under drift och vid första användning. Främre och bakre lager ska smörjas samtidigt. Vid dammig miljö eller hög omgivningstemperatur temperatur (> 40 °C) måste smörjningsintervallet halveras. Innan du använder ett annat fett bör du kontrollera att det är kompatibelt med det ursprungliga.

• Underhållstyp 4 eller 5 eller 6 (MT4 eller 5 eller 6) - Större översyn

Komplett översyn inklusive MT1, MT2 och MT3, fullständig rengöring och lackering.
MT4 på plats tack vare vår lösning CARE2GEN, MT5 och MT6 i verkstad.

	Öppettider	Tidsintervall	Varaktighet
Större översyn	40 000	Eller 5 år beroende på på förhållandena på plats	4 veckor

Nidec Power	Instruktionsbok	5280 sv - 2026.06 / r
LSA 49.3 Lågspänningsgenerator - 4 poler		

4.4 - Mekaniska problem, orsaker och lösningar

Problem		Åtgärder/Orsaker
Lager	Kraftig överhettning av ett eller båda lagren (lagertemperatur 80°C över omgivningstemperaturen)	- Byt ut lagret om det har blivit blått eller om fett har blivit svart - Lagret inte helt låst (onormalt spel i kullagret) - Ändskydd felaktigt inriktade
Onormal temperatur	Kraftig överhettning av generatorns ram (mer än 40°C över omgivningstemperaturen)	- Luftflöde (insug-utblås) delvis igensatt eller varmluft återvinns från generatorm eller motorn - Generator arbetar vid för hög spänning (>105% av UN vid belastning) - Generator överbelastad
Vibrationer	För mycket vibrationer	- Felaktig inriktning (koppling) - Defekt montering eller spel i koppling - Rotorbalanseringsfel (motor - generator)
	Kraftiga vibrationer och brummande ljud från maskinen	- Fasobalans - Statorkortslutning
Onormalt buller	Generator skadad av en betydande kollision, följd av surrande ljud och vibration	- Kortslutning av systemet - Felaktig sammankoppling Möjliga konsekvenser: - Trasig eller skadad koppling - Bruten eller böjd axelände - Växling och kortslutning av huvudfält - Fläkt brottskadad eller lossnar på axeln - Irreparabel skada på roterande dioder/AVR, överspänningsdämpare

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

4.5 - Elektriska problem, orsaker och lösningar

Problem	Åtgärder	Effekter	Kontroller/Orsaker
Ingen spänning vid uppstart utan belastning	Anslut ett nytt batteri på 4–12 volt till terminalerna E- och E+, med respekt för polariteten, i 2–3 sekunder	Generatoren byggs upp och dess spänning är fortfarande korrekt när batteriet tas ut	- Brist på kvarvarande magnetism
		Generatoren byggs upp men dess spänning når inte märkvärdet när batteriet tas ut	- Kontrollera anslutningen av spänningsreferensen till AVR - Felaktiga dioder - Kortslutning i armatur
		Generatoren byggs upp men dess spänning försvinner när batteriet tas ut	- Felaktig AVR - Fältlindning öppen krets (kontrollera lindning) - Roterande fältspole öppen krets (kontrollera motståndet)
Spänning för låg	Kontrollera enhetshastighet	Korrekt hastighet	Kontrollera AVR-anslutningarna (AVR kan vara felaktigt) - Fältlindningar kortslutna - Utbrända roterande dioder - Roterande fältspole kortsloten (kontrollera motståndet)
		För låg hastighet	Öka drivhastigheten (rör inte inställningen för AVR-spänning innan du kör med rätt hastighet)
Spänning för hög	Justera potentiometer för AVR-spänning	Ineffektiv justering	- Felaktig AVR
Spänning svängningar	Justera potentiometer för AVR-spänning		- Kontrollera hastigheten: risk för cykliska störningar - Lösa anslutningar - Felaktig AVR - Hastigheten för låg vid belastning (eller AVR LAM för högt inställd)
Spänning korrekt utan belastning och för låg vid belastning	Kör utan belastning och kontrollera spänningen mellan E+ och E- på AVR	Spänning mellan E+ och E- AREP/PMG < 10 V	- Kontrollera hastigheten (eller AVR LAM för högt inställd)
		Spänning mellan E+ och E- AREP/PMG > 15 V	- Felaktiga roterande dioder - Kortslutning i den roterande fältspolen (kontrollera motståndet) - Felaktig mataramatur (kontrollera motståndet)
Spänning försvinner under drift	Kontrollera AVR, överspänningsdämparen, de roterande dioderna och ersätt eventuellt defekta komponenter	Spänningen återgår inte till märkvärdet	- Matarlindning öppen krets - Felaktig mataramatur - Felaktig AVR - Roterande fältspole, öppen krets eller kortsloten

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

• Kontroll av lindningen


Du kan kontrollera lindningsisoleringen genom att utföra ett högspänningstest. I så fall måste du koppla bort alla AVR-ledningar.

VARNING

Skador som åsamkas AVR under sådana förhållanden omfattas inte av vår garanti.

• Kontrollera diodbryggan

En diod som är i gott fungerande skick bör göra det möjligt för strömmen att endast flöda i anod-till-katod-riktning.

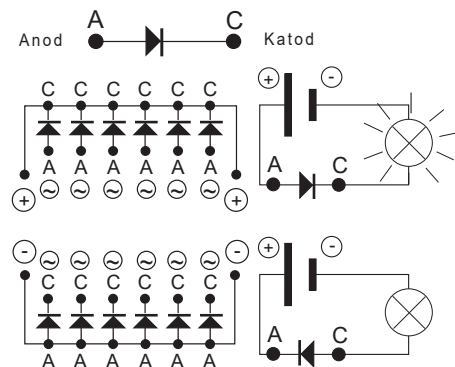

• Kontrollera lindningar och roterande dioder med separat matning




Under den här proceduren kontrollerar du att generatoren är fränkopplad från all extern belastning och kontrollerar att anslutningarna är helt åtdragna.

- 1) Stoppa enheten, koppla loss och isolera AVR-ledningarna.
- 2) Det finns två sätt att skapa en enhet med separat matning.

Enhet A: Anslut ett serieanslutet 12 V-batteri med en reostat på ca 50 ohm - 300 W och en diod på båda matningsfältsledningarna (5+) och (6-).

ENHET A

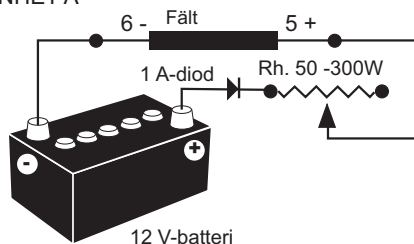


Enhet B: Anslut en variabel "Variac"-strömförsörjning och en diodbrygga på båda matningsfältskablarna (5+) och (6-).

Båda dessa system bör ha egenskaper som är kompatibla med maskinens fältmatningskraft (se märkskylten).

3) Kör enheten med dess nominella varvtal.
4) Öka matningens fältström gradvis genom att justera reostat eller variac och mät utgångsspänningarna på L1 - L2 - L3, kontrollera matningsspänningen och strömmen utan belastning (se maskinens märkskylt eller be om fabriken testrapport). När utgångsspänningen är vid sitt märkvärde och balanserad inom 1 % för den nominella matningsnivån är maskinen i gott skick. Felet kommer därför från AVR eller dess tillhörande ledningar (dvs. avkänning, extra lindningar).

ENHET B

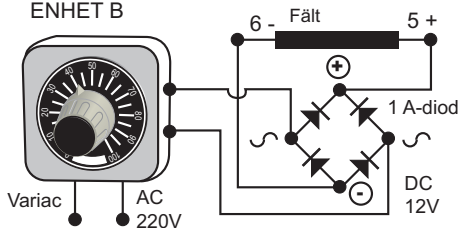

LSA 49.3


Lågspänningsgenerator - 4 poler

4.6 - Demontering, återmontering

VARNING

Under garantiperioden ska denna åtgärd endast utföras i en godkänd verkstad eller i vår fabrik, annars kan garantin ogiltigförklaras.

Under hanteringen ska maskinen förbli horisontell (rotorn inte låst i läge). Kontrollera hur mycket maskinen väger innan du väljer lyftmetod.

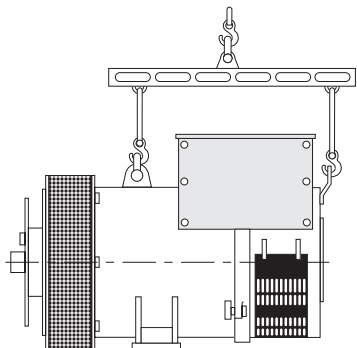

• Verktyg krävs

För att demontera maskinen helt rekommenderar vi att du använder åtminstone de verktyg som anges nedan:

- 1 spärrnyckel + förlängning
- 1 momentnyckel
- 1 sats platta skruvnycklar: 8 mm, 10 mm, 18 mm
- 1 hylsnyckelsats: 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 mm
- 1 utdragare (U35)/(U32/350)

• Åtdragningsmoment

Se avsnitt 5.4.

• Åtkomst till dioder

- Öppna luftinsugsgallret (51).
- Koppla loss dioderna.
- Kontrollera dioderna med hjälp av en ohmmeter eller en batterilampa.

Om dioderna är trasiga:

- Avlägsna överspänningsdämparen (347) + kopparshunt.


- Ta bort "H"-muttrarna för montering av diodbryggorna på stödet.
- Byt halvmånarna, respektera polariteten.

• Åtkomst till anslutningar och regleringssystemet

Åtkomstsker direkt efter att kopplingsboxens övre panel (48) eller inspektionsluckan (59) har tagits bort.

• Byte av NDE-lager på enkellager-maskiner

- Ta bort luftinsugsgallret (51).
- Ta bort kopplingsboxens övre panel (48), skyddets bakre panel (47) och sidopanelerna (366).
- Koppla loss matartrådarna (5+, 6-).
- Koppla loss statoranslutningarna T4 till T6 (och T7 till T9 för 12-ledningsversion).
- Ta bort den neutrala samlingsskenan (130).
- Ta bort trycklayerskruvarna (78)*.
- Ta bort skruvarna och NDE-fästet (36).
- Ta ut antifriktionslagret (70) med en avdragare med en centralskruv (se ritning nedan).

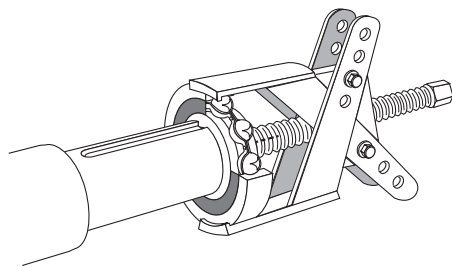


- Montera det nya antifriktionslagret på axeln efter att ha värmt det genom induktion till ca 80 °C.
- Montera den nya förmatningsbrickan (vågig) (79) + den nya "O"-ringstättningen (349) i NDE-fästet (36).
- Skruva fast en gängad stång i trycklagret (78)*.

* Vid användning av ett enkellager eller en smörjbar maskin.

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

- Montera tillbaka NDE-fästet på maskinen med hjälp av en dymling och mutter i axelförlängningen.
- Skjut in den gängade stängen i NDE-fästets hål för att göra det enklare att montera (se grundläggande diagram).

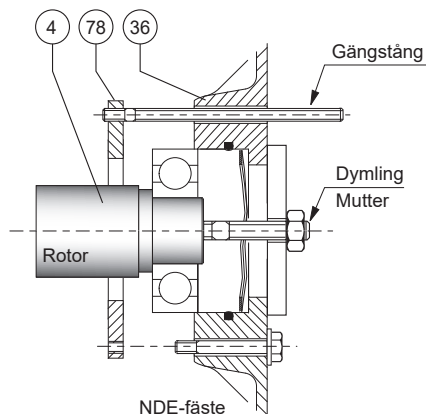

- Montera trycklagarskruvarna (78)*, ta bort gängstången, montera de andra skruvarna och dra åt enheten.
- Dra åt NDE-fästets (36) skruvar.
- Anslut statoranslutningarna och montera den neutrala samlingskenan (130).
- Återanslut matartrådarna E+, E-.
- Slutför återmonteringen av skyddet.

VARNING

När du demonterar konsolerna måste du byta antifrikktionslager, "O"-ringstättningen, förmatningsbrickan (vågig) och limpastan.


• Byte av DE-lagret

- Ta bort luftutblåsgallret (33).
- Glöm inte att koppla bort lagersensorn om du använder en sådan.
- Ta bort DE-fästets (30) skruvar och den inre lagerstödsringens (68) skruvar.
- Ta bort DE-fästet (30).
- Ta ut antifrikktionslagret (60) med hjälp av en avdragare med en centralskruv.

- Skruva fast två gängade stavar i trycklagret*.
- Montera tillbaka DE-fästet (30) på maskinen.
- Skjut in den gängade stängen i fästets hål för att göra det lättare att montera (se grundläggande diagram).
- Dra åt de nedre trycklagrets* skruvar, ta bort den gängade stängen och montera de andra skruvarna.
- Dra åt skruvarna på DE-fästet (30).
- Montera tillbaka luftutblåsgallret (33) med hänsyn tagen till det ursprungliga vinkeläget.
- Glöm inte att återansluta lagersensorn om du använder en sådan.

• Demontering av roturenheten

- Ta bort NDE-fästet (36).
- Ta bort DE-fästet (30) om du använder en maskin med två lager.
- Stötta DE-rotorn (4) med en rem eller med ett stöd konstruerat i enlighet med följande ritning.
- Flytta remmen när rotorn rör sig för att fördela vikten över den.

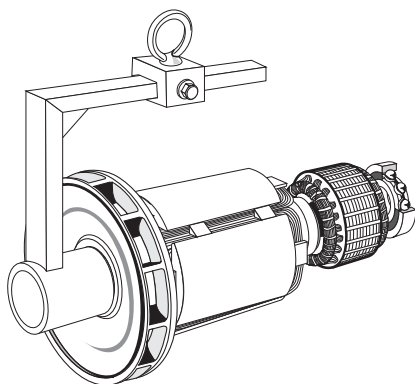

VARNING

När demontering av rotorn innebär byte av delar eller omlindning måste rotorn balanseras om.

* Vid användning av ett enkellager eller en smörjbar maskin.

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

• Återmontering av maskinen


- Montera rotorn (4) i statorn (1) (se ritning ovan) och var noga med att inte slå till lindningarna.
- Skjut in den gängade stången i NDE-fästets hål för att göra det lättare att montera.
- Montera trycklayerskruvarna (78)*, ta bort gängstången, montera den andra skruven och dra åt enheten.
- Dra åt NDE-fästets (36) skruvar.
- Anslut statoranslutningarna och montera den neutrala samlingsskenan (130).
- Återanslut matartrådarna E+, E-.
- Slutför återmonteringen av skyddet.
- Montera tillbaka DE-fläns eller -fäste (30) på statorn (1).
- Dra åt skruvarna på DE-flänsen eller -fästet (30).

Vid användning av en tvålagermaskin:

- Slutför återmonteringen av skyddet.
- Skruva fast en gängad stång i trycklagret*.
- Montera tillbaka DE-fästet (30) på maskinen.
- Skjut in den gängade stången i fästets hål för att göra det lättare att montera.
- Montera trycklayerskruvarna*, ta bort gängstången, montera den andra skruven och dra åt enheten.
- Dra åt DE-fästets (30) skruvar.
- Montera tillbaka luftutblåsgallret (33).
- Glöm inte att återansluta lagersensorn om du använder en sådan.
- Kontrollera att maskinenheten är korrekt monterad och att alla skruvar är åtdragna.

• Demontering och återmontering av filtren

- Avlägsna gallret (51) och ta sedan ut filtret (52). Byt filter om det behövs. Se avsnitt 4.2 för rengöring av filtret.
- Följ instruktionerna i omvänd ordning för att bygga.

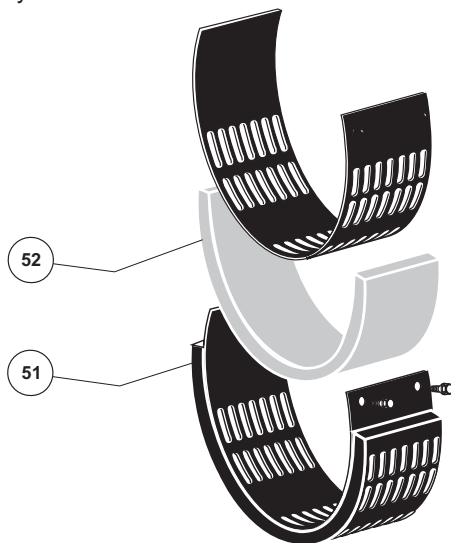

4.7 - Installation och underhåll av PMG

PMG-referensen är PMG 8.
Se manuell referens för PMG: 4211.

4.8 - Tabell över egenskaper

Tabell över medelvärden:

Generator - 4 poler - 50 Hz - Standardlindning nr6S (6-tråders) (400 V för matningsvärden). Spännings- och strömvärden anges för tomgångsdrift och drift vid nominell belastning med separat fältmatning.

Alla värden anges med en noggrannhet av $\pm 10 \%$ och kan ändras utan föregående meddelande (för exakta värden, se provningsrapporten).

* Vid användning av ett enkellager eller en smörjbar maskin.

Nidec Power	Instruktionsbok	5280 sv - 2026.06 / r
LSA 49.3 Lågspänningsgenerator - 4 poler		

• Motstånd vid 20 °C (Ω)

Huvudarmatur

Typ	Trefas	
	Stator L/N	Rotor
S4	0.0037	0.342
M6	0.0031	0.379
M8	0.0029	0.436
L9	0.0020	0.472
L10	0.0020	0.485

AREP hjälplindningar

Typ	Blåa/vita / röda/svarta matarfälsledningar	
	X1, X2	Z1, Z2
S4	0.2486	0.2973
M6	0.2009	0.2603
M8	0.2048	0.2676
L9	0.2037	0.2621
L10	0.2076	0.2691

Matare

Typ	AREP / Shunt			
	Blåa/vita matarfälsledningar		Röda/svarta matarfälsledningar	
	Matarfält	Matarar- matur	Matarfält	Matarar- matur
S4 till L10	13.598	0.069	12.489	0.057

• Fältmatningsströmmar

400V / 50 Hz (A)

Typ	Trefas			
	AREP / Shunt			
	Blåa/vita matarfälsledningar		Röda/svarta matarfälsledningar	
	Ingen belastning	Vid nominell belastning	Ingen belastning	Vid nominell belastning
S4	0.92	3.75	0.99	4.04
M6	1.03	3.52	1.11	3.80
M8	0.83	3.36	0.87	3.52
L9	0.94	3.30	0.99	3.46
L10	0.86	3.47	0.90	3.62

För maskiner med 60 Hz är "i exc"-värdena cirka 5–10 % lägre.

• Hjälplindningarnas spänningar

AREP (V)

Typ	Blåa/vita / röda/svarta matarfälsledningar	
	X1, X2	Z1, Z2
S4	110	10
M6/M8	100	10
L9/L10	120	15

• Tabell över vikter (kg)

(maximivärden anges endast upplysningsvis)

Enkellager

Typ	Totalvikt	Rotor
S4	1431	579
M6	1578	644
M8	1639	669
L9	1792	726
L10	1841	745

Dubbellager

Typ	Totalvikt	Rotor
S4	1480	528
M6	1622	593
M8	1683	618
L9	1835	675
L10	1884	694



Efter funktionstest är det viktigt att sätta tillbaka alla åtkomstpaneler eller skydd.

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

5 - RESERVDELAR

5.1 - Delar till första underhåll

Skicka din förfrågan för alla reservdelsbeställningar till pdrsillac.ials@mail.nidec.com eller till din närmaste kontaktperson. Angemaskinens fullständiga modell, serienummer samt de uppgifter som anges på typskylten.

Här är listan över delar:

Enkellagersats	4996460
Lager för icke drivande ände RLT090HV001	
Förmatningsbricka (vågig)	
O-ringstättning	
Dubbellagersats	4996457
Lager för drivande RLT110HV001	
Lager för icke drivande ände RLT090HV001	
Förmatningsbricka (vågig)	
O-ringstättning	
Spårringar	
Kompleta halvmånar utrustade med dioder	5009583
Dioder: 6 direkta + 6 omvända	
Överspänningsdämpare	4691053
AVR AREP D350	5124059
AVR AREP D550	5157122

5.2 - Tillbehör

• Rumsvärmare för användning vid stopp

Rumsvärmaren ska vara igång så snart generatorn stannar. Den är monterad på baksidan av generatorn. Standardeffekten är 250 W med 220 V, eller 250 W med 110 V på beställning.




Varning! Strömförsörjningen är ansluten när maskinen har stannat.

• Temperatursensorer med termistorer (PTC)

Dessa är termistortripplare med en positiv temperaturkoefficient installerad i statorlindningen (en per fas). Det kan finnas maximalt två tripplare i lindningen (vid två nivåer: varning och tripp) och en termistor i det bakre lagret.

Dessa sensorer skall vara kopplade till anpassade avkänningsreläer (valfritt). Kallmotstånd hos kalltermistorsensorer: 100 till 250 Ω per sensor.


- Enkellager

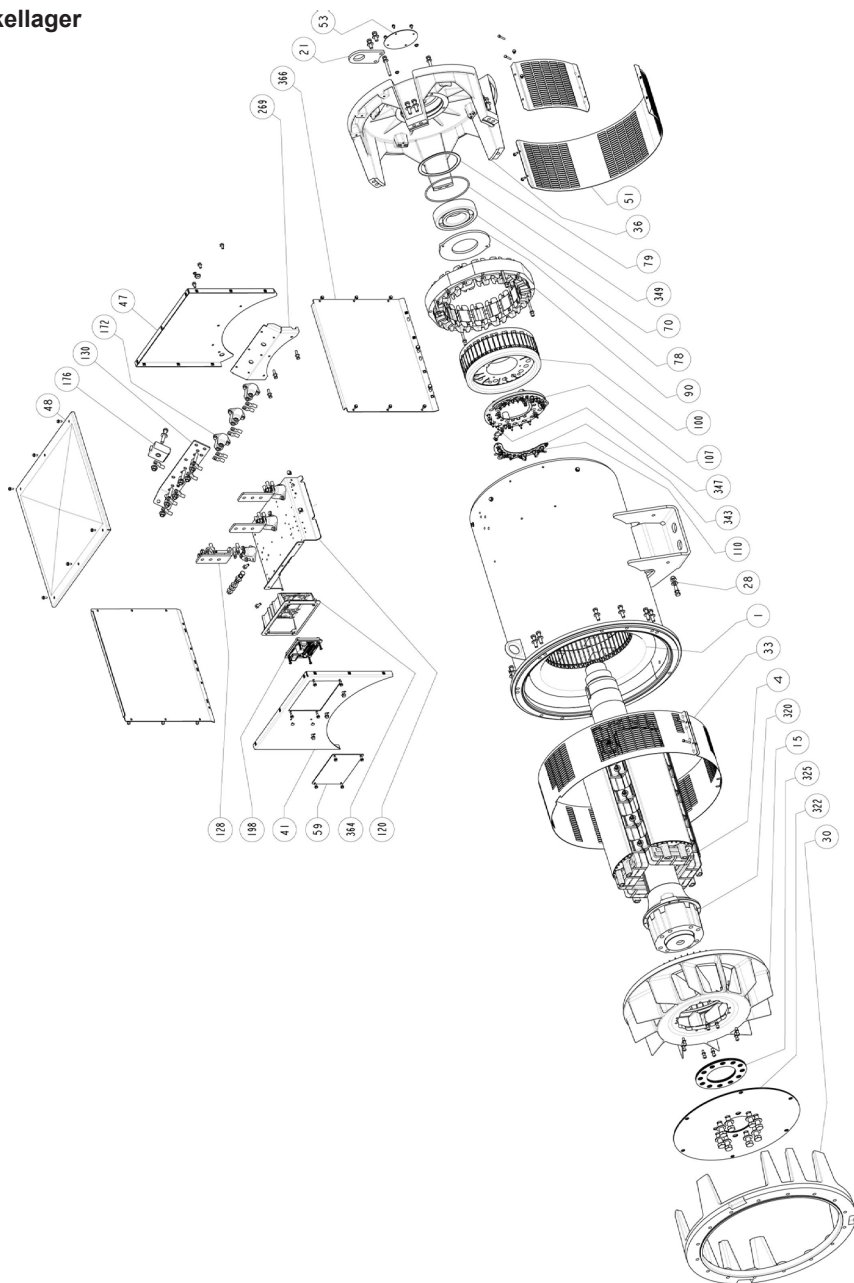

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

• Dubbellager

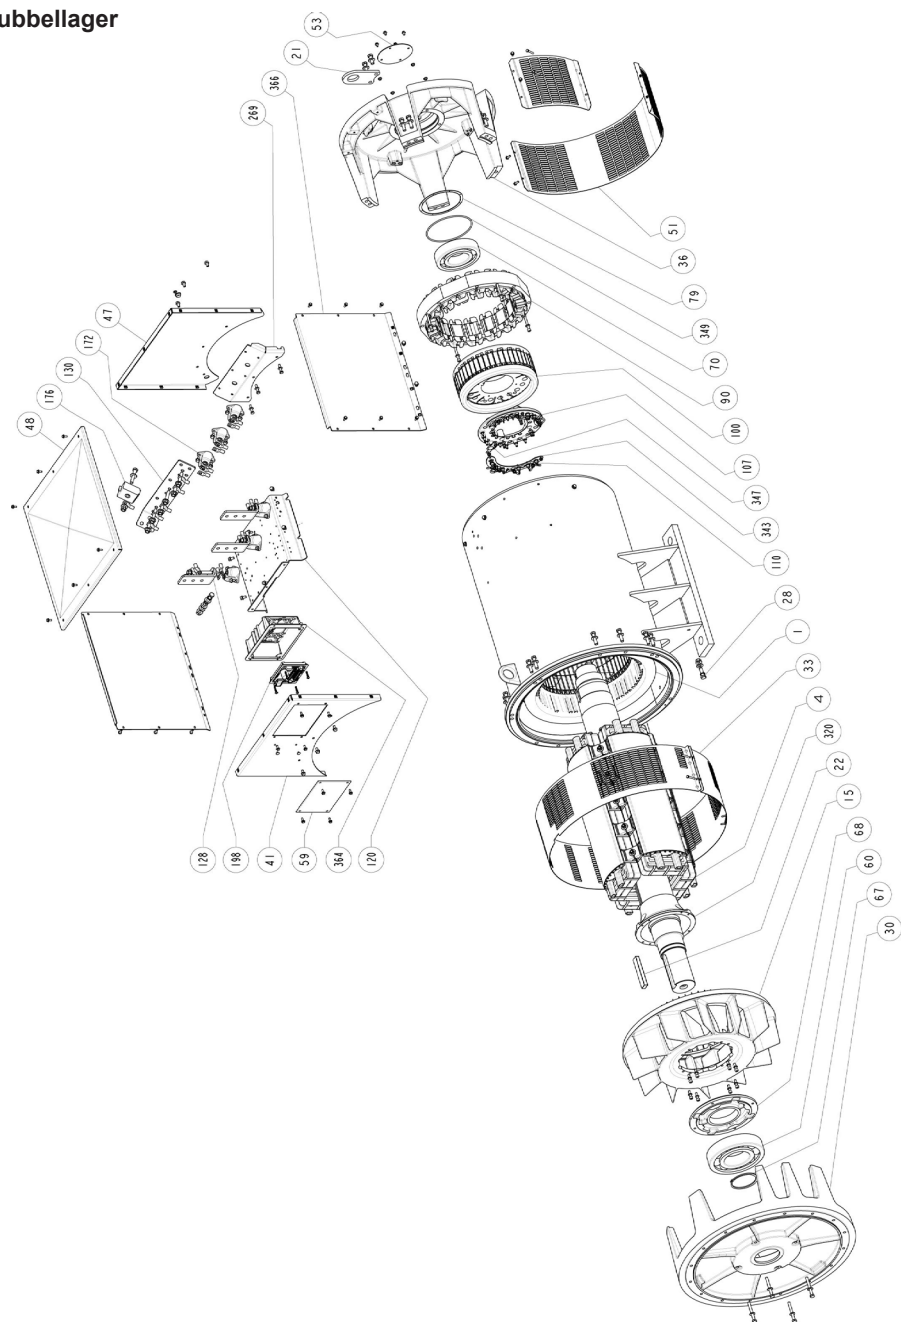

Nidec Power	Instruktionsbok	5280 sv - 2026.06 / r
LSA 49.3 Lågspänningsgenerator - 4 poler		

Ref.	Antal	Beskrivning	Skruv Ø	Vrid- moment N.m	Ref.	Antal	Beskrivning	Skruv Ø	Vrid- moment N.m
1	1	Statorenhet	-	-	79	1	Förmåtningsbricka (vågig)	-	-
4	1	Rotorenhet	-	-	90	1	Matarfält (stator)	M8	20
15	1	Fläkt	M8	20	100	1	Matararmatur (rotor)	-	-
21	1	Lyftögla	M12	69	107	1	Stöd för diodbrygga	M6	10
22	1	Axelförlängnings- nyckel	-	-	110	12	Diod	-	-
28	1	Jordterminal	M12	69	120	1	Terminalsupport	M8	26
30	1	Fläns för drivande (DE) (enkellager) eller fäste för drivande (DE) (dubbellager)	M12	69	128	3	Fassamlingsskena	M12	35
33	1	Luftutblåsgaller	M6	8.3	130	1	Neutral samlingsskena	M12	35
36	1	Fäste till icke drivande ände (NDE)	M12	69	172	6	Isolator	M8	26
41	1	Kopplingsbox främre panel	M8	26	176	1	Strömtransformator	M12	35
47	1	Kopplingsbox bakre panel	M8	26	198	1	Spänningsregulator (AVR)	M5	6
48	1	Kopplingsbox övre panel	M6	8.3	269	1	Neutral samlingsskena stöd	M8	26
51	1	Luftinsugsgaller	M6	8.3	320	1	Kopplingshylsa	-	-
53	1	Förseglingslock	M6	8.3	322	3	Kopplingsskiva	M20	340
59	1	Inspektionslucka	M6	4	325	5	Distansshims	-	-
60	1	Drivändens (DE) lager	-	-	343	2	Diodbroenhet	M6	3
67	1	Spårringar	-	-	347	1	Överspännings- dämpare (+ PCB)	-	-
68	1	Inre lagerstödsring	M10	40	349	1	O-ringstättning	-	-
70	1	Icke drivande ändes (NDE) lager	-	-	364	1	AVR-stöd	M6	8.3
78	1	Inre lagerstödsring	M10	40	366	2	Kopplingsboxens sidopanel	M8	26

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

6 - TEKNISK SUPPORT OCH GARANTI

6.1 - Teknisk supporttjänst

Vår tekniska support tillhandahåller gärna all ytterligare information som du kan behöva.

För alla förfrågningar om teknisk support, skicka din förfrågan till service.epg@leroy-somer.com eller till din närmaste kontaktperson, som du hittar på www.lrsn.co/support. Ange maskinens fullständiga modell, serienummer samt de uppgifter som anges på typskylten.

Artikelnummer ska identifieras i sprängskisserna och deras beskrivning från reservdelslistan.

För att säkerställa att våra produkter fungerar korrekt och säkert rekommenderar vi användning av originalreservdelar från tillverkaren.

Om detta råd inte följs kan tillverkaren inte hållas ansvarig för eventuella skador.

6.2 - Garantivillkor

Isoleringsystemet måste väljas på rätt sätt med hänsyn till generatormiljön.

Vi ber dig att ange åtminstone följande uppgifter när du skickar in din ansökan för att garantera en smidig och effektiv hantering av din garantiansökan.

Detta ingår:

- Logg över händelser som är tillgängliga efter felet
- Att dela lista över skydd även efter misslyckande
- Idrifttagningsrapport tillgänglig även efter felet
- Varistorer och dioder – tillstånd (vid skada visas ett felmeddelande)

Påminnelse: Nidec Power kan inte hållas ansvarigt för generatorns mekaniska funktion i ett integrerat system. Om vibrationsnivåerna överskrider de gränsvärden som fastställts i den standard som gäller för tillämpningen (ISO 8528-9; ISO 20816...; BS5000-3...), och utan undantag från Nidec Power, upphör garantin att gälla.

Garantin gäller inte under följande förutsättningar:

- Användningsförhållanden: Om produkten används under förhållanden som inte överensstämmer med de valda alternativen eller de angivna driftsparametrarna, omfattas eventuella skador som uppstår inte av garantin.

- Underhåll: Om de föreskrivna underhållsstegen inte följs enligt underhållshandboken, anses garantin vara ogiltig.

- Transport och förvaring: Varje avvikelse från de föreskrivna kraven på transport- och förvaringsförhållanden (som beskrivs i dokument [ref. 4954](#)), inklusive felaktig hantering, exponering för olämpliga miljöförhållanden eller underlåtenhet att följa angivna riktlinjer för förpackning och förvaring, kan leda till att garantin upphör att gälla.

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler

7 - ANVISNINGAR FÖR KASSERING OCH ÅTERVINNING

Vi är fast beslutna om att begränsa vår verksamhets miljöpåverkan. Vi övervakar kontinuerligt våra produktionsprocesser, materialanskaffning och produktdesign för att förbättra återvinningsbarheten och minimera vårt miljöavtryck.

Dessa instruktioner är endast avsedda som information. Det är användarens ansvar att följa den lokala lagstiftningen om avfallshantering och återvinning.

7.1 - Återvinningsbara material

Våra generatorer är huvudsakligen tillverkade av järn-, stål- och kopparmaterial, som kan återvinnas för återanvändning.

Dessa material kan återvinnas genom en kombination av manuell demontering, mekanisk separation och smältprocesser. Vår tekniska supportavdelning kan ge detaljerade instruktioner om hur man demonterar produkter på begäran.

7.2 - Avfall och farligt material

Följande komponenter och material kräver särskild behandling och måste separeras från generatorn före återvinningsprocessen:

- Elektroniska material som finns i kopplingsboxen, inklusive den automatiska spänningsregulatorn (198), strömtransformatorer(176), störningsdämpningsmodul och andra halvledare.
- diodbrygga (343) och överspänningsdämpare(347) som sitter på generatorrotorn.
- större plastkomponenter, t.ex. kopplingsboxens struktur på vissa produkter. Dessa komponenter är vanligen märkta med information om typen av plast.

Alla material som anges ovan behöver särskild behandling för att separera avfall från återvinningsbart material och bör anförtros specialiserade återvinningsföretag.

Oljan och fett från smörjsystemet ska behandlas som farligt avfall och måste behandlas i enlighet med lokal lagstiftning.

Våra generatorer har en angiven livslängd på 20 år. Efter denna period ska användningen av produkten avbrytas, oavsett dess tillstånd. All vidare användning efter denna period kommer att vara på användarens eget ansvar.

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler



Angoulême, 16 juni 2024

EG-försäkran

Moteurs Leroy-Somer förklarar härmed att de elektriska generatorerna av följande typer:

LSA 40 – LSA 42.3 – LSA 44.3 – LSA 46.3 – LSA 47.2 – LSA 47.3 – LSA 49.1 – LSA 49.3 – LSA 50.1 – LSA 50.2 – LSA 51.2 – LSA 52.2 – LSA 52.3 – LSA 53 – LSA 53.1 – LSA 53.2 – LSA 54 – LSA 54.2 – LSA 55.3 – TAL040 – TAL 042 – TAL 044 – TAL 046 – TAL 047 – TAL 047.3 – TAL 049 – LSAH 42.3 – LSAH 44.3
samt härledningarna av dessa, tillverkade av Leroy-Somer eller för Leroy-Somers räkning:

MOTEURS LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy
16015 Angoulême
Frankrike

LEROY-SOMER ELECTRO-TECHNIQUE Co., Ltd

No1 Aimosheng Road, Galsan Town,
Cangshan District,
Fuzhou, Fujian 350026
Kina

MLS HOLICE STLO.SRO

Sladkovskeho 43
772 04 Olomouc
Tjeckien

NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE

#45, Nagarur, Huskur
Off Tumkur Road
Bengaluru-562 162
Indien

MOTEURS LEROY-SOMER

1, rue de la Burelle
Boite Postale 1517
45800 St Jean de Braye Frankrike

NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI

#64/A, Main Road
Tarihal Industrial Area
Tarihal, Hubli-580 026
Indien

uppfyller kraven i följande standarder och direktiv:

Försäkran om överensstämmelse:

- Lågspänningsdirektiv nr 2014/35/EU av den 26 februari 2014.
- EN och IEC 60034-1, 60034-5 och 60034-22.
- ISO 8528-3 "Kolvmotordrivna generatoraggregat med växelström. Del 3. Generatorer för växelström till generatoraggregat".

Dessa producenter uppfyller också kraven i ROHS-direktiv nr 2011/65/EU av den 8 juni 2011 och dess bilaga II nr 2015/863 av den 31 mars 2015, samt EMC-direktiv nr 2014/30/EU av den 26 februari 2014.

Försäkran om inbyggnad:

Dessa generatorer är konstruerade för att uppfylla de väsentliga kraven i bilaga I, kapitlet 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1–1.3.3, 1.3.6–1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2–1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (utom 1.7.1.2) i maskindirektiv nr 2006/42/EG, samt i bilaga VII, del B i detta direktiv och i ovannämnda standarder.

Som ett resultat av detta är dessa "halvfabrikat" konstruerade för att byggas in i elektriska generatoraggregat som uppfyller kraven i maskindirektiv nr 2006/42/EG av den 17 maj 2006.

VARNING:

De generatorer som nämns här bör inte tas i drift förrän motsvarande generatoraggregat har deklarerats i enlighet med direktiven nr 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU och 2015/863 samt andra relevanta direktiv.

Moteurs Leroy-Somer åtar sig att på motiverad begäran av de nationella myndigheterna översända relevant information om producenten.

De ansvariga för sammanställningen av de tekniska underlagen och denna försäkran är följande:
Yannick MESSIN, teknisk chef LS Orléans, 1 rue de la Burelle, 45800 Saint Jean de Braye
Jean-Pierre CHARPENTIER, Teknisk chef LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angoulême

J.P. CHARPENTIER - Y. MESSIN

Moteurs Leroy-Somer
Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16915 Angoulême cedex 9 - France
T: +33 (0)5 45 45 45 64 / www.nidecpower.com
SAS with share capital of 32,239,235 €, RCS Angoulême 338 567 258.

4152 sv - 2024.06 / w

Den avtalsenliga EG-försäkran om överensstämmelse och införlivande kan erhållas från din kontakt på begäran.

Nidec Power	Instruktionsbok	5280 sv - 2026.06 / r
LSA 49.3 Lågspänningsgenerator - 4 poler		

LSA 49.3

Lågspänningsgenerator - 4 poler


Service och support

Vårt världsomspännande servicenätverk med över 80 anläggningar står till din tjänst. Vår lokala närvaro är din garanti för snabba och effektiva reparations-, support- och underhållstjänster.

Lita på ditt generatorunderhåll och support till experter på elkraftproduktion. Vår fältpersonal är 100 % kvalificerad och fullt utbildad för att fungera i alla miljöer och på alla maskintyper.

Vi har en djup förståelse för generatordrift, vilket ger den mest prisvärda servicen för att optimera din ägandekostnad.

Så kan vi hjälpa till:

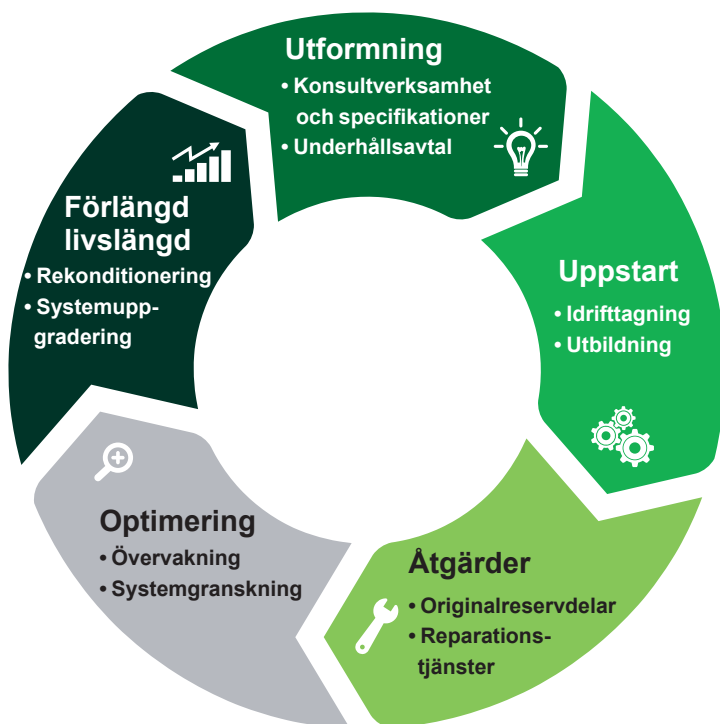

Kontakta oss:

Amerika: +1 (507) 625 4011

EMEA: +33 238 609 908

Asien och Stilla-havsområdet: +65 6250 8488

Kina: +86 591 8837 3010

Indien: +91 806 726 4867



service.epg@leroy-somer.com



Skanna koden eller gå till:
www.lrsn.co/support



www.nidecpower.com

Connect with us at:

