

**TAL 049**

## **Laagspannings Alternator - 4 polen**

Installatie en onderhoud

**LEROY-SOMER™**

***Nidec***  
All for dreams

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

**Deze handleiding is van toepassing op de alternator die u zich aangeschaft hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.**

### VEILIGHEIDSMATREGELEN

Alvorens uw toestel te gebruiken, moet u deze installatie- en onderhoudshandleiding volledig gelezen hebben.

Alle werkzaamheden en interventies die nodig zijn voor het gebruik van dit toestel, moeten door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

Onze technische dienst staat tot uw beschikking voor alle informatie die u nodig zou kunnen hebben.

De verschillende in deze handleiding beschreven interventies gaan vergezeld van aanbevelingen of symbolen om de gebruiker te waarschuwen voor ongevallenrisico's. U moet de onderstaande veiligheidssymbolen begrijpen en opvolgen.

#### OPGELET

**Veiligheidssymbool voor een interventie die het toestel of het materiaal in de omgeving zou kunnen beschadigen of vernielen.**



**Veiligheidssymbool dat een algemeen gevaar voor het personeel aangeeft.**



**Veiligheidssymbool dat een elektrisch gevaar voor het personeel aangeeft.**

### VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

We vestigen uw aandacht op de 2 volgende veiligheidsmaatregelen:

**a) Verbied elke persoon tijdens de werking vóór de luchtuitlaatroosters te staan omwille van een eventueel risico van rondvliegende materie.**

**b) Verbied kinderen van minder dan 14 jaar in de buurt te komen van de luchtuitlaatroosters.**

Een blad met stickers met de verschillende veiligheidssymbolen is bij deze handleiding gevoegd. Ze moeten aangebracht worden, nadat het toestel volledig geïnstalleerd is.

### WAARSCHUWING

**De alternatoren mogen niet in werking gesteld worden, wanneer de toestellen waarin ze geïntegreerd moeten worden, niet conform de CE-richtlijnen en andere eventueel van toepassing zijnde richtlijnen verklaard werden.**

**Deze handleiding dient doorgegeven te worden aan de eindgebruiker.**

**Het assortiment aan elektrische wisselstroomgenerators en de afgeleide producten die door ons of namens ons geproduceerd zijn, voldoen aan de technische regels van de richtlijnen van de douane-unie.**

**De alternator is een onderdeel dat zonder kortsluitingsbeveiliging wordt geleverd. Deze beveiliging moet worden verzorgd door de stroomonderbreker van de generator, die groot genoeg is om de foutstroom te onderbreken.**

© 2023 Moteurs Leroy-Somer SAS

Share Capital: 38,679,664 €, RCS Angoulême 338 567 258.

Wij behouden ons het recht voor om de kenmerken van dit product op elk moment te wijzigen om er de laatste technologische ontwikkelingen in te verwerken. De informatie in dit document kan dus zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit document mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

Alle merken en modellen zijn geregistreerd en octrooien zijn aangevraagd.

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### INHOUD

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 - ONTVANGST .....</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1 - Normen en veiligheidsmaatregelen .....                      | 4         |
| 1.2 - Controle .....  | 4         |
| 1.3 - Identificatie .....   | 4         |
| 1.4 - Opslag .....  | 4         |
| 1.5 - Toepassingen .....  | 4         |
| 1.6 - Werkingsvoorwaarden .....                                   | 4         |
| <b>2 - TECHNISCHE KENMERKEN .....</b>                             | <b>5</b>  |
| 2.1 - Elektrische kenmerken .....                                 | 5         |
| 2.2 - Mechanische kenmerken .....                                 | 5         |
| <b>3 - INSTALLATIE .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| 3.1 - Montage .....   | 9         |
| 3.2 - Controles vóór de eerste inbedrijfstelling .....            | 9         |
| 3.3 - Aansluitschema's van de klemmen .....                       | 10        |
| 3.4 - Inbedrijfstelling .....                                     | 13        |
| 3.5 - Afstellingen .....  | 13        |
| <b>4 - ONDERHOUD - HERSTELLINGEN .....</b>                        | <b>14</b> |
| 4.1 - Veiligheidsmaatregelen .....                                | 14        |
| 4.2 - Gewoon onderhoud .....                                      | 14        |
| 4.3 - Lagers .....  | 15        |
| 4.4 - Mechanische storingen .....                                 | 15        |
| 4.5 - Elektrische storingen .....                                 | 16        |
| 4.6 - Demontage, hermontage .....                                 | 18        |
| 4.7 - Installatie en onderhoud van de PMG .....                   | 20        |
| 4.8 - Tabel met eigenschappen .....                               | 20        |
| <b>5 - WISSELSTUKKEN .....</b>                                    | <b>21</b> |
| 5.1 - Stukken voor eerste onderhoud .....                         | 21        |
| 5.2 - Technische dienst .....                                     | 21        |
| 5.3 - Hulpstukken .....   | 21        |
| 5.4 - Opengewerkte tekening, nomenclatuur en aanhaalkoppels ..... | 22        |

**Instructies voor verwijdering en recycling**

**EG-Verklaring**

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### 1 - ONTVANGST

#### 1.1 - Normen en

#### veiligheidsmaatregelen

Onze alternatoren beantwoorden aan de meeste internationale normen.  
Zie de CE-conformiteitsverklaring op de laatste pagina.

#### 1.2 - Controle

Controleer bij ontvangst van uw alternator of deze geen schade opgelopen heeft tijdens het transport. Indien er duidelijk sporen zijn van schokken, dient u voorbehoud aan te tekenen bij de transporteur (de transportverzekeringen kunnen ertoe verplicht worden tussen beide te komen). Na een visuele controle dient u het toestel met de hand te doen draaien om eventuele afwijkingen op te sporen.

#### 1.3 - Identificatie

De identificatie van de alterator gebeurt door een typeplaatje dat op het toestel aangebracht is (zie tekening). Controleer de conformiteit tussen het typeplaatje en uw bestelling.  
Należy upewnić się, że dane na tabliczce odpowiadają parametrom z zamówienia. Nazwa maszyny określona jest według różnych kryteriów, np:

#### 1.4 - Opslag

In afwachting van de inbedrijfstelling moet het toestel bewaard worden:  
- beschut tegen vocht (< 90 %). Controleer na een lange opslagperiode de isolatie van het toestel. Sla het toestel niet op in een omgeving met grote trillingen om beschadiging van de lagers te vermijden.

#### 1.5 - Toepassingen

Deze alternator is vooral bestemd om elektrische energie te produceren in het kader van toepassingen in verband met het gebruik van generatorgroepen.

#### 1.6 - Werkingsvoorwaarden

Het gebruik van het toestel is beperkt tot de werkingsvoorwaarden (omgeving, snelheid, spanning, vermogen, ...) compatibel met de kenmerken aangegeven op het typeplaatje.

**Nidec** LEROY-SOMER™

|                   |            |            |  |
|-------------------|------------|------------|--|
| Model             | <b>TAL</b> |            |  |
| S/N               |            | Date       |  |
| Enclosure         |            | Protection |  |
| Th. Class         |            | Altitude   |  |
| Weight            |            | PF         |  |
| AVR               |            | Excitation |  |
| Excitation values | No Load    | Full Load  |  |
|                   |            |            |  |
| DE bearing        |            |            |  |
| NDE bearing       |            |            |  |

|                        |                   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Frequency              | Hz                |  |  |  |  |  |  |
| Speed                  | min <sup>-1</sup> |  |  |  |  |  |  |
| Voltage                | V                 |  |  |  |  |  |  |
| Phase                  |                   |  |  |  |  |  |  |
| Connection             |                   |  |  |  |  |  |  |
| Cont. BR<br>40°C       | kVA               |  |  |  |  |  |  |
|                        | kW                |  |  |  |  |  |  |
|                        | A                 |  |  |  |  |  |  |
| Stand by<br>PR<br>27°C | kVA               |  |  |  |  |  |  |
|                        | kW                |  |  |  |  |  |  |
|                        | A                 |  |  |  |  |  |  |



38537800001

MOTEURS LEROY-SOMER  
2 BD MARCELLIN LEROY  
16000 ANGOULÊME - FRANCE

[www.leroy-somer.com](http://www.leroy-somer.com)

Made in Europe  
by Leroy-Somer



Scan the code or go to  
GEN.LSI.DO  
to check product data

LSA 000-1-448 a



IEC 60034 - 1 & 5  
ISO 8528 - 3  
NEMA MG 1 32 & 33

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### 2 - TECHNISCHE KENMERKEN

#### 2.1 - Elektrische kenmerken

Deze alternator is een machine zonder ring of borstel met draaiende rotor. De machine heeft een "2/3 pitch"-wikkeling met 6 of 12 draden, de isolatie is van klasse H en het bekrachtigingssysteem is beschikbaar in versie SHUNT, AREP+ of PMG (zie schema's en onderhoudshandleiding).

#### • Elektrische opties


- Verwarmingsweerstand

- Klemmenblok met montage kit voor beschermings- of meettransformator  
- R791 ontstoringsonderdrukking

#### 2.2 - Mechanische kenmerken

- Romp in staal  
- Flenzen in gietijzer  
- Levenslang gesmeerde kogellagers  
- Constructievormen: enkelvoudige schijf-lager met onderstel en SAE-flenzen  
- Open machine, automatische ventilatie  
- Beschermingsgraad: IP 23


#### • SHUNT driefasig 6 draden

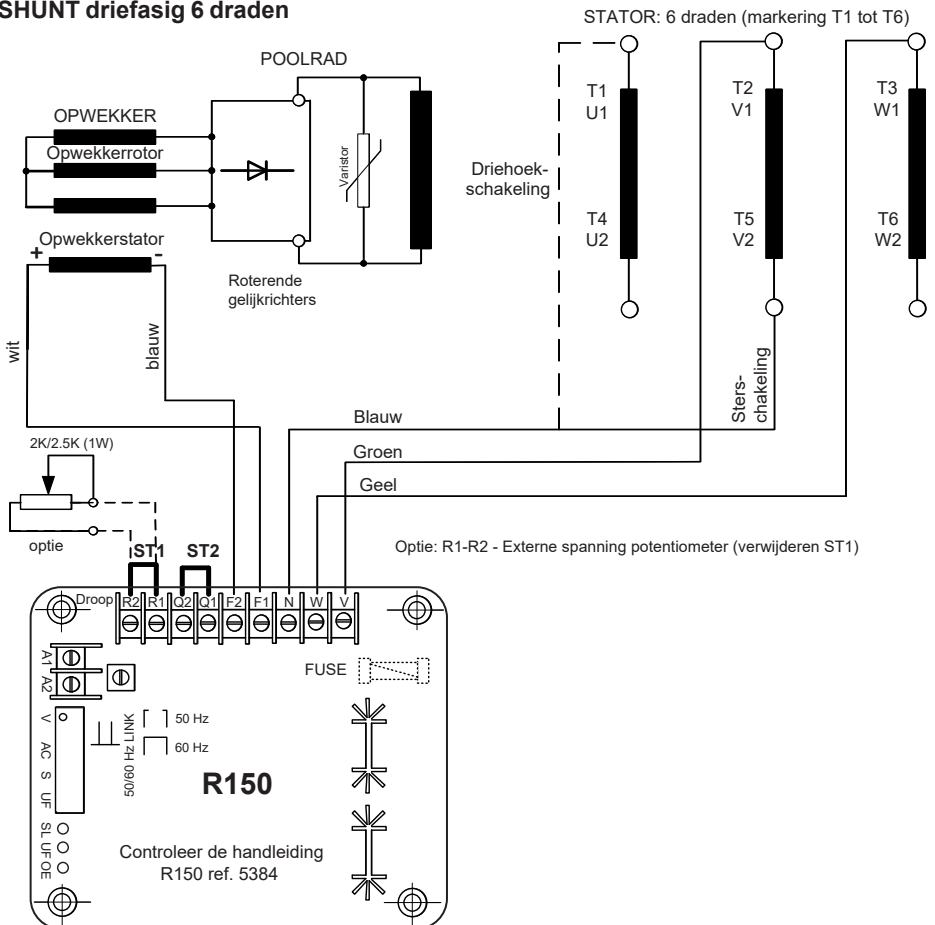

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen


### • SHUNT driefasig 12 draden

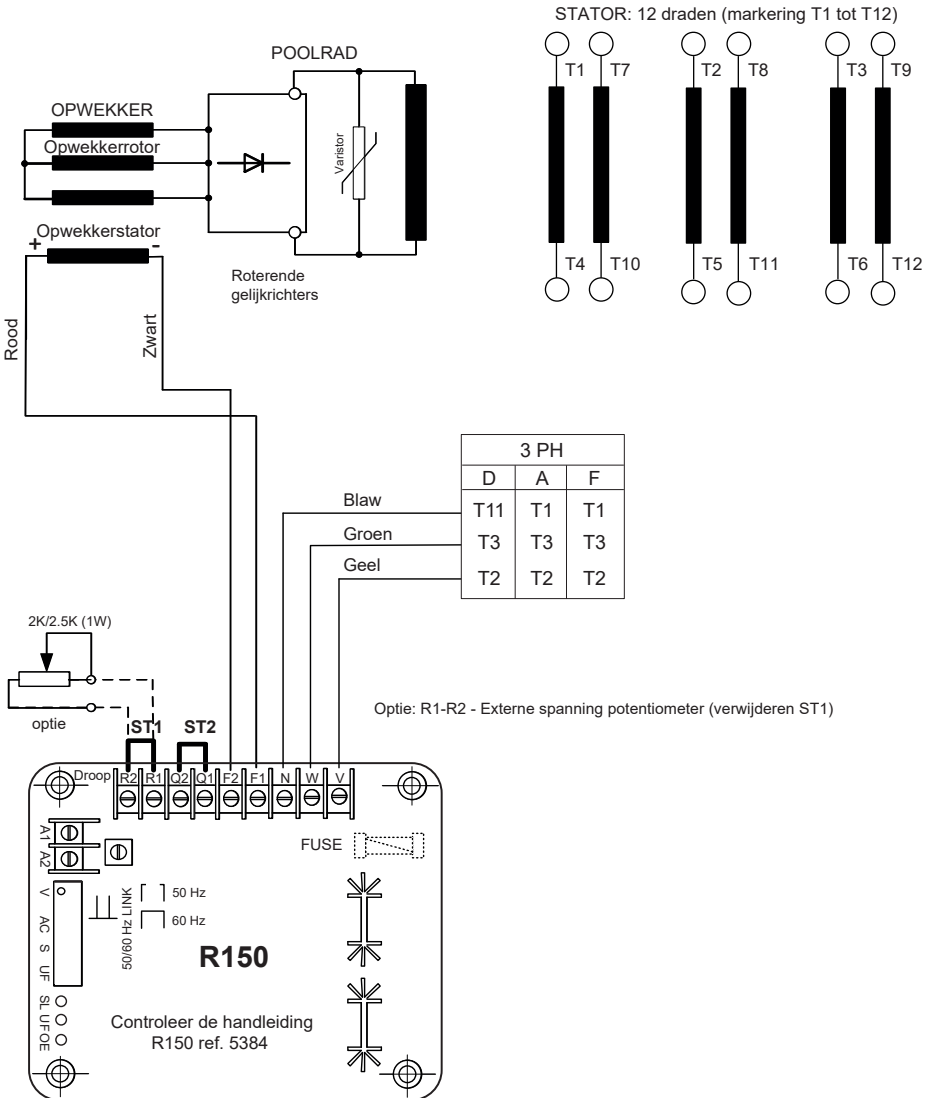

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### • AREP+ driefasig 6 of 12 draden

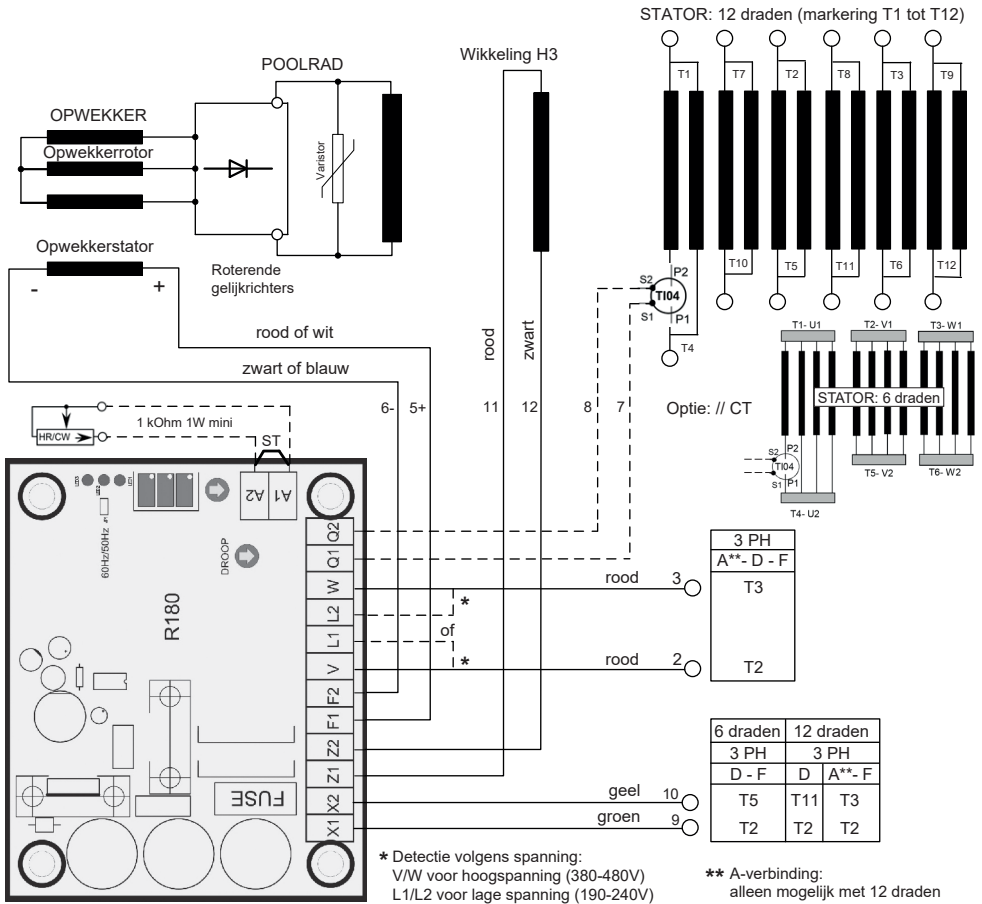

Controleer de  
handleiding ref.5599

| OPTIE  |  |
|--|--|
| Externe spanning potentiometer<br>(verwijderen ST)                           |  |
| 8 -> Q1  | Als het gevoel van tegen<br>de klok in draaien |
| 7 -> Q2  |  |
| // CT  |  |
| <b>T104:</b> In/4/1A (6 draden "Star")<br>In/2/1A (12 draden "series "Star") |  |
|  |  |
| Neutrale   |  |





# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### 3 - INSTALLATIE

Het personeel dat de werkzaamheden in dit hoofdstuk uitvoert, moet individuele beschermende uitrusting dragen, aangepast aan de mechanische en elektrische risico's.

#### 3.1 - Montage




Alle hefwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden met daarvoor geschikt materiaal en de alternator moet in horizontale positie blijven. Hou rekening met het gewicht van de alternator voor de keuze van het hefgereedschap.

Tijdens deze werkzaamheden mag er zich niemand onder de last bevinden.

##### • Heffen

De grote hefogen zijn enkel bedoeld voor de verplaatsing van de alternator. Ze mogen niet gebruikt worden om de groep in zijn geheel op te tillen. De keuze van de hefhaken of -beugels moet aangepast zijn aan de vorm van deze hefogen. Voorzie een hefsysteem dat de omgeving van het toestel niet schaadt.

Tijdens deze handeling is de aanwezigheid van iedere persoon onder de last verboden.

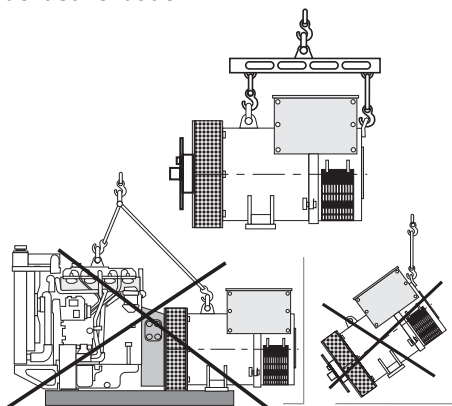

##### • Koppeling met met enkele lager

Voor het aankoppelen, controleer de compatibiliteit tussen de alternator en de thermische motor door het uitvoeren van:

- torsieanalyse van de aandrijflijn (alternatoren gegevens zijn beschikbaar op aanvraag),
- controle van de afmetingen van het vliegwiel en het vliegwielcarter, de flens, de schijven en de overbrenging van de alternator.

#### OPGELET

Gebruik bij de koppeling niet de turbine om de rotor van de alternator te laten draaien. De uitlijning van de boorgaten van de schijven en het vliegwiel wordt bekomen door de rotatie van het vliegwiel van de thermische motor.

Controleer of de alternator tijdens de koppeling goed vastgeklemd is.

Controleer de zijdelingse speling op de krukas.

##### • Plaatsing

De ruimte waarin de alternator geplaatst wordt, moet zodanig geventileerd worden dat de omgevingstemperatuur niet boven de gegevens van het typeplaatje gaat.

#### 3.2 - Controles vóór de eerste inbedrijfstelling

##### • Elektrische controles



Het is absoluut verboden een al dan niet nieuwe alternator in gebruik te stellen, indien de isolatie minder bedraagt dan 1 megohm voor de stator en 100 000 ohm voor de andere wikkelingen.

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

Om de hierboven vermelde minimumwaarden opnieuw te bereiken, zijn verschillende methodes mogelijk:

- a) Dehydrateer het toestel gedurende 24 uur in een oven op ongeveer 110 °C (zonder de regelaar).
- b) Blaas warme lucht in de luchtinlaat van het draaiend toestel met uitgeschakelde inductor.

**Opmerking:** om problemen na een lange stilstand te vermijden, is het gebruik van verwarmingsweerstand en een periodiek roterend onderhoud aanbevolen. De verwarmingsweerstand zijn enkel echt efficiënt, indien ze tijdens de stilstand van het toestel permanent werken.

**OPGELET**

**Controleer of de alternator het beschermingsniveau heeft dat overeenstemt met de gedefinieerde omgevingsvoorwaarden.**

#### • Mechanische controles

Controleer vóór het eerste opstarten of:

- de bevestigings moeren goed aangedraaid zijn,
- de lengte van de schroef en het aandraaimoment juist zijn,
- de koellucht vrij aangezogen wordt,
- de roosters en de beschermkast goed aangebracht zijn,
- de standaard draairichting naar rechts is gezien vanuit het aseinde (rotatie van de fasen 1 - 2 - 3).

Voor een draairichting naar links, fasen 2 en 3 omdraaien.

- de koppeling overeenstemt met de exploitatiespanning ter plaatse (zie § 3.3).

### 3.3 - Aansluitschema's van de klemmen

De wijziging van de aansluitingen wordt verkregen door de verplaatsing van de storkabels op de klemmen.

De code van de wikkeling is aangegeven op het typeplaatje.






 
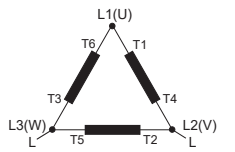
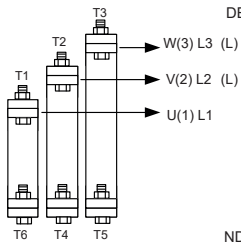

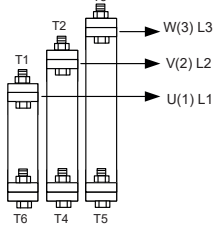

**Alle interventies aan de klemmen van de alternator bij her aansluitingen of controles moeten gebeuren terwijl de machine stilstaat.**

**De inwendige aansluitingen van de klemmendoos mogen in geen geval belast worden als gevolg van de door de gebruiker aangesloten kabels.**




 
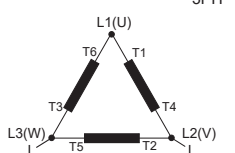
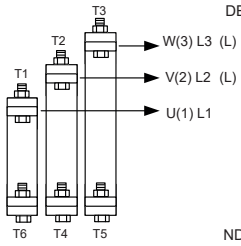

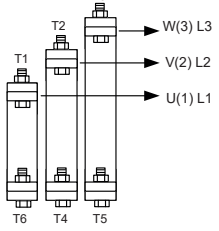

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### • SHUNT driefasig 6 draden
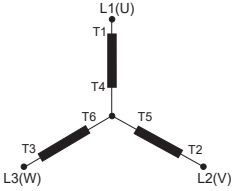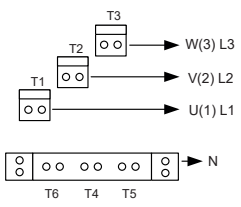
| Code aansluitings  |  | Spanningsdetectie  |           |           | Fabrieksaansluiting  |     |  |    |
|--|--|--|-----------|-----------|--|-----|--|----|
| <b>(D)</b> 3PH<br>Star<br>  |  | Wikkeling  | 50 Hz     | 60 Hz     |  | DE  |  |    |
|  |  | 6S   | 380 - 415 | 380 - 480 |  |     |  |    |
|  |  | 8S   | -         | 380 - 416 |  |     |  |    |
|  |  |  <b>R150 :</b><br>N => T5, V => T2, W => T3 |           |           |  | NDE |  |    |
| <b>(F)</b> Delta<br>1PH<br>of<br>3PH<br>                                      |  | Wikkeling  | 50 Hz     | 60 Hz     |  |     |  | DE |
|  |  | 6S   | 220 - 240 | 220 - 240 |  |     |  |    |
|  |  | 8S   | -         | 220 - 240 |  |     |  |    |
|  |  |  <b>R150 :</b><br>N => T1, V => T2, W => T3 |           |           |  | NDE |  |    |
|  In geval van heraanluiting, controleer de spanningsdetectie van de regelaar! |  |  |           |           |  |     |  |    |









### • AREP+ of PMG driefasig 6 draden
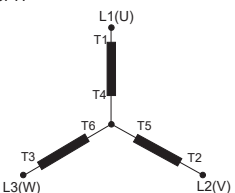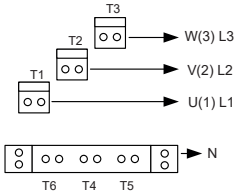
| Code aansluitings  |  | Spanningsdetectie   |           |           | Fabrieksaansluiting  |     |  |    |
|--|--|---|-----------|-----------|--|-----|--|----|
| <b>(D)</b> 3PH<br>Star<br>   |  | Wikkeling   | 50 Hz     | 60 Hz     |   | DE  |  |    |
|  |  | 6S  | 380 - 415 | 380 - 480 |  |     |  |    |
|  |  | 8S  | -         | 380 - 416 |  |     |  |    |
|  |  |  <b>R180 :</b><br>V => T2, W => T3   |           |           |  | NDE |  |    |
| <b>(F)</b> Delta<br>1PH<br>of<br>3PH<br>                                      |  | Wikkeling   | 50 Hz     | 60 Hz     |  |     |  | DE |
|  |  | 6S  | 220 - 240 | 220 - 240 |  |     |  |    |
|  |  | 8S  | -         | 220 - 240 |  |     |  |    |
|  |  |  <b>R180 :</b><br>L1 => T2, L2 => T3 |           |           |  | NDE |  |    |
|  In geval van heraanluiting, controleer de spanningsdetectie van de regelaar! |  |   |           |           |  |     |  |    |

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### • SHUNT, AREP+ of PMG driefasig 12 draden
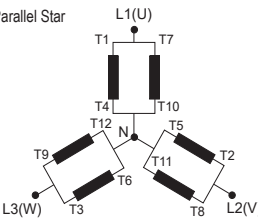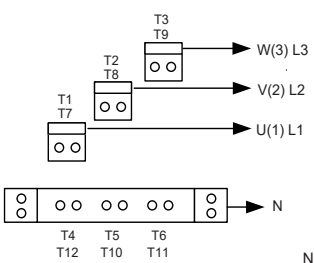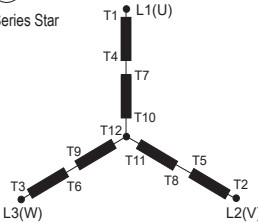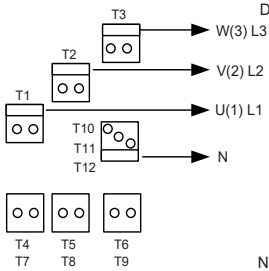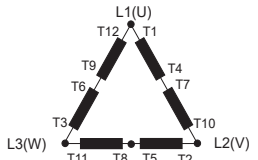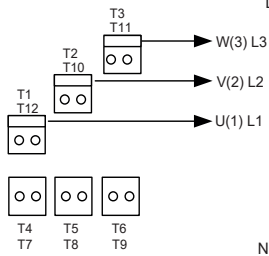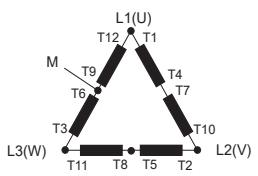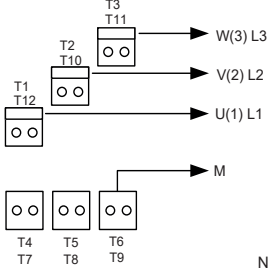
| Code aansluitens  | Spanningsdetectie |           |           | Fabrieksaansluiting   |
|---|-------------------|-----------|-----------|---|
| <b>A</b> 3PH<br>Parallel Star<br>   | Wikkeling         | 50 Hz     | 60 Hz     |    |
|   | 6                 | 190 - 208 | 190 - 240 |   |
|   | 8                 | -         | 190 - 208 | <b>R150 :</b><br>N => T1, V => T2, W => T3<br><b>R180 :</b><br>L1 => T2, L2 => T3   |
|   |                   |           |           |   |
| <b>D</b> 3PH<br>Series Star<br>   | Wikkeling         | 50 Hz     | 60 Hz     |    |
|   | 6                 | 380 - 415 | 380 - 480 |   |
|   | 8                 | -         | 380 - 416 | <b>R150 :</b><br>N => T11, V => T2, W => T3<br><b>R180 :</b><br>V => T2, W => T3    |
|   |                   |           |           |   |
| <b>F</b> 3PH<br>Series Delta<br> <p>Notitie: // alternatoren: CT -&gt; L1 (In)</p> | Wikkeling         | 50 Hz     | 60 Hz     |   |
|   | 6                 | 220 - 240 | 220 - 277 |   |
|   | 8                 | -         | 220 - 240 | <b>R150 :</b><br>N => T1, V => T2, W => T3<br><b>R180 :</b><br>L1 => T2, L2 => T3   |
|   |                   |           |           |   |
| <b>DELTA + MIDDEN-POINT</b><br><b>DELTA EDISON</b><br>                            | Wikkeling         | 50 Hz     | 60 Hz     |  |
|   | 6                 | 220 - 240 | 220 - 277 |   |
|   | 8                 | -         | 220 - 240 | <b>R150 :</b><br>N => T1, V => T2, W => T3<br><b>R180 :</b><br>L1 => T2, L2 => T3   |
|   |                   |           |           |   |

**!** In geval van heraansluiting, controleer de spanningsdetectie van de regelaar!  
 De fabriek kan in optie een set speciale shunts en aansluitplaatjes leveren om deze aansluitingen te realiseren.

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### • Controle van de aansluitingen



**De elektrische aansluitingen moeten uitgevoerd worden volgens de in het land van gebruik geldende wetgeving.**

Controleer of:

- de differentieelschakelaar, conform de in het land van gebruik geldende wetgeving inzake persoonlijke bescherming, zo dicht mogelijk bij de vermogensuitgang van de alternator geïnstalleerd werd. (Koppel in dit geval de draad van de ontstoringsmodule, verbonden met de nulleider, los.)
- de eventuele beveiligingen niet uitgeschakeld werden,
- in geval van een externe regelaar, de aansluitingen tussen de alternator en de kast volgens het aansluitschema uitgevoerd werden.
- er geen kortsluiting is tussen fasen of fase-nulleider op de uitgangsklemmen van de alternator en de besturingskast van de generatorgroep (gedeelte van het circuit dat niet beveiligd wordt door stroomonderbrekers of relais van de kast).
- de aansluiting van het toestel kabelschoen op kabelschoen en conform het aansluitschema van de klemmen uitgevoerd werd.



- De aardingsklem in de klemmendoos van de alternator wordt aangesloten op de elektrische aardingsketen.

- De aardingsklem wordt aangesloten op het chassis.

De door de gebruiker aangesloten kabels mogen in geen geval spanning uitoefenen op de interne aansluitingen in de klemmendoos.



| Diameter   | M6    | M8    | M10   | M12   |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Koppel     | 4 Nm  | 10 Nm | 20 Nm | 35 Nm |
| Tolerantie | ± 15% |       |       |       |

### 3.4 - Inbedrijfstelling



**Het opstarten en het gebruik van het toestel zijn enkel mogelijk, indien de installatie beantwoordt aan de voorschriften en aanwijzingen in deze handleiding.**

Het toestel wordt in de fabriek getest en geregeld. Controleer tijdens de eerste werking in nullast of de aandrijsnelheid correct en stabiel is (zie typeplaatje).

Bij werking onder belasting moet het toestel zijn nominale snelheid en spanning bereiken; indien de werking echter onregelmatig is, kan u de regeling van het toestel wijzigen (volg de regelprocedure in § 3.5). Indien het toestel nog steeds niet goed werkt, dan dient u de storing op te sporen (zie § 4.5).

### 3.5 - Afstellingen



**De verschillende afstellingen tijdens de tests moeten door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden. Het navolgen van de aandrijsnelheid, weergegeven op het typeplaatje, is verplicht om een afstelprocedure te starten.**

**Na de afstelling moeten de toegangspanelen en beschermkappen opnieuw gemonteerd worden.**

**De enige mogelijke afstellingen van het toestel gebeuren via de regelaar.**

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### 4 - ONDERHOUD - HERSTELLINGEN

#### 4.1 - Veiligheidsmaatregelen

De onderhouds- en herstellingsvoorschriften moeten absoluut opgevolgd worden om risico's van ongevallen te voorkomen en om de alternator in zijn oorspronkelijke staat te behouden.



Alle werkzaamheden aan de alternator moeten uitgevoerd worden door personeel, dat opgeleid is voor de inbedrijfstelling, het onderhoud en de herstelling van elektrische en mechanische onderdelen. Het personeel moet individuele beschermende uitrusting dragen, dat aangepast is aan de mechanische en elektrische risico's.

Controleer vóór elke interventie of het toestel niet opgestart kan worden door een manueel of automatisch systeem. Zorg er ook voor dat u de werkingsprincipes van het systeem begrepen hebt.



**Opgelet:** na een periode van werking kunnen bepaalde onderdelen van de alternator hoge temperaturen bereiken, die brandwonden kunnen veroorzaken.

#### 4.2 - Gewoon onderhoud

##### • Controle na het opstarten

Controleer na ongeveer 20 bedrijfsuren of de bevestigingsbouten van het toestel goed aangedraaid zijn. Controleer de algemene staat van het toestel en de verschillende elektrische aansluitingen van de installatie.

##### • Elektrisch onderhoud

U kan in de handel gebruikelijke ontvettende en vluchtige producten gebruiken.

**OPGELET**

Niet gebruiken: trichloorethyleen, perchloorethyleen, trichloorethaan en alle alkalische producten.



Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in een reinigingsstation, uitge-rust met een aanzuigsysteem met recuperatie en eliminatie van de producten.

Het isolatiemateriaal en de impregnering kunnen niet beschadigd worden door de oplosmiddelen. Zorg er voor dat het reinigingsmiddel niet naar de groeven loopt. Breng het product met een borstel aan en veeg overtollig product weg. Droog de wikkeling met een droge doek. Laat verdampen vooraleer het toestel terug te sluiten.

##### • Mechanisch onderhoud

**OPGELET**

Het is verboden water of een hogedrukreiniger voor de reiniging van het toestel te gebruiken. Elk incident ten gevolge van hun gebruik valt buiten onze garantie.

Ontvetting: gebruik een borstel en reinigingsvloeistof (compatibel met de verf). Stofafvoer: gebruik perslucht.

Indien het toestel uitgerust is met filters, moet het onderhoudspersoneel de luchtfilters periodiek en systematisch reinigen. In geval van droog stof kan de filter gereinigd worden met perslucht en/of vervangen worden in geval van verstopping.

Na reiniging van de alternator moet de isolatie van de wikkelingen absoluut gecontroleerd worden (zie § 3.2. en § 4.5).

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### 4.3 - Lagers

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| De lagers zijn levenslang gesmeerd | Ruw geschatte levensduur van het smeermiddel (naar gelang het gebruik) = 20.000 uren of 3 jaar. |
|------------------------------------|---|

### 4.4 - Mechanische storingen

| Storing               |  | Actie   |
|-----------------------|--|---|
| Lager                 | Overmatige opwarming van het (de) lager-schild(en) (temperatuur > 80 °C)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien het lager blauw geworden is of indien het vet verkoold is, vervang dan het lager</li> <li>- Lager slecht vastgezet</li> <li>- Verkeerde uitlijning van de lagers (lagerschilden verkeerd ingepast)</li> </ul>   |
| Abnormale temperatuur | Overmatige opwarming van de behuizing van de alternator (meer dan 40 °C boven de omgevingstemperatuur) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luchtingang/-uitgang gedeeltelijk verstopt of terugstroom van warme lucht van de alternator of thermische motor</li> <li>- Werking van de alternator aan een te hoge spanning (&gt; 105 % Un onder belasting)</li> <li>- Werking van de alternator onder overbelasting</li> </ul>  |
| Trillingen            | Overmatige trillingen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkeerde uitlijning (koppeling)</li> <li>- Defecte schokdemping of speling op de koppeling</li> <li>- Verkeerde uitbalancering van de rotor</li> </ul>  |
|                       | Overmatige trillingen en gebrom van de alternator  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eenfasige werking van de alternator (eenfasige belasting of defect relais of defecte installatie)</li> <li>- Kortsluiting van de stator</li> </ul>   |
| Abnormale geluiden    | Hevige schok, eventueel gevolgd door gebrom en trillingen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kortsluiting van de installatie</li> <li>- Verkeerde koppeling (parallelaansluiting niet in fase)</li> </ul> <p>Mogelijke gevolgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breuk of beschadiging van de koppeling</li> <li>- Breuk of verwringing van het aseinde</li> <li>- Verplaatsing en kortsluiting van de wikkeling van het poolrad</li> <li>- Openbarsten of loskomen van de ventilator</li> <li>- Vernietiging van de draaiende diodes, de regelaar, de varistor</li> </ul> |

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### 4.5 - Elektrische storingen

| Storing  | Actie  | Maatregelen   | Controle/Oorsprong   |
|--|--|---|--|
| Afwezigheid van nullastspanning bij het opstarten            | Sluit tussen F1 en F2 een nieuwe batterij van 4 tot 12 volt aan door gedurende 2 tot 3 seconden de polariteiten te respecteren | De alternator komt op gang en de spanning blijft normaal na het verwijderen van de batterij                         | - Gebrek aan nawerking   |
|  |  | De alternator komt op gang maar de spanning ervan klimt niet tot de nominale waarde na verwijdering van de batterij | - Controleer de aansluiting van de referentiespanning op de regelaar<br>- Defecte diodes<br>- Kortsluiting van de rotor  |
|  |  | De alternator komt op gang maar de spanning verdwijnt na het verwijderen van de batterij                            | - Defect van de regelaar<br>- Onderbroken inductoren (wikkeling controleren)<br>- Rotor onderbroken (controleer de weerstand)  |
| Spanning te laag   | Controleer de aandrijvingsnelheid  | Goede snelheid  | Controleer de aansluiting van de regelaar (eventueel defecte regelaar)<br>- Kortgesloten inductoren<br>- Doorgeslagen draaiende diodes<br>- Kortgesloten rotor (controleer de weerstand) |
|  |  | Snelheid te traag   | Verhoog de aandrijvingsnelheid (De potentiële spanning van de regelaar niet aanraken voordat u de correcte snelheid gevonden hebt)   |
| Spanning te hoog.  | Regeling van de potentiometerspanning van de regelaar  | Regelaar inactief   | - Regelaarstoring  |
| Spannings-schommelingen                                      | Regeling van de potentiometerstabiliteit van de regelaar   |   | - Controleer de snelheid: mogelijk cyclische onregelmatigheden<br>- Verkeerd geblokkeerde klemmen<br>- Defect van de regelaar<br>- Snelheid te laag wanneer onder spanning               |
| Goede spanning bij nullast en te laag wanneer onder spanning | In nullast zetten en de spanning tussen F1 en F2 controleren op de regelaar  | Spanning tussen F1 en F2 (DC) SHUNT / AREP+ / PMG < 10V   | - Controleer de snelheid   |
|  |  | Spanning tussen F1 en F2 SHUNT / AREP+ / PMG > 15V  | - Defecte draaiende diodes<br>- Kortsluiting in de rotor (controleer de weerstand)<br>- Opwekrotor defect (controleer de weerstand)  |
| Verdwijnen van de spanning tijdens de werking                | Controleer de regelaar, de spannings-afhankelijke weerstand, de draaiende diodes en vervang het defecte element                | De spanning keert niet terug naar de nominale waarde  | - Statoropwekker onderbroken<br>- Opwekterrotor defect<br>- Kapotte regelaar<br>- Rotor onderbroken of kortgesloten  |



# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### • Controle van de wikkeling


U kan de isolatie van de wikkeling controleren door een diëlektrische proef uit te voeren. In dit geval moeten alle aansluitingen van de regelaar absoluut losgekoppeld worden.

### OPGELET

De in dergelijke omstandigheden aan de regelaar toegebrachte schade valt niet onder onze garantie.

### • Controle van de diodebrug

Een diode in werking mag enkel stroom doorlaten in de richting van anode naar kathode.

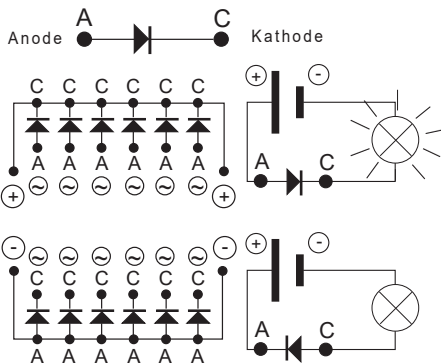


### • Controle van de wikkelingen en draaiende diodes door afzonderlijke bekrachtiging



Zorg er tijdens deze procedure voor dat de alternator losgekoppeld is van elke externe belasting en controleer de goede aansluiting van de klemmen in de klemmenkast.

- 1) Zet de groep stil, koppel de draden van de regelaar los en isoleer ze.
- 2) Om de afzonderlijke bekrachtiging tot stand te brengen, zijn er twee opstellingen mogelijk.

**Montage A:** sluit een batterij van 12 V in serie met een regelbare weerstand van ongeveer 50 ohm - 300 W en een diode aan op de 2 draden van de inductor (5+) en (6-).

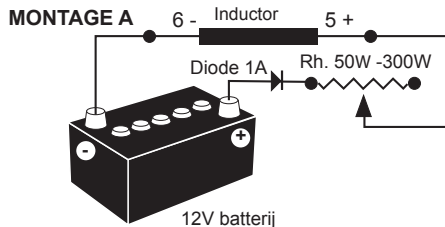


**Montage B:** sluit een voeding en een diodebrug aan op de 2 draden van de inductor (5+) en (6-).

Deze twee systemen moeten kenmerken hebben, die compatibel zijn met het bekrachtigingsvermogen van het toestel (zie typeplaatje).

3) Laat de groep op nominale snelheid draaien.

4) Verhoog geleidelijk de voedingsstroom van de inductor via de regelbare weerstand of de variac en meet de uitgangsspanningen op L1 - L2 - L3. Controleer de spanningen en bekrachtigingsstroom bij nullast (zie het typeplaatje van het toestel of vraag de testfiche in de fabriek).

Indien de uitgangsspanningen hun nominale waarde bereikt hebben en uitgebalanceerd zijn op < 1% voor de gegeven bekrachtigingswaarde, dan is het toestel in orde en is de storing te wijten aan het regelgedeelte (regelaar - bekabeling - detectie - hulp-wikkeling).

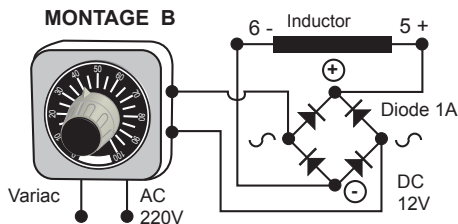

# TAL 049


## Laagspannings Alternator - 4 polen

### 4.6 - Demontage, hermontage

#### OPGELET

Deze werkzaamheid mag tijdens de garantieperiode enkel in een erkende werkplaats van of in onze fabrieken uitgevoerd worden. Anders gaat de garantie verloren.

Tijdens de verschillende werkzaamheden moet het toestel zich in horizontale positie bevinden (rotor niet geblokkeerd bij verplaatsing). Hou rekening met het gewicht van het toestel voor de keuze van de hefmethode.

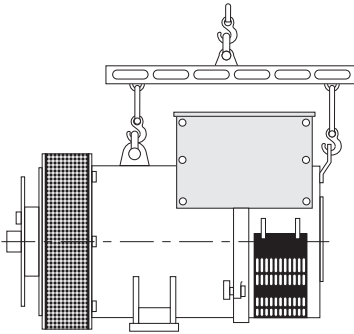

#### • Noodzakelijk gereedschap

Voor de totale demontage van de machine is het wenselijk om over het hieronder bepaalde gereedschap te beschikken:

- 1 sleutel met pal + verlengsnoer
- 1 torsiesleutel
- 1 platte sleutel van 8 mm, 10 mm, 18 mm
- 1 koppelbus van 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 mm,
- 1 schroefkop (U35) / (U32/350)

#### • Aanspanmoment van de schroeven

Zie § 5.4.

#### • Toegang tot de diodes

- Het luchtinlaatrooster openen (51).
- Afkoppelen van de diodes.
- Controleer de diodes met behulp van een ohmmeter of een lamp, wanneer deze slecht zijn:
- Verwijder de spanningsafhankelijke weerstand (347) + koper Shunt.
- De schroeven "H" van de bevestigingspunten van de diodedrager losmaken.


- Rekening houdend met de polariteiten de diodebrug vervangen.

#### • Toegang tot de aansluitingen en tot het regelsysteem

De toegang gebeurt via opheffing van het bovenste deel van de beschermkap (48) of het controleopening (59).

#### • Vervanging van de achterlager op machine met één lager



- Het luchtinlaatrooster verwijderen (51).
- Verwijder de bovenste beschermkap (48), het achterpaneel (47) en de zijpanelen (366).
- De draden van de inductor loskoppelen.
- Maak de statoruitgangen los T4 tot T6.
- Maak de plaatje nulleider (130) los.
- De schroeven van de kogellageraanslag (78) losvijzen.
- De schroeven losmaken en het achterste lagerschild (36) wegnemen.
- Het kogellager (70) wegnemen met behulp van een kogellagertrekker met centrale spindel (zie tekening hieronder).

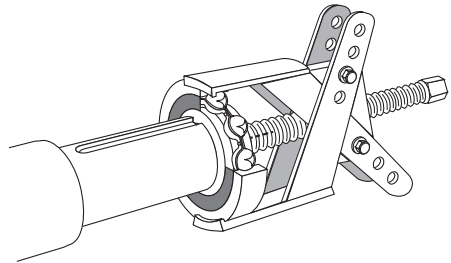

- Het nieuwe kogellager op de as monteren nadat hij via inductie op 80° C werd opgewarmd.
- In het achterste lagerschild (36) het nieuwe voorspanrondsel (79) en een nieuwe O-ring (349) monteren.
- Een draadstang in de aanslag (78) schroeven.
- De achterste lagerschild terug op de machine monteren met behulp van een deugel en een schroef op het asuiteinde.
- Schuif de draadstang in de opening van het achterste lagerschild om de montage te vergemakkelijken (zie principetekening).

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

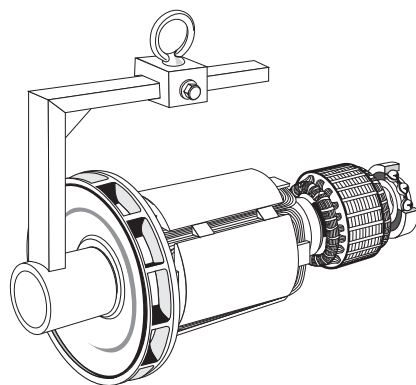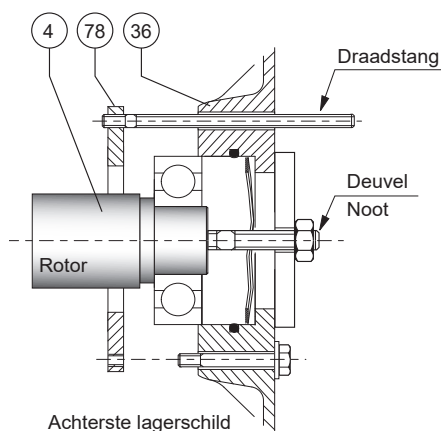

### OPGELET

**Bij het demonteren van de rotor met vervanging van onderdelen of nieuwe wikkeling mag u niet vergeten de rotor opnieuw uit te balanceren.**

- Een schroef van het lagerschild vastdraaien (78), de draadstang wegnemen, de andere schroef monteren en het geheel aanspannen.
- De schroeven van het achterste lagerschild (36) aanspannen.
- Sluit de stator aansluitingen en monteer de de plaatje nulleider (130) los.
- De draden E+, E- van de opwekkerstator terug aankoppelen.
- De montage van de beschermkap afwerken.

### OPGELET

**Voorzie bij het demonteren van lagerschild de vervanging van lagers, O-ringen, voorspanningsdrukeringen en kleefpasta.**

#### • Demonteer het rotorgeheel

- Het achterste lagerschild (36) verwijderen.
- Het voorflens (30) wegnemen.
- De rotor (4) aan de aankoppelingzijde ondersteunen met een riem of met een steun volgens volgende tekening.
- Naargelang de verplaatsing van de rotor de riem verplaatsen zodanig dat het gewicht goed verdeeld wordt.

#### • Hermonteer de machine

- De rotor (4) in de stator (1) monteren (zie tekening hoger). Let erop om niet tegen de windingen te stoten.
- Schuif de draadstang in de opening van het achterste lagerschild om de montage te vergemakkelijken.
- Een schroef van het lagerschild vastdraaien (78), de draadstang wegnemen, de andere schroef monteren en het geheel aanspannen.
- De schroeven van het achterste lagerschild (36) aanspannen.
- Sluit de stator aansluitingen en monteer de de plaatje nulleider (130) los.
- De draden E+, E- van de opwekkerstator terug aankoppelen.
- De montage van de beschermkap afwerken.
- De voorflens (30) op de stator (1) monteren.
- De schroeven blokkeren (30).
- De montage van de beschermkap afwerken.
- Een draadstang in de aanslag schroeven.
- Het voorflens (30) op het toestel monteren.
- Schuif de draadstang in de opening van het lagerschild om de montage te vergemakkelijken.

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

- Een schroef van het lagerschild vastdraaien, de draadstang wegnemen, de andere schroef monteren en het geheel aanspannen.
- De schroeven van het voorflens (30) blokkeren.
- Het luchtuitlaatrooster hermonteer (33).
- De correcte montage van het geheel en de aanhaling van de alle schroeven controleren.

### 4.7 - Installatie en onderhoud van de PMG

De referentie van de PMG: PMG L3.  
Zie onderhoudshandleiding PMG ref: 5867.

### 4.8 - Tabel met eigenschappen

Tabel met gemiddelde waarden:  
Alternator - 4 polen - 50 Hz - Standaard-wikkeling Nr. 6S (6 draden) (400 V voor de bekrachtigingen).

De spannings- en stroomwaarden passen bij elkaar voor de nulstandwerking en bij nominale lading met aparte opwekking. Alle waarden zijn gegeven aan  $\pm 10\%$  en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden (voor de exacte waarden, raadpleeg het testverslag). Bij 60 Hz zijn de 'i exc'-waarden ongeveer 5 tot 10% minder sterk.

#### • Driefasig: 4 SHUNT/AREP+- bekrachtigingspolen

#### Weerstanden bij 20 °C ( $\Omega$ )

| Type | Stator L/N | Rotor | Opwekker-stator | Opwekker-rotor |
|------|------------|-------|-----------------|----------------|
| B    | 0.0031     | 0.379 | 11.49           | 0.069          |
| C    | 0.0029     | 0.392 | 11.49           | 0.069          |
| D    | 0.0020     | 0.424 | 11.49           | 0.069          |
| E    | 0.0020     | 0.485 | 11.49           | 0.069          |

#### Weerstanden van de hulpwikkelingen AREP+ bij 20 °C ( $\Omega$ )

| Type | Z1, Z2 |
|------|--------|
| B    | 0.250  |
| C    | 0.254  |
| D    | 0.262  |
| E    | 0.269  |

#### Bekrachtigingsstroom i exc (A) SHUNT/AREP+ - 400 V - 50 Hz

«i exc»: bekrachtigingsstroom van de inductor

| Type | In nullast | Bij nominale lading |
|------|------------|---------------------|
| B    | 1.07       | 3.72                |
| C    | 0.96       | 3.99                |
| D    | 1.10       | 3.93                |
| E    | 0.89       | 3.71                |

#### • Gewichtstabel

(waarden ter informatie)

| Type | Totaal gewicht (kg) | Rotor (kg) |
|------|---------------------|------------|
| B    | 1574                | 604        |
| C    | 1635                | 630        |
| D    | 1788                | 686        |
| E    | 1837                | 703        |



**Na de afstelling moeten de toegangspanelen en beschermkappen terug gemonteerd worden.**

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### 5 - WISSELSTUKKEN

#### 5.1 - Stukken voor eerste onderhoud

Hier is de lijst van onderdelen:

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Lagerzet met één lager</b>                              | <b>4996460</b> |
| Achterlager RLT090HV001<br>Voorspanningsdrukking<br>O-ring |                |
| <b>Volledige halve manen uitgerust met diodes</b>          | <b>5009583</b> |
| Diodes: 6 direct + 6 omgekeerd                             |                |
| <b>Spanningsafhankelijke weerstand</b>                     | <b>4691053</b> |
| <b>Spanningsregelaar SHUNT R150</b>                        | <b>5014127</b> |
| <b>Spanningsregelaar AREP+ R180</b>                        | <b>5089747</b> |

#### 5.2 - Technische dienst

Onze technische dienst staat tot uw beschikking voor alle mogelijke informatie.

Wilt u reserveonderdelen bestellen of hebt u technische ondersteuning nodig, verzend uw verzoek dan naar [service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com) of naar uw dichtstbijzijnde contactpersoon, die u kunt terugvinden op [www.lrsom.co/support](http://www.lrsom.co/support), en vermeld daarbij het volledige type van de machine, het nummer ervan en de informatie die is terug te vinden op het identificatieplaatje.

De referenties en benaming van de onderdelen kunnen afgelezen worden in de opengewerkte tekeningen en nomenclatuur.

Om de goede werking en veiligheid van onze toestellen te verzekeren, raden we u het gebruik van originele onderdelen aan. Zo niet wordt de fabrikant ontheven van elke verantwoordelijkheid in geval van schade.



Na de afstelling moeten de toegangspanelen en beschermkappen terug gemonteerd worden.

#### 5.3 - Hulpstukken

##### • Verwarmingsweerstand bij stilstand

De verwarmingsweerstand dient in werking gezet te worden van zodra de alternator stopt. Deze wordt geïnstalleerd achter de machine. Het standaardvermogen bedraagt 250W bij 220V of 250W bij 110V op aanvraag.



**Opgelet: de machine wordt ook gevoed als deze stilstaat.**


##### • Sets met aansluitaccessoires

- Machines 6 draden: koppeling (F)
- Machines 12 draden: koppelingen (A), (F .F), (F)

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### 5.4 - Opengewerkte tekening, nomenclatuur en aanhaalkoppels

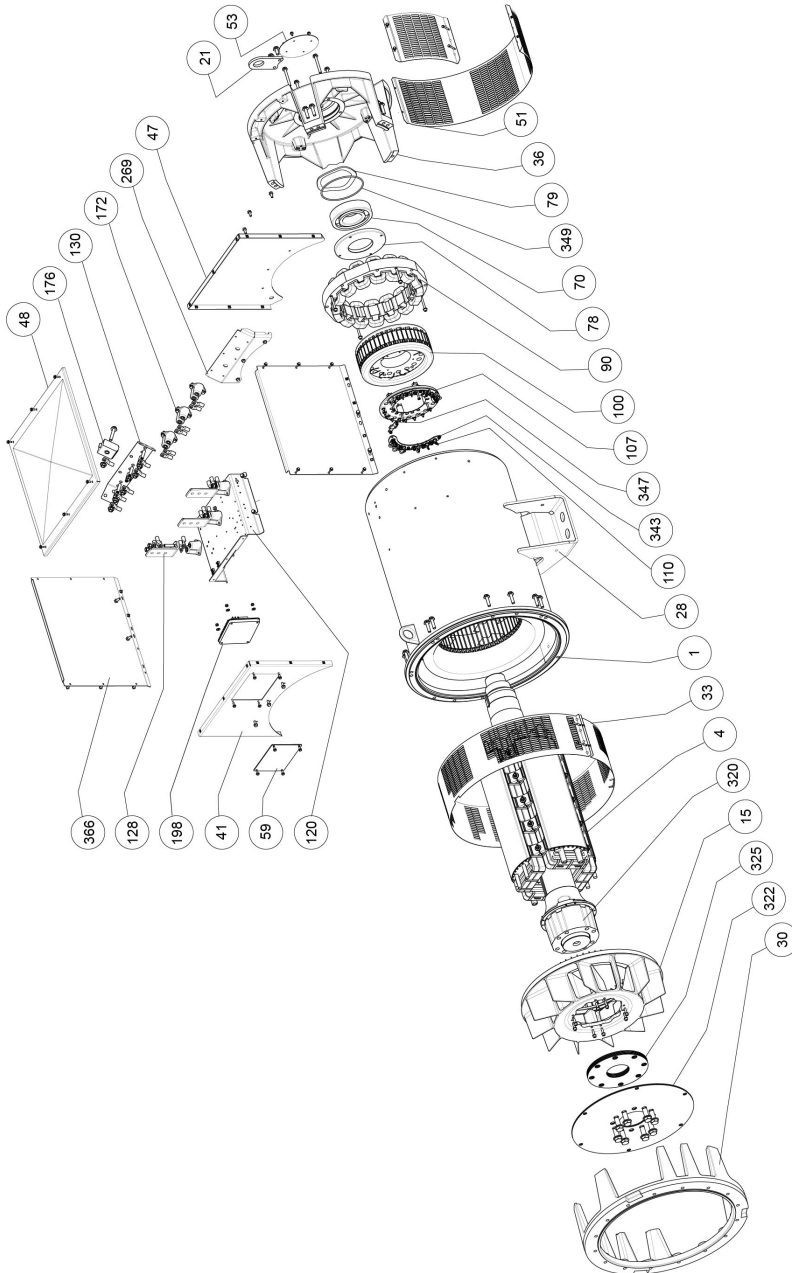

## TAL 049

### Laagspannings Alternator - 4 polen

| Nr. | Hoev. | Beschrijving                   | Schroef<br>Ø | Koppel<br>N.m | Nr. | Hoev. | Beschrijving  | Schroef<br>Ø | Koppel<br>N.m |
|-----|-------|--------------------------------|--------------|---------------|-----|-------|---|--------------|---------------|
| 1   | 1     | Statorgeheel                   | -            | -             | 100 | 1     | Opwekkerrotor   | -            | -             |
| 4   | 1     | Rotorgeheel                    | -            | -             | 107 | 1     | Diodebrugdrager   | -            | -             |
| 15  | 1     | Turbine                        | -            | -             | 110 | 12    | Diode   | -            | -             |
| 21  | 1     | Hijsring                       | -            | -             | 120 | 1     | Klemmenhouder   | M8           | 26            |
| 28  | 1     | Aardingsklem                   | M12          | 69            | 128 | 3     | Verbindingsbalk<br>(fase)                                       | M12          | 35            |
| 30  | 1     | Koppelingsflens                | -            | -             | 130 | 1     | Plaatje nulleider   | M12          | 35            |
| 33  | 1     | Luchtuitlaatrooster            | M6           | 8.3           | 172 | 6     | Isolator  | M8           | 26            |
| 36  | 1     | Achterste<br>lagerschild       | -            | -             | 176 | 1     | Huidige<br>transformator  | -            | -             |
| 41  | 1     | Behuizingspaneel<br>voorzijde  | M8           | 20            | 198 | 1     | Regelaar  | M5           | 6             |
| 47  | 1     | Behuizingspaneel<br>achterste  | M8           | 20            | 269 | 1     | Plaatje nulleider<br>steun                                      | M8           | 26            |
| 48  | 1     | Bovenste paneel<br>beschermkap | M6           | 8.3           | 320 | 1     | Koppelingsmof   | -            | -             |
| 51  | 1     | Luchtinlaatrooster             | M6           | 8.3           | 322 | 3     | Koppelingsschijf  | M20          | 340           |
| 53  | 1     | Afsluitdop                     | -            | -             | 325 | 5     | Afstelschijf  | -            | -             |
| 59  | 1     | Controleopening                | M6           | 8.3           | 343 | 1     | Diodebruggeheel   | M6           | 4             |
| 70  | 1     | Achterlager                    | -            | -             | 347 | 1     | Beschermende<br>spanningsafhan-<br>kelijke weerstand<br>(+ PCB) | -            | -             |
| 78  | 1     | Binnenbescher-<br>kap          | M10          | 40            | 349 | 1     | O-ring  | -            | -             |
| 79  | 1     | Voorspannings-<br>drukkring    | -            | -             | 366 | 2     | Zijpaneel   | M8           | 20            |
| 90  | 1     | Statoropwekker                 | M8           | 20            |     |       |   |              |               |

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

### Instructies voor verwijdering en recycling

Wij verplichten ons de impact van onze activiteit op het milieu te beperken. Wij houden permanent toezicht op onze productieprocessen, onze bevoorrading in grondstoffen en het ontwerp van onze producten om de recycleerbaarheid te verbeteren en onze koolstofvoetafdruk te verminderen.

Deze instructies worden slechts ter indicatie verstrekt. Het is aan de gebruiker de plaatselijke wetgeving inzake verwijdering en recycling van de producten in acht te nemen.

### Recycleerbare materialen

Onze generatoren bestaan voornamelijk uit ijzer, staal en koper, die teruggewonnen kunnen worden voor recycling.

Deze materialen kunnen teruggewonnen worden via handmatige ontmanteling, mechanische scheiding en versmelting. Onze technische hulpdienst kan u op aanvraag uitgebreide instructies geven betreffende het demonteren van de producten.

### Afval en gevaarlijke stoffen

De volgende onderdelen en materialen vragen om een speciale behandeling en moeten van de generator gescheiden worden alvorens gerecycled te worden:

- de elektronische materialen die zich in de klemmenkast bevinden, inclusief de automatische spanningsregelaar (198), de stroomtransformatoren (176), de ontstoringmodule en de andere halfgeleiders.
- de diodebrug (343) en de overspanningsbegrenzende weerstand (347) die zich op de rotor van de generator bevinden.
- de hoofdbestanddelen van kunststof, zoals het materiaal van de klemmenkast op bepaalde producten. Deze bestanddelen zijn over het algemeen voorzien van een symbool dat het type kunststof aangeeft.

Alle hierboven vermelde materialen moeten een speciale behandeling ondergaan om het afval te scheiden van de recyclebare stoffen en naar een in de nuttige toepassing van afvalstoffen gespecialiseerd bedrijf gebracht worden.

De olie en het vet van het smeersysteem moeten beschouwd worden als gevaarlijk afval en overeenkomstig de plaatselijke wetgeving behandeld worden.

Onze alternatoren hebben een specifieke levensduur van 20 jaar. Na deze periode moet de werking van het product worden gestopt, ongeacht de staat waarin het zich bevindt. Elke verdere operatie na deze periode valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.



# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

**Moteurs Leroy-Somer**

Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015  
16915 Angoulême cedex 9 - France

Angoulême, 28 oktober 2021

**EG-Verklaring**

Moteurs Leroy-Somer verklaart hierbij dat elektrische generatoren van de types:

LSA 40 – LSA 42.3 – LSA 44.3 – LSA 46.3 – LSA 47.2 – LSA 47.3 – LSA 49.1 – LSA 49.3 – LSA 50.1 – LSA 50.2 – LSA 51.2 – LSA 52.2 – LSA 52.3 – LSA 53 – LSA 53.1 – LSA 53.2 – LSA 54 – LSA 54.2 – TAL 040 – TAL 042 – TAL 044 – TAL 046 – TAL 047 – TAL 047.3 – TAL 049 – LSAH 42.3 – LSAH 44.3 en hun afgeleide reeksen, vervaardigd door de onderneming of voor rekening van de onderneming;

**MOTEURS LEROY-SOMER**

Boulevard Marcellin Leroy  
16015 Angoulême  
France

**MLS HOLICE STLO.SRO**

Sladkovského 43  
772 04 Olomouc  
République Tchèque

**MOTEURS LEROY-SOMER**

1, rue de la Burelle  
Boîte Postale 1517  
45800 St Jean de Braye France

**LEROY-SOMER ELECTRO-TECHNIQUE Co., Ltd**

No 1 Aimosheng Road, Galshan Town,  
Cangshan District,  
Fuzhou, Fujian 350026 Chine

**NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE**

#45, Nagarur, Huskur Road  
Off Tumkur Road,  
Bengaluru-562 162 Inde

**NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI**

#64/A, Main Road,  
Tarihah Industrial Area,  
Tarihah, Hubli-580 026 Inde

voldoen aan de eisen van de volgende normen en richtlijnen:

**Conformiteitsverklaring:**

- Laagspanningsrichtlijn nr. ° 2014/35/EU van 26 februari 2014.
- EN en IEC 60034-1, 60034-5 en 60034-22.
- ISO 8528-3 "Elektrogene groepen met wisselstroom, aangedreven door wisselstroommotoren met interne ontbranding. Deel 3: alternatoren voor elektrogene groepen".

Deze generatoren voldoen ook aan ROHS-richtlijn nr. 2011/65/EU van 8 juni 2011 en zijn Bijlage II nr. 2015/863 van 31 maart 2015, en aan de EMC-richtlijn nr. 2014/30/EU van 26 februari 2014.

**Oprichtingsverklaring:**

Deze generatoren zijn ontworpen om te voldoen aan de essentiële Bijlage I, hoofdstukken 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1 tot 1.3.3, 1.3.6 tot 1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2 tot 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (behalve 1.7.1.2) van de Machineryrichtlijn nr. 2006/42/EG, evenals Bijlage VII, deel B van deze richtlijn en de hierboven genoemde normen.

Bijgevolg zijn deze "Niet voltooid machines" ontworpen voor integratie in complete energieopwekkingsgroepen die moeten beantwoorden aan de Machineryrichtlijn nr. 2006/42/EG van 17 mei 2006.

**WAARSCHUWING:**

De hierboven vernoemde generatoren mogen niet in werking gesteld worden zolang de machines waarin ze geïntegreerd moeten worden niet conform de Richtlijnen nr. 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU en 2015/863 en andere eventuele toepasselijke Richtlijnen verklaard werden.

Moteurs Leroy-Somer verplicht zich ertoe de relevante informatie over de generatoren na een verantwoord gemotiveerde aanvraag van de nationale autoriteiten over te dragen.

De verantwoordelijken voor het samenstellen van de technische dossiers en deze verklaring zijn:  
Yannick MESSIN, Technisch Verantwoordelijk LS Orléans, 1 rue de la Burelle, 45800 Saint Jean de Braye  
Jean-Pierre CHARPENTIER, Technisch Verantwoordelijk LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angoulême

J.P. CHARPENTIER – Y. MESSIN

**LEROY-SOMER™****Moteurs Leroy-Somer**

Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16915 Angoulême cedex 9 - France  
SAS with share capital of 38,679,664 € - RCS Angoulême 338 567 258

4152 nl - 2021.10 / v

De contractuele verklaring inzake EG-conformiteit en inlijving is op aanvraag verkrijgbaar bij uw contract.

# TAL 049

## Laagspannings Alternator - 4 polen

# Service en ondersteuning

Ons wereldwijde netwerk van meer dan 80 vestigingen staat tot uw dienst.

Doordat we nooit ver weg zijn, kunt u rekenen op snelle en efficiënte reparatie-, ondersteunings- en onderhoudsdiensten.

Vertrouw voor ondersteuning en het onderhoud van uw generatoren op experts in elektriciteitsopwekking. Ons technisch personeel is volledig gekwalificeerd en getraind om in alle omgevingen en aan alle soorten machines te werken.

Wij weten alles van de werking van generatoren, waardoor we dienstverlening met de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden om uw eigendomskosten te optimaliseren.

Hier kunnen we u mee helpen:



Neem contact met ons op:

**Noord- en Zuid-Amerika:** +1 (507) 625 4011

**EMEA:** +33 238 609 908

**Aziatisch-Pacifisch:** +65 6250 8488

**China:** +86 591 8837 3010

**Indië:** +91 806 726 4867



Scan de code of ga naar:

 [service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com)

[www.lrsr.co/support](http://www.lrsr.co/support)

**LEROY-SOMER**<sup>™</sup>

[www.leyoy-somer.com/epg](http://www.leyoy-somer.com/epg)

Connect with us at:



***Nidec***  
All for dreams