


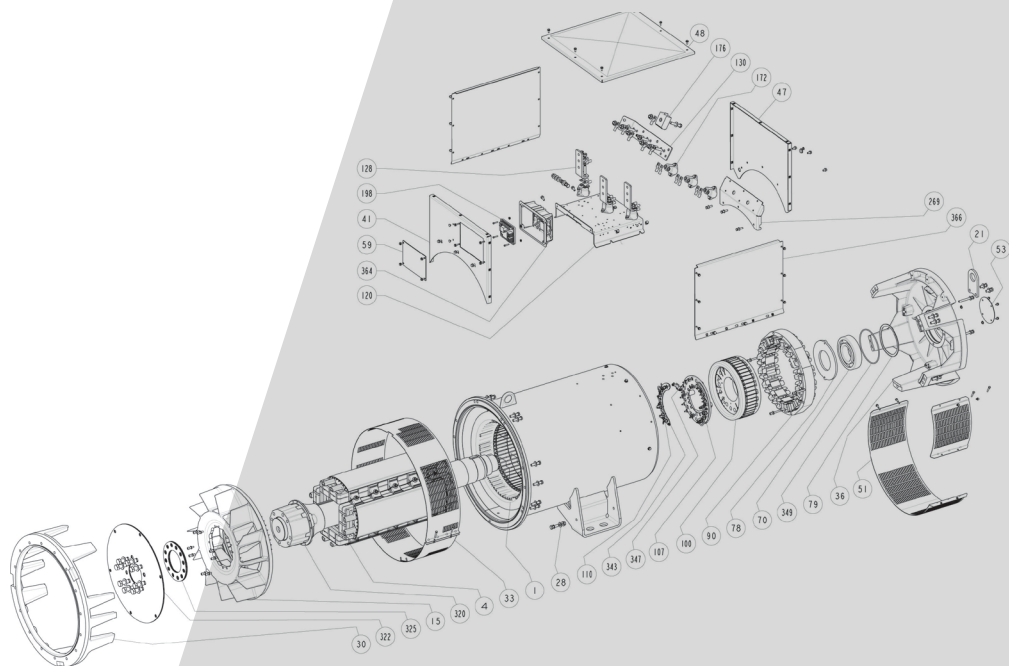

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

Manuale di istruzioni

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

Questo è il manuale dell'alternatore che avete appena acquistato. Ora, desideriamo richiamare la vostra attenzione sul contenuto di questo manuale di istruzioni.

LE MISURE DI SICUREZZA

Prima di mettere in funzione la vostra macchina, leggere attentamente questo manuale di istruzioni.

Tutte le operazioni e gli interventi da effettuare per la gestione di questa macchina dovranno essere realizzati da personale qualificato.

Il nostro servizio di assistenza tecnica è a vostra disposizione per qualunque informazione.

I vari interventi descritti in questo manuale sono corredati da note o da simboli che informano l'utente sui rischi di incidente. È indispensabile conoscere e rispettare le segnalazioni di sicurezza riportate.

ATTENZIONE

Nota di sicurezza per un intervento che può danneggiare o distruggere la macchina o gli elementi circostanti.



Simbolo di sicurezza che indica un pericolo generico per il personale.



Simbolo di sicurezza che indica un pericolo di natura elettrica per il personale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si sottolinea l'importanza delle due misure di sicurezza illustrate di seguito:

a) Durante il funzionamento, impedire al personale di sostare davanti alle griglie di uscita aria, dalle quali può essere espulso materiale ad alta velocità.

b) Impedire ai bambini inferiori ai 14 anni di avvicinarsi alle griglie di uscita aria.

Un foglio di etichette autoadesive che riportano le varie istruzioni di sicurezza è allegato a queste indicazioni di manutenzione. Posizionare le etichette seguendo il disegno, solo quando la macchina è completamente installata.

AVVISO

Gli alternatori non devono essere messi in servizio fino al momento in cui le macchine nelle quali devono essere incorporati vengono dichiarate conformi alle direttive CE, nonché alle altre direttive eventualmente applicabili.

Questo manuale deve essere trasmesso all'utente finale.

La gamma di alternatori elettrici e degli articoli correlati prodotti dalla nostra azienda o per nostro conto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione doganale.

L'alternatore è un sotto-insieme che viene consegnato senza dispositivo di protezione contro i cortocircuiti. La protezione deve essere garantita mediante un interruttore del gruppo dimensionato per interrompere la corrente di dispersione.

© 2026 Moteurs Leroy-Somer SAS
Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angoulême
338 567 258.

Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualunque momento, le caratteristiche dei propri prodotti per apportarvi gli ultimi sviluppi tecnologici. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo documento può essere riprodotto, in alcuna forma, senza il nostro previo consenso. Marchi, modelli e brevetti depositati.

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

SOMMARIO

1 - RICEVIMENTO	4
1.1 - Norme e misure di sicurezza	4
1.2 - Controllo	4
1.3 - Identificazione.....	4
1.4 - Stoccaggio	4
1.5 - Applicazioni.....	4
1.6 - Controindicazioni d'uso	4
2 - CARATTERISTICHE TECNICHE	5
2.1 - Caratteristiche elettriche	5
2.2 - Caratteristiche meccaniche	5
3 - INSTALLAZIONE	6
3.1 - Montaggio	6
3.2 - Controlli alla prima messa in funzione	6
3.3 - Schemi di collegamento dei morsetti	7
3.4 - Messa in servizio	10
3.5 - Regolazioni	10
4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	11
4.1 - Misure di sicurezza	11
4.2 - Manutenzione ordinaria	11
4.3 - Istruzioni per la manutenzione	12
4.4 - Problemi meccanici, cause e soluzioni	14
4.5 - Problemi elettrici, cause e soluzioni	15
4.6 - Smontaggio, rimontaggio.....	17
4.7 - Installazione e manutenzione del PMG	19
4.8 - Tabella delle caratteristiche	19
5 - PEZZI SEPARATI	20
5.1 - Pezzi di prima manutenzione	20
5.2 - Accessori	20
5.3 - Esploso, nomenclatura e coppia di serraggio.....	21
6 - ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA	23
6.1 - Servizio di assistenza tecnica.....	23
6.2 - Condizioni di garanzia	23
7 - ISTRUZIONI DI SMALTIMENTO E RICICLAGGIO	24
7.1 - Materiali riciclabili	24
7.2 - Materiali di scarto e pericolosi	24
DICHIARAZIONE EC	25

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

1 - RICEVIMENTO

1.1 - Norme e misure di sicurezza

I nostri alternatori sono conformi alla maggior parte delle norme internazionali. Vedere la Dichiarazione di incorporazione "CE" all'ultima pagina.

1.2 - Controllo

Al ricevimento del vostro alternatore, verificate la presenza di eventuali danni dovuti al trasporto. In presenza di evidenti segni d'urto, notificate al trasportatore le vostre riserve (eventuale intervento delle assicurazioni).

1.3 - Identificazione

L'identificazione dell'alternatore è riportata su una targa incollata sulla macchina (vedere figura).

Verificare la conformità tra i dati riportati sulla targa d'identificazione della macchina e quelli dell'ordine.

Per poter identificare il tuo alternatore in modo rapido e preciso, ti suggeriamo di inserirne le specifiche sulla targhetta sottostante.

1.4 - Stoccaggio

In attesa della messa in servizio, le macchine devono essere poste al riparo dall'umidità (< 90%). Dopo uno stoccaggio prolungato occorre controllare l'isolamento della macchina (vedere § 3.2 e 4.5).

Per evitare la marcatura dei cuscinetti non stoccare il prodotto in ambienti soggetti a vibrazioni elevate.

Per uno stoccaggio prolungato, seguire le raccomandazioni contenute nel manuale di trasporto e stoccaggio rif. 4954 disponibile sul nostro sito web: www.nidecpower.com/downloads

1.5 - Applicazione

Questo alternatore è sostanzialmente destinato a produrre energia elettrica nel campo delle applicazioni legate all'uso di gruppi elettrogeni.

1.6 - Controindicazioni d'uso

L'uso della macchina è limitato alle condizioni di funzionamento (ambiente, velocità, tensione, potenza, ...) compatibili con le caratteristiche indicate sulla targa di identificazione.

Nidec **LEROY-SOMER**

Model	TAL		
Serial No.		Date	
IP rating		IC rating	
Th. Class		Protection	
Weight		Altitude	
A.V.R.		PF	
Rotation dir.		Excitation	
Excitation values	At No Load	Full Load	
DE bearing			
NDE bearing			

Freq.	Hz						
Speed	min ⁻¹						
Voltage	V						
Phase							
Connection							
Cont.	kVA						
BR	kW						
40°C	A						
Std by	kVA						
PR	kW						
27°C	A						



MOTEURS LEROY-SOMER
2 BD MARCELLIN LEROY
16000 ANGOULÊME - FRANCE

www.nidecpower.com



Scan the code or go to GENL51.D0 to check product data

LSA 000-1-148 a



IEC 60034 - 1 & 5
ISO 8528 - 3

NEMA MG 1 32 & 33

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1 - Caratteristiche elettriche


Questo alternatore è una macchina senza anello né spazzole con induttore rotante, avvolto "passo 2/3"; 6 fili, isolamento classe H e sistema di eccitazione disponibile in versione SHUNT, AREP+ o PMG (vedere schemi e manuale di regolatore).

• Opzioni elettriche


- Resistenze di riscaldamento

- Scatola morsettiera con kit di montaggio


• SHUNT trifase 6 fili

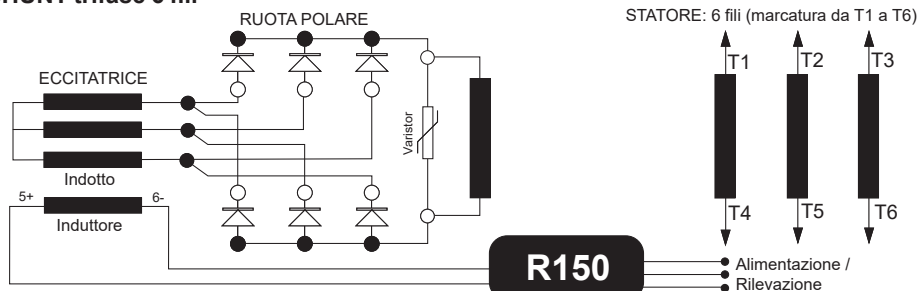

• AREP+ trifase 6 fili

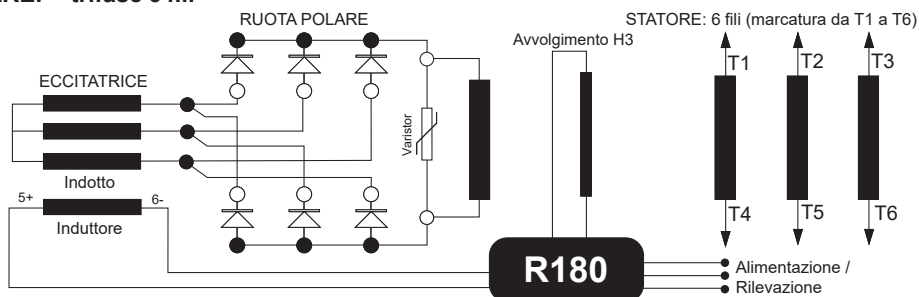

• PMG trifase 6 fili

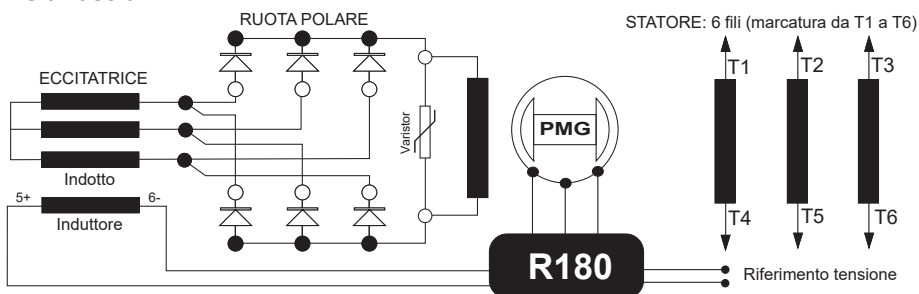

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

3 - INSTALLAZIONE

Il personale addetto alle operazioni indicate in questo capitolo deve indossare dispositivi di protezione individuale scelti in base ai rischi meccanici ed elettrici.


3.1 - Montaggio



Tutte le operazioni di sollevamento e di movimentazione devono essere realizzate con materiale affidabile e la macchina deve restare in posizione orizzontale. Riferirsi al peso della macchina per scegliere l'attrezzo di sollevamento. Durante questa operazione, nessuno dovrà passare o sostare sotto il carico.

• Movimentazione

Gli anelli di sollevamento sono previsti per lo spostamento del solo alternatore. Non devono essere utilizzati per sollevare il gruppo completo. I ganci o le maniglie di sollevamento devono essere adatti alla forma dei golfari. Utilizzare un sistema di sollevamento adatto all'ambiente dove è posizionata la macchina.

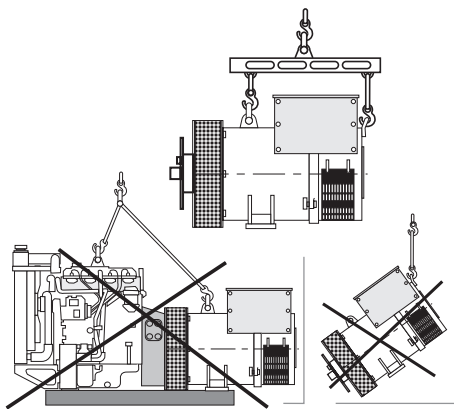

• Accoppiamento monosupporto

Prima di accoppiamento, verificare la compatibilità tra l'alternatore e il motore eseguendo:

- con una analisi torsionale della linea d'albero (su richiesta sono disponibili dati alternatori),
- con un controllo delle dimensioni del volano, della flangia, dei dischi e disassamento dell'alternatore.

ATTENZIONE

All'accoppiamento, non utilizzare la turbina per far ruotare il rotore dell'alternatore.

L'allineamento dei fori dei dischi e del volano si ottiene con la rotazione della puleggia principale del motore termico. Assicurarsi che l'alternatore sia bloccato in posizione durante l'accoppiamento.

Verificare l'esistenza del gioco laterale dell'albero a gomiti.

• Posizionamento

L'alternatore deve essere posizionato in un ambiente ventilato nel quale la temperatura ambiente non superi i dati indicati sulla targa di identificazione.

3.2 - Controlli alla prima messa in funzione

• Controlli di natura elettrica

Scollegare le tre fasi in corrispondenza dei morsetti del generatore.

ATTENZIONE

Scollegare tutti gli accessori (AVR, filtro EMC, ecc.). Vedere gli schemi elettrici per identificare gli accessori da scollegare.

La misurazione va eseguita tra una fase e la terra. La lettura viene effettuata dopo 1 minuto di prova.

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli


	Tensione di prova (VCC)	Criteri (MΩ ; 40°C)
Statore: $U \leq 1 \text{ kV}$	500	5
Rotore	500	5
Eccitatore (statore e rotore)	500	5
Induttori ausiliari di eccitazione (AREP)	250	5
PMG (statore)	100	5
Elemento riscaldante	500	5
Sensori di temperatura	500	5

Raccomandazioni IEEE 43

Se la resistenza di isolamento non viene misurata con un elemento di prova a 40°C utilizzare un fattore di correzione.

$$R_{m \ 40^\circ\text{C}} = R_t \times K_{t40}$$

R_t Resistenza di isolamento misurata
 K_{t40} Fattore di correzione

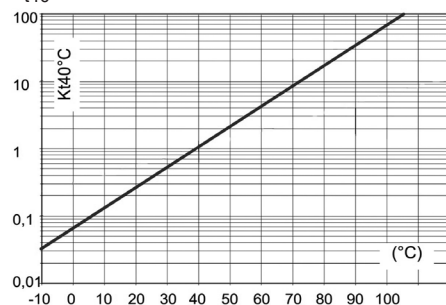

Per ritrovare i valori minimi sopra indicati, esistono due metodi.

a) Asciugare la macchina per 24 ore in forno, ad una temperatura di 110 °C (senza il regolatore).

b) Soffiare aria calda all'entrata dell'aria, facendo ruotare la macchina con l'induttore scollegato.

Note: Arresto prolungato

Per evitare questi problemi, si consiglia l'uso di scaldiglie anticondensa e la realizzazione di una periodica rotazione. Le scaldiglie anti-condensa sono efficaci a condizione di essere sempre in funzione durante il fermo della macchina.

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alternatore possieda il livello di protezione corrispondente alle condizioni ambientali.

• Verifiche meccaniche

Prima dell'avviamento, verificare che:

- il corretto serraggio di tutte le viti smontate,
 - la lunghezza e la coppia di serraggio delle viti aggiunte siano corrette,
 - l'aria di raffreddamento entri liberamente,
 - il corretto posizionamento delle griglie e della protezione,
 - il senso di rotazione standard è quello orario, guardando dall'estremità d'albero (rotazione delle fasi 1 - 2 - 3).
- Per un senso di rotazione antiorario, invertire 2 e 3.
- che il collegamento corrisponda alla tensione operativa della rete (vedere § 3.3).

3.3 - Schemi di collegamento dei morsetti

La modifica dei collegamenti si realizza spostando i cavi dello statore sui morsetti. Il codice dell'avvolgimento è indicato sulla targia di identificazione.



Tutti gli interventi sui morsetti dell'alternatore, durante i ricollegamenti o i controlli, devono essere eseguiti a macchina ferma. In nessun caso, i collegamenti interni della morsettiera dovranno subire sollecitazioni dovute ai cavi collegati dall'utente.

• Ricollegamenti di tensione

Fase - Codice	3-ph - D	3-ph - F	3-ph - D	3-ph - F	3-ph - A
Collegamenti					
	Star	Delta	Series Star	Delta	Parallel Star
Numero di fili	6	6	12	12	12

50 Hz - 1500 rpm					
Avvolgimento 6 estándar	380 - 415 V	220 - 240 V	380 - 415 V	220 - 240 V	190 - 208 V
Avvolgimento 6 estándar	440 V	-	440 V	-	220 V
Avvolgimento 9 específico	500 - 525 V	-	500 - 525 V	-	-

60 Hz - 1800 rpm					
Avvolgimento 6 estándar	380 - 480 V	220 - 277 V	380 - 480 V	220 - 277 V	190 - 240 V
Avvolgimento 8 específico	380 - 416 V	220 - 240 V	380 - 416 V	220 - 240 V	190 - 208 V
Avvolgimento 9 específico	600 V	347 V	600 V	347 V	-







• SHUNT, AREP+ o PMG trifase 6 fili

Codice collegamenti	Rilevamento	Collegamento fabbrica
D 3PH Star	R150 : N => T5, V => T2, W => T3 R180 : V => T2, W => T3	DE NDE
F 3PH Delta	R150 : N => T1, V => T2, W => T3 R180 : L1 => T2, L2 => T3	DE NDE
In caso di ricollegamento, verificare il rilevamento della tensione del regolatore! Per realizzare questi collegamenti, la fabbrica può fornire, in opzione, un set di ponti elastici o barrette di collegamento speciali.		

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

• SHUNT, AREP+ o PMG trifase 12 fili (opzione)

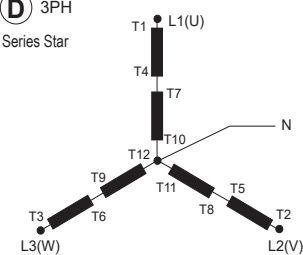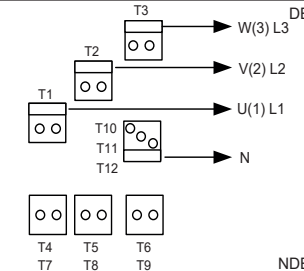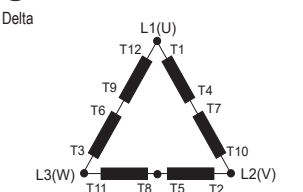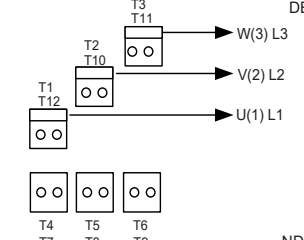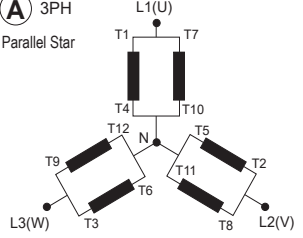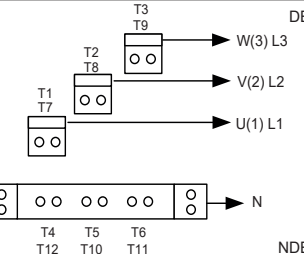Codice collegamenti	Rilevamento	Collegamento fabbrica
(D) 3PH Series Star 	 R150 : N => T11, V => T2, W => T3 R180 : V => T2, W => T3	 NDE
(F) 3PH Delta 	 R150 : N => T1, V => T2, W => T3 R180 : L1 => T2, L2 => T3	 NDE
(A) 3PH Parallel Star 	 R150 : N => T1, V => T2, W => T3 R180 : L1 => T2, L2 => T3	 NDE
 In caso di ricollegamento, verificare il rilevamento della tensione del regolatore! Per realizzare questi collegamenti, la fabbrica può fornire, in opzione, un set di ponti elastici o barrette di collegamento speciali.		

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

• Verifica dei collegamenti



Gli impianti elettrici devono essere realizzati conformemente alla legislazione in vigore nel paese d'installazione.

Verificare che:

- il dispositivo di interruzione differenziale, conforme alla legislazione sulla protezione delle persone, in vigore nel paese di installazione, sia correttamente installato sull'uscita di potenza dell'alternatore e il più vicino possibile. (In questo caso, scollegare il conduttore del modulo antidisturbo e collegare il neutro),
- le eventuali protezioni siano presenti,
- in presenza di un regolatore esterno, i collegamenti tra l'alternatore e il quadro siano conformi allo schema di collegamento,
- non ci sia cortocircuito tra fasi o fase-neutro tra i morsetti di uscita dell'alternatore e il quadro di controllo del gruppo elettrogeno (parte del circuito non protetta da interruttori o relè del quadro),
- il collegamento della macchina sia realizzato capocorda su capocorda e conforme allo schema di collegamento dei morsetti.



- il morsetto di terra dell'alternatore situato nella morsettieria è collegato sul circuito di terra della corrente elettrica.
- il morsetto di massa è collegato sul telaio. I collegamenti interni della morsettieria non devono in nessun caso subire sollecitazioni da parte dei cavi collegati dall'utilizzatore.




Diametro	M6	M8	M10	M12
Coppia	4 Nm	10 Nm	20 Nm	35 Nm
Tolleranza	± 15%			

Punti importanti per tutte le operazioni di riconnessione:

- Utilizzare collari in plastica poliammidica 105°C minimo, 550 N minimo.
- Raggruppare i cavi: tre al massimo.

 - Se possibile, non incrociare i cavi.
- Lasciare spazio sufficiente per consentire il raffreddamento.



3.4 - Messa in servizio



L'avviamento e il funzionamento della macchina sono possibili solo se l'installazione viene effettuata in base alle regole e alle indicazioni riportate in questo manuale.

La macchina è collaudata e regolata in fabbrica. Al primo uso a vuoto, occorrerà verificare che la velocità di trasmissione sia corretta e stabile (vedere la targa di identificazione).

All'applicazione del carico, la macchina deve ritrovare la sua velocità nominale e la sua tensione; tuttavia, se il funzionamento è irregolare, si può intervenire sulla regolazione della macchina (seguire la procedura di regolazione § 3.5). Se il funzionamento continua ad essere difettoso, occorrerà fare una ricerca guasti (vedere § 4.5).

3.5 - Regolazioni



Le varie regolazioni durante i collaudi saranno effettuate da personale qualificato. Il rispetto della velocità di trasmissione specificata sulla targa di identificazione è indispensabile per iniziare una procedura di regolazione. Dopo la messa a punto si dovranno rimontare i pannelli d'accesso o i rivestimenti. Le sole regolazioni possibili della macchina si effettuano tramite il regolatore.

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

4.1 - Misure di sicurezza

Rispettare obbligatoriamente le indicazioni sugli interventi di manutenzione o di riparazione al fine di evitare incidenti e di mantenere la macchina in condizioni sempre ottimali.



Gli interventi effettuati sull'alternatore si devono affidare a personale esperto nella messa in funzione, nella manutenzione e nella riparazione dei componenti elettromeccanici, che indossi i dispositivi di protezione individuale adatti ai rischi meccanici ed elettrici.

Prima di qualunque intervento sulla macchina, verificare che non possa essere avviata da un sistema manuale o automatico e assicurarsi di aver ben compreso i principi di funzionamento del sistema.



Attenzione: dopo un certo periodo di funzionamento, alcune parti dell'alternatore possono raggiungere temperature molto alte che potrebbero causare ustioni.

4.2 - Manutenzione ordinaria

• Controllo dopo l'installazione

Dopo circa 20 ore di funzionamento, verificare il serraggio di tutte le viti di fissaggio della macchina, il suo stato generale e i vari collegamenti elettrici dell'impianto.

• Manutenzione elettrica

È possibile utilizzare prodotti sgrassanti e volatili disponibili in commercio.

ATTENZIONE

Non usare: tricloroetilene, percloroetilene, tricloroetano e tutti i prodotti alcalini.



Queste operazioni devono essere effettuate in una stazione di pulizia provvista di un sistema di aspirazione con recupero e eliminazione dei prodotti utilizzati.

Gli isolanti e il sistema d'impregnazione non possono essere danneggiati dai solventi. Occorre evitare di far colare il detergente nelle cavità. Applicare il prodotto con un pennello e passare frequentemente una spugna per evitare gli accumuli nella carcassa. Asciugare l'avvolgimento con un panno asciutto. Lasciar evaporare i residui prima di richiudere la macchina.

• Manutenzione meccanica

ATTENZIONE

Per la pulizia della macchina, è vietato l'uso di acqua o di una lancia ad alta pressione. Qualunque incidente derivante da questa operazione non sarà coperto dalla nostra garanzia.

Sgrassaggio: Usare un pennello e un detergente (compatibile con la vernice).

Spolvero: Usare aria compressa.

Se la macchina è dotata di filtri gli addetti alla manutenzione dovranno pulire periodicamente e sistematicamente i filtri dell'aria. In caso di polveri secche il filtro può essere pulito con aria compressa e/o sostituito in caso di intasamento.

Dopo la pulizia dell'alternatore, è indispensabile controllare l'isolamento degli avvolgimenti (vedere § 3.2 e 4.5).

4.3 - Istruzioni per la manutenzione

Lo scopo della manutenzione preventiva generale descritta di seguito è quello di aiutare a redigere un programma di manutenzione specifico per le sue esigenze. Attenersi scrupolosamente alle prassi consigliate aiuterà a mantenere l'efficienza della macchina e a prevenire l'usura prematura o la riduzione della durata di vita.

Tipologie di manutenzione on-site

MT0	MT1	MT2	MT3	MT4
INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO	MANUTENZIONE ELETTRICA STATICA	MANUTENZIONE DINAMICA	MANUTENZIONE MECCANICA	REVISIONE
- Controllo connessioni - Resistenze isolamento - Controllo fasi - Controllo sincronizzazione - Test dinamici a carico graduale - AVR setup	- Controllo connessioni - Controllo visivo generale - Controllo visivo degli avvolgimenti - Controllo delle condizioni della scatola morsettiera - Resistenze isolamento - Polarization index Si possono effettuare altri controlli a seconda del tipo di generatore o delle specificità dell'installazione.	- Livello vibrazioni e analisi - Controllo temperature - Controllo parametri elettrici Se il suo generatore è monitorato dal sistema GenOsys, MT2 non è necessario.	Cuscinetti a rotolamento - Sostituzione dei cuscinetti a rotolamento DE e NDE Cuscinetti strisciamento - Controllo sede gusci cuscinetti e sostituzione tenute	Grazie alla nostra soluzione CARE2GEN, revisione completa inclusi MT1, MT2, pulizia totale e verniciatura.

• Manutenzione di tipo 0 (MT0) - Messa in servizio

Il nostro servizio di messa in servizio garantisce una transizione fluida dall'installazione alla piena operatività, ottimizzando l'efficienza. Questo include l'elenco MT0 (si veda la tabella precedente).

• Manutenzione di tipo 1 (MT1) - Manutenzione elettrica statica

La durata di ogni operazione è fornita solo a titolo informativo.

Statore	Ore di funzionamento	Intervalli di tempo	Durata
Temperatura della bobina	24	Giornaliero	-
Resistenze isolamento	8 000	Annuale	3 ore
Indice di polarizzazione			
Serraggio bulloni			2 ore
Controllo visivo degli avvolgimenti			1 ora
Funzione RTD dello statore			1 ora
Pulizia ingresso e uscita aria	24	A seconda dell'ambiente	1 ora

Nidec Power	Manuale di istruzioni	5379 it - 2026.06 / v
TAL 049 Alternatore Bassa Tensione - 4 poli		

Rotore	Ore di funzionamento	Intervallo di tempo	Durata
Resistenze isolamento	8 000	Annuale	1 ora
Indice di polarizzazione			1 ora
Controllo visivo degli avvolgimenti			1 ora
Pulizia dei diodi			1 ora
Controllo di diodi e varistori			1 ora
Serraggio diodi			1 ora

Morsettiera	Ore di funzionamento	Intervallo di tempo	Durata
Pulizia	8 000	Annuale	1 ora
Montaggio e supporto per regolatore			-
Serraggio bulloni			1,5 ore

• Manutenzione di tipo 2 (MT2) - Manutenzione dinamica

	Ore di funzionamento	Intervallo di tempo	Durata
Vibrazione	8 000	Annuale	4 ore
Misurazione della temperatura			2 ore
Verifica parametri dinamici elettrici			1 ora

• Manutenzione di tipo 3 (MT3) - Manutenzione meccanica

Cuscinetti lubrificati a vita	Durata dei cuscinetti (a seconda dell'uso): 20.000 ore o 3 anni (durata del grasso)		
-------------------------------	---	--	--

• Manutenzione di tipo 4 o 5 o 6 (MT4 o 5 o 6) - Revisione completa

Revisione completa che comprende MT1, MT2 e MT3, pulizia completa e verniciatura. MT4 sul posto grazie alla nostra soluzione CARE2GEN, MT5 e MT6 in officina.

	Ore di funzionamento	Intervallo di tempo	Durata
Revisione completa	40 000	O 5 anni a seconda delle condizioni in loco	4 settimane

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

4.4 - Problemi meccanici, cause e soluzioni

Problemi		Azioni/Cause
Cuscinetto	Riscaldamento eccessivo del o dei cuscinetti (temperatura > di 80°C)	- Se il cuscinetto è bluastro o il grasso è bruciato, sostituirlo - Cuscinetto bloccato male - Scorretto allineamento dei cuscinetti (scudi male incassati)
Temperatura anomala	Riscaldamento eccessivo della carcassa dell'alternatore (più di 40°C oltre la temperatura ambiente)	- Ingresso-uscita dell'aria parzialmente ostruita o riciclo dell'aria calda dell'alternatore o del motore termico - Funzionamento dell'alternatore a una tensione troppo alta (> al 105% di Un sotto carico) - Funzionamento dell'alternatore in sovraccarico
Vibrazioni	Vibrazioni eccessive	- Scorretto allineamento (accoppiamento) - Ammortizzazione difettosa o gioco nell'accoppiamento - Errato bilanciamento del rotore
	Vibrazioni eccessive e brontolio provenienti dalla macchina	- Marcia in monofase dell'alternatore (carico monofase o contattore difettoso oppure errori di installazione) - Cortocircuito statore
Rumori anomali	Urto violento, seguito eventualmente da un brontolio e vibrazioni	- Cortocircuito dell'impianto - Errore di parallelo (accoppiamento in parallelo e non in fase) Conseguenze possibili: - Rottura o deterioramento dell'accoppiamento - Rottura o torsione dell'estremità dell'albero - Spostamento e cortocircuito dell'avvolgimento della ruota polare - Rottura o allentamento della ventola - Guasto dei diodi rotanti, del regolatore e varistore

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

4.5 - Problemi elettrici, cause e soluzioni

Problemi	Azioni	Misure	Controllo/Cause
Assenza di tensione a vuoto all'avviamento	Collegare tra F1 e F2 una pila nuova da 4 a 12 volt rispettando le polarità per 2 o 3 secondi	L'alternatore s'innesci e la sua tensione resta normale dopo aver tolto la pila	- Mancanza di residua
		L'alternatore s'innesci ma la sua tensione non sale al valore nominale dopo aver tolto la pila	- Verificare il collegamento del riferimento tensione al regolatore - Guasto diodi - Cortocircuito dell'indotto
		L'alternatore s'innesci ma la sua tensione scompare dopo aver tolto la pila	- Guasto del regolatore - Induttori interrotti (verificare avvolgimento) - Ruota polare interrotta (verificare resistenza)
Tensione troppo bassa	Verificare la velocità di trasmissione	Velocità corretta	Verificare il collegamento del regolatore (probabile difetto del regolatore) - Induttori in cortocircuito - Diodi rotanti rotti - Ruota polare in cortocircuito (verificare la resistenza)
		Velocità troppo bassa	Aumentare la velocità di trasmissione (non toccare l'impostazione della tensione del regolatore prima di ritrovare la velocità corretta)
Tensione troppo alta	Regolazione del potenziometro tensione del regolatore	Regolazione inefficace	- Guasto del regolatore
Oscillazioni della tensione	Regolazione del potenziometro di stabilità del regolatore		- Verificare la velocità: possibili irregolarità cicliche - Morsetti mal fissati - Guasto del regolatore - Velocità troppo bassa sotto carico
Tensione corretta a vuoto e troppo bassa sotto carico	Mettere a vuoto e verificare la tensione tra F1 e F2 sul regolatore	Tensione tra F1 e F2 (DC) SHUNT/AREP+/PMG < 10V	- Verificare la velocità
		Tensione tra F1 e F2 SHUNT/AREP+/PMG > 15V	- Diodi rotanti difettosi - Cortocircuito nella ruota polare (verificare la resistenza) - Induttore dell'eccitatrice difettoso (verificare la resistenza)
Scomparsa della tensione durante il funzionamento	Verificare il regolatore, il varistore, i diodi rotanti e cambiare l'elemento difettoso	La tensione non ritorna al valore nominale	- Induttore eccitatrice interrotto - Indotto eccitatrice difettoso - Regolatore difettoso - Ruota polare interrotta o in cortocircuito

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

• Verifica dell'avvolgimento


Si può controllare l'isolamento dell'avvolgimento con una prova dielettrica. In tal caso, è indispensabile scollegare tutti i collegamenti del regolatore.

ATTENZIONE

I danni causati al regolatore in queste condizioni non sono coperti dalla nostra garanzia.

• Verifica del ponte di diodi

Un diodo in stato di funzionamento deve lasciar passare la corrente solo nel senso anodo verso catodo.

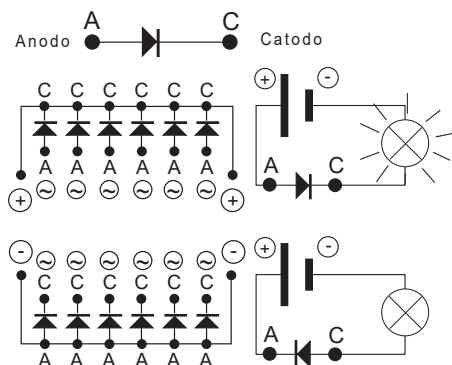

• Verifica degli avvolgimenti e dei diodi rotanti con eccitazione separata




Durante questa procedura, occorre verificare che l'alternatore sia scollegato da qualunque carico ed esaminare la scatola morsettiera per controllare il corretto serraggio delle connessioni.

1) Fermare il gruppo, scollegare e isolare i conduttori del regolatore.

2) Per creare l'eccitazione separata, sono possibili due montaggi.

Montaggio A: Collegare una batteria da 12V in serie con un reostato di circa 50 ohm - 300 W e un diodo sui 2 conduttori dell'induttore (5+) e (6-).

MONTAGGIO A

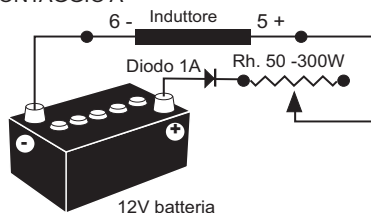


Montaggio B: Collegare un'alimentazione variabile «Variac» e un ponte di diodi sui 2 conduttori dell'induttore (5+) e (6-). Questi due sistemi devono avere caratteristiche compatibili con la potenza d'eccitazione della macchina (vedere la targa d'identificazione).

3) Far ruotare il gruppo alla sua velocità nominale.

4) Aumentare progressivamente la corrente d'alimentazione dell'induttore agendo sul reostato o sul variac e misurare le tensioni di uscita su L1 - L2 - L3, controllando le tensioni e le correnti d'eccitazione a vuoto vedere targa d'identificazione della macchina o richiedere la scheda di collaudo in fabbrica). Nel caso in cui le tensioni di uscita siano ai loro valori nominali ed equilibrate a $< 1\%$ per il valore d'eccitazione dato, la macchina è a posto e il guasto dipende dalla parte regolazione (regolatore - cablaggio - rilevamento - avvolgimento ausiliario).

MONTAGGIO B

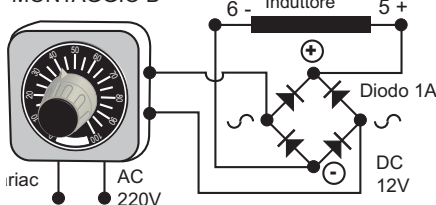


TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

4.6 - Smontaggio, rimontaggio

ATTENZIONE

Questa operazione, durante il periodo di garanzia, deve essere fatta solo in un'officina autorizzata o nei nostri stabilimenti, a rischio di perdere la garanzia. Durante le varie operazioni, la macchina deve rimanere in posizione orizzontale (rotore non bloccato in traslazione). Per la scelta delle attrezzature di sollevamento, fare riferimento al peso dell'alternatore.

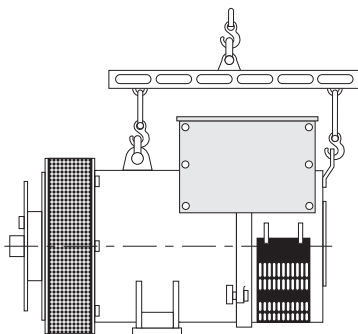

• Utensili necessari

Per lo smontaggio totale della macchina, è consigliabile disporre almeno dei seguenti utensili:

- 1 chiave a cricchetto + prolunga
- 1 chiave dinamometrica
- 1 chiave piatta da 8 mm, 10 mm, 18 mm
- 1 bussola da 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 mm
- 1 estraattore (U35) / (U32/350)

• Coppia di serraggio della viteria

Vedere § 5.4.

• Accesso ai diodi


- Aprire la griglia d'entrata dell'aria (51).
 - Scollegare i diodi.
 - Verificare i diodi con un ohmetro o una lampada.
- Se i diodi non sono buoni:
- Togliere il varistore (347) + Shunt rame.
 - Smontare i dadi "H" di fissaggio dei ponti di diodi sul supporto.
 - Sostituire le serie di diodi rispettando le polarità.

• Accesso ai collegamenti e al sistema di regolazione

L'accesso è diretto, dopo aver tolto la parte superiore del coperchio del rivestimento (48) o il portello d'ispezione (59).

• Sostituzione del cuscinetto posteriore su macchina monosupporto


- Togliere la griglia d'entrata dell'aria (51).
- Smontare il coperchio del rivestimento (48), il pannello posteriore (47) e i pannelli laterali (366).
- Scollegare i fili dell'induttore.
- Scollegare i collegamenti dello statore T4 a T6.
- Togliere la barra di neutro (130).
- Togliere le viti della battuta del cuscinetto (78).
- Rimuovere le viti e togliere lo scudo posteriore (36).
- Togliere il cuscinetto (70) con un estraattore a vite centrale (vedere disegno seguente).

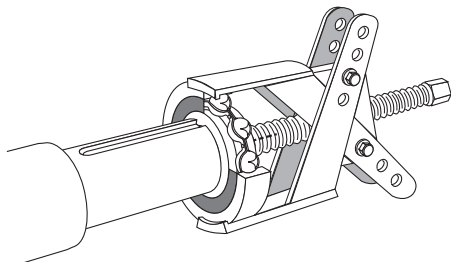

- Rimontare il nuovo cuscinetto dopo averlo scaldato per induzione a circa 80 °C.
- Montare nello scudo posteriore (36) la rondella di precarica nuova (79) e la guarnizione ad anello nuova (349).
- Avvitare un tirante filettato nella battuta del cuscinetto (78).
- Rimontare lo scudo posteriore sulla macchina tramite un prigioniero e il dado nell'estremità d'albero.
- Far scorrere il tirante filettato nel foro dello scudo posteriore per facilitarne il montaggio (vedere schema di principio).

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

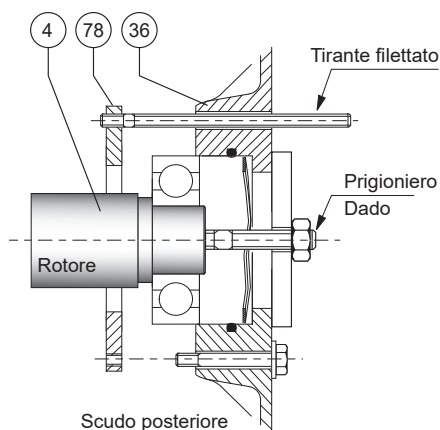


- Montare le viti della battuta (78), togliere il tirante filettato, montare l'altra vite e stringere il tutto.
- Bloccare le viti del scudo posteriore (36).
- Collegare i collegamenti statore e montare la barra di neutro (130).
- Ricollegare i fili dell'induttore E+, E-.
- Terminare il rimontaggio del rivestimento.

ATTENZIONE

Durante lo smontaggio dei scudi, prevedere la sostituzione dei cuscinetti, della guarnizione ad anello, della rondella di precarica e della pasta adesiva.

• Smontaggio del gruppo rotore

- Togliere lo scudo posteriore (36).
- Togliere la flangia anteriore (30).
- Sostenere il rotore (4) lato accoppiamento con una cinghia o con un supporto realizzato in base al disegno seguente.
- Spostare la cinghia secondo lo spostamento del rotore in modo da ripartire bene i pesi.

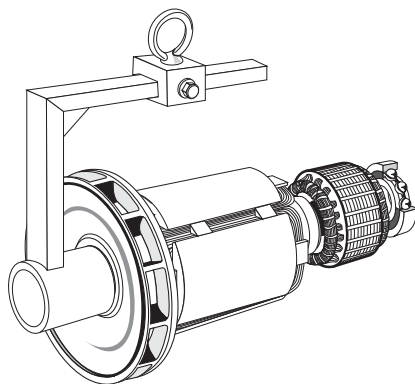

ATTENZIONE

Quando si monta il rotore con sostituzione di pezzi o riavvolgimento, non dimenticare di riequilibrare il rotore.

• Rimontaggio della macchina

- Montare il rotore (4) nello statore (1) (vedere disegno precedente) fare attenzione a non urtare contro gli avvolgimenti.
- Far scorrere il tirante filettato nel foro del scudo posteriore per facilitarne il montaggio.
- Montare le viti della battuta (78), togliere il tirante filettato, montare l'altra vite e stringere il tutto.
- Bloccare le viti del scudo posteriore (36).
- Collegare i collegamenti statore e montare la barra di neutro (130).
- Ricollegare i fili dell'induttore E+, E-.
- Terminare il rimontaggio del rivestimento.
- Rimontare la flangia anteriore (30) sullo statore (1).
- Bloccare le viti della flangia anteriore (30).
- Terminare il rimontaggio del rivestimento.
- Avvitare un tirante filettato nella battuta del cuscinetto.
- Rimontare la flangia anteriore (30) sulla macchina.
- Far scorrere il tirante filettato nel foro del scudo per facilitarne il montaggio.
- Montare le viti della battuta, togliere il tirante filettato, montare l'altra vite e stringere il tutto.
- Bloccare le viti della flangia anteriore (30).
- Rimontare la griglia d'uscita dell'aria (33).
- Verificare il corretto montaggio di tutta la macchina e il serraggio di tutte le viti.

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

4.7 - Installazione e manutenzione del PMG

Il riferimento del PMG è PMG L3.
Vedere il manuale di istruzioni PMG rif. 4211.

4.8 - Tabella delle caratteristiche

Tabella dei valori medi:

Alternatore - 4 poli - 50 Hz - Avvolgimento standard N° 6S (6 fili) (400 V per le eccitazioni).

I valori di tensione e di corrente s'intendono per marcia a vuoto e con carico nominale con eccitazione separata.

Tutti i valori sono dati al $\pm 10\%$ e possono essere cambiati senza preavviso (per i valori esatti, consultare il rapporto di collaudo).

• Resistenze a 20 °C (Ω)

Avvolgimenti principali

Tipo	Trifase	
	Statore L/N	Rotore
B	0.0031	0.379
C	0.0029	0.392
D	0.0020	0.424
E	0.0020	0.485

Avvolgimenti ausiliari AREP+

Tipo	Induttore fili blu/bianco / rosso/nero	
	X1, X2	Z1, Z2
B	(0.4546)	0.2496
C	(0.3481)	0.2542
D	(0.3442)	0.2621
E	(0.3505)	0.2691

Avvolgimento 6, 7: solo Z1, Z2

Avvolgimento 9 (500V-50Hz e 600V-60Hz): X1, X2 e Z1, Z2

Eccitatrice

Tipo	AREP+ / Shunt			
	Induttore fili blu/bianco		Induttore fili rosso/nero	
	Induttore	Indotto	Induttore	Indotto
B a E	13.598	0.069	12.489	0.057

• Correnti di eccitazione 400V / 50 Hz (A)

Tipo	Trifase			
	AREP+ / Shunt			
	Induttore fili blu/bianco		Induttore fili rosso/nero	
	A vuoto	Con carico nominale	A vuoto	Con carico nominale
B	0.79	4.03	1.07	3.72
C	1.11	4.62	0.96	3.99
D	0.81	4.03	1.10	3.93
E	0.90	3.62	0.89	3.71

A 60Hz i valori «i ecc» sono approssimativamente dal 5 al 10 % meno forti.

• Tensioni degli avvolgimenti ausiliari AREP+ (V)

Tipo	Induttore fili blu/bianco / rosso/nero	
	X1, X2	Z1, Z2
B/C	(100)	17
D/E	(120)	17

Avvolgimento 6, 7: solo Z1, Z2

Avvolgimento 9 (500V-50Hz e 600V-60Hz): X1, X2 e Z1, Z2

• Tabella dei pesi (kg)

(valori massimi forniti a titolo indicativo)

Tipo	Peso totale	Rotore
B	1574	625
C	1635	642
D	1788	699
E	1837	726



Dopo la messa a punto si dovranno necessariamente rimontare i pannelli di accesso (o rivestimenti).

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

5 - PEZZI SEPARATI

5.1 - Pezzi di prima manutenzione

Per qualsiasi richiesta di pezzo di ricambio inviare la domanda all'indirizzo pdrsillac.ials@mail.nidec.com o al contatto più vicino, indicando il tipo completo della macchina, il suo numero di serie e le informazioni indicate sulla targhetta identificativa.

Ecco la lista delle pezzi:

Kit cuscinetto monosupporto	4996460
Cuscinetto posteriore RLT090HV001	
Rondella di precarica	
Guarnizione ad anello	
Mezzelune complete dotate di diodi	5009583
Diodi: 6 diretti + 6 inversi	
Varistore	4691053
Regolatore di tensione SHUNT R150	5014127
Regolatore di tensione AREP+ R180	5089747

5.2 - Accessori

• Scaldiglie anticondensa all'arresto

La scaldiglia anticondensa deve essere messa in servizio quando l'alternatore viene fermato. E' installata dietro la macchina. La sua potenza standard è di 250W a 220V o di 250W a 110V su richiesta.



Attenzione: l'alimentazione è presente quando la macchina è ferma.


• Accessori di collegamento

- Macchine 6 fili: collegamento (F)
- Macchine 12 fili: collegamenti (A), (F .F), (F)

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

5.3 - Esploso, nomenclatura e coppia di serraggio

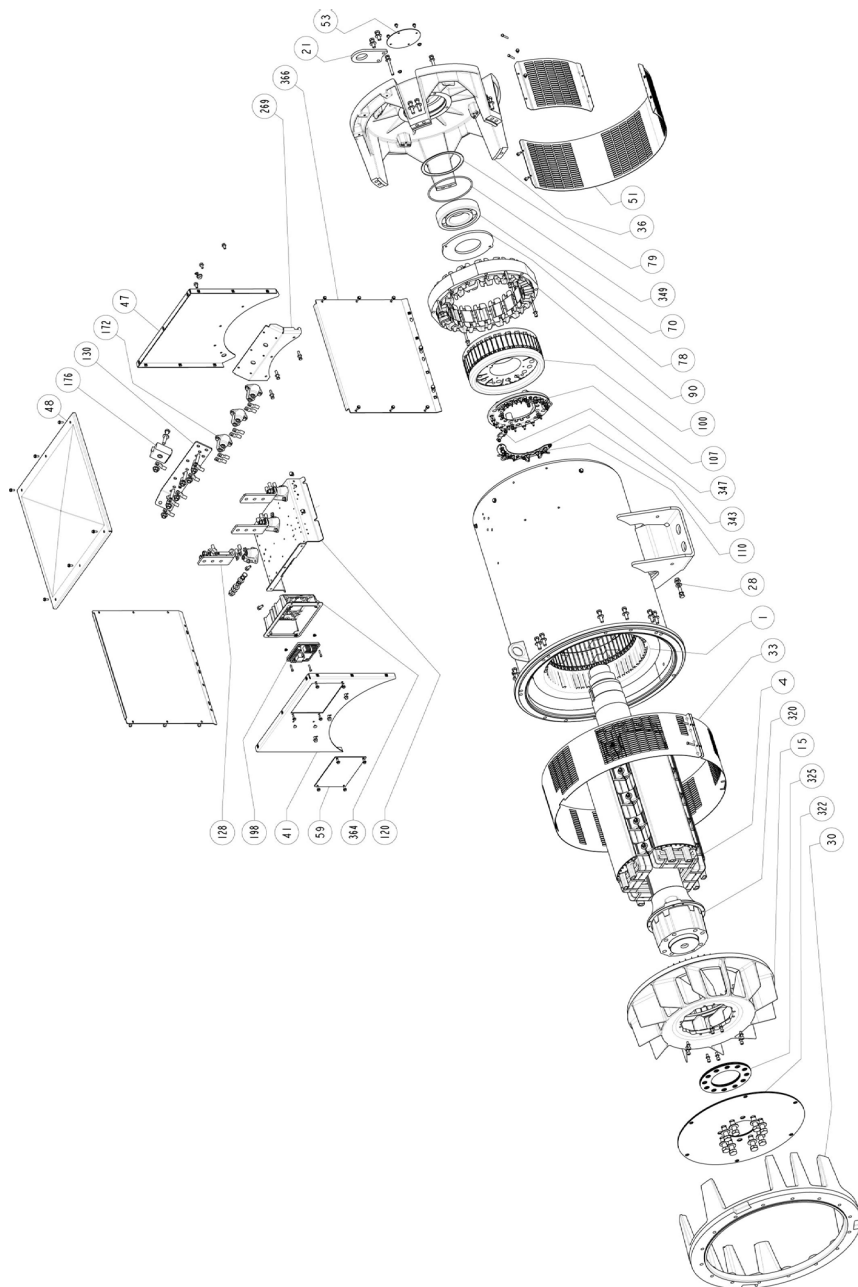

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

Rif.	Qtà	Descrizione	Ø delle viti	Coppia N.m	Rif.	Qtà	Descrizione	Ø delle viti	Coppia N.m
1	1	Gruppo statore	-	-	100	1	Indotto dell'eccitatrice	-	-
4	1	Gruppo rotore	-	-	107	1	Supporto ponte di diodi	M6	10
15	1	Turbina	M8	20	110	12	Diodo	-	-
21	1	Anello di sollevamento	M12	69	120	1	Supporto morsetti	M8	26
28	1	Morsetto di massa	M12	69	128	3	Barra di connessione (fase)	M12	35
30	1	Flangia di accoppiamento	M12	69	130	1	Barra di neutro	M12	35
33	1	Griglia di uscita dell'aria	M6	8.3	172	6	Isolatore	M8	26
36	1	Scudo posteriore	M12	69	176	1	Trasformatore di corrente	M12	35
41	1	Pannello anteriore del rivestimento	M8	26	198	1	Regolatore	M5	6
47	1	Pannello posteriore del rivestimento	M8	26	269	1	Supporto barra di neutro	M8	26
48	1	Pannello superiore del rivestimento	M6	8.3	320	1	Manicotto d'accoppiamento	-	-
51	1	Griglia di entrata dell'aria	M6	8.3	322	3	Disco di accoppiamento	M20	340
53	1	Otturatore	M6	8.3	325	5	Disco distanziatore	-	-
59	1	Portello d'ispezione	M6	4	343	2	Assemblaggio ponte di diodi	M6	3
70	1	Cuscinetto posteriore	-	-	347	1	Varistore di protezione (+ PCB)	-	-
78	1	Paragrasso interno	M10	40	349	1	Guarnizione ad anello	-	-
79	1	Rondella di precarica	-	-	364	1	Supporto regolatore	M6	8.3
90	1	Induttore dell'eccitatrice	M8	20	366	2	Pannello laterale	M8	26

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

6 - ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA

6.1 - Servizio di assistenza tecnica

Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per qualunque informazione.

Per tutte le richieste di assistenza tecnica, inviare la richiesta a service.epg@leroy-somer.com o al contatto più vicino, riportato su www.lrsom.co/support indicando il tipo completo della macchina, il suo numero di serie e le informazioni indicate sulla targhetta identificativa.

I riferimenti dei pezzi vanno ricavati dagli esplosi e il loro nome dalla nomenclatura.

Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza delle nostre macchine, consigliamo l'uso di pezzi di ricambio originali.

In caso contrario, il costruttore non sarà responsabile di eventuali danni.

6.2 - Condizioni di garanzia

Il sistema di isolamento deve essere scelto correttamente con l'ambiente del generatore.

Per garantire un processo di richiesta di garanzia fluido ed efficiente, la preghiamo di fornire le informazioni minime al momento dell'invio della richiesta.

Queste includono:

- Registro degli eventi disponibile dopo il guasto
- Per condividere l'elenco di protezione anche dopo il guasto
- Il rapporto di messa in servizio è disponibile anche dopo il guasto
- Condizioni dei varistori e dei diodi (se danneggiati, mostreranno un evento anomalo)

Promemoria: Nidec Power non può essere ritenuta responsabile del comportamento meccanico del generatore in un sistema integrato. Se i livelli di vibrazioni superano i livelli dello standard concordato per l'applicazione (ISO 8528-9; ISO 20816...; BS5000-3...), senza deroga Nidec Power, la garanzia non sarà più valida.

La garanzia non si applica alle seguenti condizioni:

- Condizioni operative: se il prodotto viene utilizzato in condizioni che non corrispondono alle opzioni selezionate o ai parametri operativi specificati, qualsiasi danno risultante non sarà coperto dalla garanzia.
- Conformità alla manutenzione: se non vengono seguite le fasi di manutenzione prescritte, come indicato nel manuale di manutenzione, la garanzia sarà considerata nulla.
- Trasporto e stoccaggio: qualsiasi deviazione da tutti i requisiti delle condizioni di trasporto e stoccaggio prescritte (dettagliate nel documento [rif. 4954](#)), compresa la manipolazione impropria, l'esposizione a condizioni ambientali inadatte o la mancata osservanza delle linee guida per l'imballaggio e la conservazione specificate, possono comportare la decadenza della garanzia.

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

7 - ISTRUZIONI DI SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Ci impegniamo per limitare l'impatto ambientale della nostra attività. Monitoriamo continuamente i nostri processi di produzione, l'approvvigionamento di materiale e la concezione dei prodotti per migliorare la riciclabilità e diminuire l'impronta ecologica.

Le presenti istruzioni sono esclusivamente a scopo informativo. Spetta all'utente garantire la conformità con la legislazione locale in merito allo smaltimento e riciclaggio del prodotto.

7.1 - Materiali riciclabili

I nostri alternatori sono composti principalmente di ghisa, acciaio e rame, materiali che possono essere ricuperati ai fini del riciclaggio.

Questi materiali possono essere ricuperati attraverso una combinazione di processi di smantellamento, separazione meccanica e fusione. Il nostro dipartimento di assistenza tecnica può fornire istruzioni dettagliate sullo smontaggio dei prodotti su richiesta.

7.2 - Materiali di scarto e pericolosi

I seguenti componenti e materiali necessitano di un trattamento speciale per essere separati dall'alternatore prima del processo di riciclaggio:

- materiali elettrici trovati nella scatola morsettiera, ivi compreso il regolatore di tensione (198), i trasformatori di corrente (176), il modulo di soppressione interferenza e altri semiconduttori.
- il ponte diodi (343) e il varistore (347), presenti sul rotore dell'alternatore.
- componenti principali in plastica, come la struttura della scatola morsettiera su alcuni prodotti. Questi componenti sono solitamente marcati con informazioni sul tipo di plastica.

Tutti i materiali summenzionati necessitano di un trattamento speciale per separare i rifiuti dal materiale recuperabile e devono essere manipolati da aziende specializzate in smaltimento.

L'olio e il grasso provenienti dal sistema di lubrificazione devono essere considerati come rifiuti pericolosi e devono essere gestiti conformemente alla legislazione locale.

I nostri alternatori hanno una durata specifica di 20 anni. Dopo questo periodo, il funzionamento del prodotto deve essere interrotto, indipendentemente dalla sua condizione. Ogni ulteriore operazione dopo questo periodo sarà sotto la esclusiva responsabilità dell'utente.

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

**Power**

Angoulême, 16 giugno 2024

Dichiarazione EC

Moteurs Leroy-Somer dichiara, con la presente, che i generatori elettrici tipo:

LSA 40 – LSA 42.3 – LSA 44.3 – LSA 46.3 – LSA 47.2 – LSA 47.3 – LSA 49.1 – LSA 49.3 – LSA 50.1 – LSA 50.2 – LSA 51.2 – LSA 52.2 – LSA 52.3 – LSA 53 – LSA 53.1 – LSA 53.2 – LSA 54 – LSA 54.2 – LSA 55.3 – TAL040 – TAL 042 – TAL 044 – TAL 046 – TAL 047 – TAL 047.3 – TAL 049 – LSAH 42.3 – LSAH 44.3

e le relative serie derivate, fabbricati dall'azienda o per conto dall'azienda:

MOTEURS LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy
16015 Angoulême
France

LEROY-SOMER ELECTRO-TECHNIQUE Co., Ltd

No1 Aimosheng Road, Galshan Town,
Cangshan District,
Fuzhou, Fujian 350026
China

MLS HOLICE STLO.SRO

Sladkovskeho 43
772 04 Olomouc
Czech Republic

NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE

#45, Nagarur, Huskur Road
Off Tumkur Road,
Bengaluru-562 162
India

MOTEURS LEROY-SOMER

1, rue de la Burelle
Boite Postale 1517
45800 St Jean de Braye France

NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI

#64/A, Main Road,
Tarihal Industrial Area,
Tarihal, Hubli-580 026
India

soddisfare i requisiti delle seguenti norme e direttive:

Dichiarazione di conformità:

- Direttiva sulle Basse Tensioni 2014/35/EU del 26 febbraio 2014.
- EN e IEC 60034-1, 60034-5 e 60034-22.
- ISO 8528-3 "Gruppi elettrogeni a corrente alternata azionati da motori alternativi a combustione interna. Parte 3: alternatori per gruppi elettrogeni".

Questi generatori sono inoltre conformi alla Direttiva ROHS 2011/65/EU del 8 giugno 2011 e al suo Allegato II 2015/863 del 31 marzo 2015, e alla Direttiva EMC 2014/30/EU del 26 febbraio 2014.

Dichiarazione di incorporazione:

Questi generatori sono progettati per soddisfare i requisiti essenziali dell'Allegato I, capitoli 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1 a 1.3.3, 1.3.6 a 1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2 a 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (tranne 1.7.1.2) della Direttiva Macchine 2006/42/EC, nonché dell'Allegato VII, parte B di questa direttiva e delle norme sopra menzionate.

Di conseguenza, questi "Quasi-macchine" sono concepiti per essere incorporati in gruppi elettrogeni completi conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/EC del 17 maggio 2006.

AVVERTENZA:

I generatori qui menzionati non devono essere messi in funzione fintantoché i macchinari in cui devono essere integrati non vengono dichiarati conformi alle Direttive 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU e 2015/863 nonché alle altre Direttive eventualmente applicabili.

Moteurs Leroy-Somer si impegna a trasmettere tutte le informazioni relative al generatore in risposta a una richiesta debitamente motivata presentata dalle autorità nazionali.

I responsabili della compilazione dei fascicoli tecnici e della presente dichiarazione sono:

Yannick MESSIN, Responsabile Tecnico LS Orléans, 1 rue de la Burelle, 45800 Saint Jean de Braye
Jean-Pierre CHARPENTIER, Responsabile Tecnico LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angoulême

J.P. CHARPENTIER – Y. MESSIN

Moteurs Leroy-Somer

Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16915 Angoulême cedex 9 - France
T: +33 (0)5 45 64 45 64 / www.nidecpower.com

SAS with share capital of 32,239,235 € - RCS Angoulême 338 567 258.

4152 it - 2024.06 / w

La dichiarazione EC di conformità e di incorporazione contrattuale è disponibile su richiesta presso il vostro referente.

TAL 049

Alternatore Bassa Tensione - 4 poli

Assistenza e supporto

La nostra rete globale di assistenza composta da più di 80 strutture è al tuo servizio. La nostra presenza sul territorio vi garantisce servizi di riparazione, assistenza e manutenzione rapidi ed efficienti.

Affida la manutenzione e l'assistenza del tuo alternatore a esperti nella generazione di energia elettrica. Il nostro personale sul campo è qualificato al 100% e istruito alla perfezione per poter intervenire in ogni ambiente e su ogni tipo di macchina.

Conosciamo ogni aspetto del funzionamento degli alternatori e ciò ci permette di offrire un'assistenza di massima qualità per ottimizzare i costi di proprietà.

Ecco dove possiamo essere d'aiuto:



Contattaci:

Americhe: +1 (507) 625 4011

EMEA: +33 238 609 908

Asia Pacifico: +65 6250 8488

Cina: +86 591 8837 3010

India: +91 806 726 4867



service.epg@leroy-somer.com



Inquadra il codice o vai su:
www.lrsn.co/support



www.nidecpower.com

Connect with us at:

