


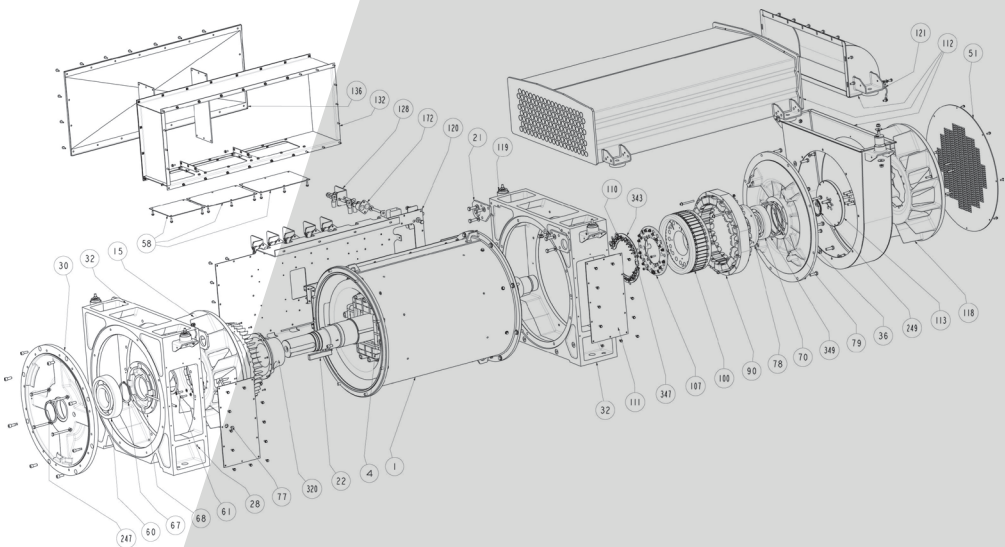

Power



LSA 49.3

Niederspannungsgenerator
IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

Inbetriebnahme und Wartung

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

Dieses Handbuch ist gültig für den Generator, den Sie erworben haben.
Bitte beachten Sie den Inhalt dieses Wartungshandbuches.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Vor der Inbetriebnahme des Generators sollten Sie diese Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung vollständig gelesen haben.

Alle für den Betrieb dieses Generators erforderlichen Maßnahmen und Eingriffe sind von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung. Bei der Beschreibung der verschiedenen Arbeiten in diesem Handbuch finden Sie Empfehlungen oder Symbole, die den Anwender auf die Gefahr von Unfällen hinweisen. Es ist äußerst wichtig, dass Sie die verschiedenen Sicherheitssymbole beachten und ihre Bedeutung verstehen.

ACHTUNG

Sicherheitssymbol für einen Vorgang, der den Generator oder damit zusammenhängende Geräte beschädigen oder zerstören kann.



Sicherheitssymbol, das allgemeine Gefahren für Mitarbeiter kennzeichnet.



Sicherheitssymbol, das elektrische Gefahren für Mitarbeiter kennzeichnet.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die beiden folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

a) Während des Betriebs muss der Aufenthalt jeglicher Personen vor den Schutzgittern für den Luftaustritt wegen der eventuell bestehenden Gefahr untersagt werden, das Gegenstände herausgeschleudert werden.

b) Kindern unter 14 Jahren muss der Aufenthalt in der Nähe der Schutzgitter für den Luftaustritt untersagt werden.

Ein Blatt mit Aufklebern der verschiedenen Sicherheitskennzeichnungen liegt diesem Wartungshandbuch bei. Sobald der Generator vollständig installiert ist, müssen die Aufkleber an den in der Zeichnung markierten Stellen angebracht werden.

WARNUNG

Die Generatoren dürfen erst dann in Betrieb genommen Konformität der Maschinen, in die sie eingebaut werden sollen, zu den Richtlinien EG sowie den anderengegebenenfallsanzuwendenden Richtlinien erklärt wurde.

Dieses Handbuch ist an den Endanwender weiterzuleiten.

Die Baureihe der elektrischen Generatoren und ihre Ableitungen, die von uns oder in unserem Auftrag hergestellt werden, erfüllen die Anforderungen der technischen Vorschriften der Zollunion.

Die Generator wird ohne Fehlerstromschutzeinrichtung geliefert. Der Schutz muss über den Trennschalter des Aggregats erfolgen, der für die Unterbrechung des Fehlerstroms ausgelegt ist.

© 2025 Moteurs Leroy-Somer SAS

Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angoulême 338 567 258.

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten unserer Produkte jederzeit zu ändern, um so den neuesten technologischen Erkenntnissen und Entwicklungen Rechnung tragen zu können. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eine Reproduktion ist ohne unsere vorherige Zustimmung verboten.

Marken, Muster und Patente geschützt.

LSA 49.3**Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig****INHALTSVERZEICHNIS**

1 - ALLGEMEINES	4
1.1 - Normen und Sicherheitsmaßnahmen.....	4
1.2 - Kontrollen.....	4
1.3 - Typenbezeichnung.....	4
1.4 - Lagerung.....	4
1.5 - Anwendungen	4
1.6 - Gegenanzeigen für einen Einsatz	4
2 - TECHNISCHE KENNDATEN.....	5
2.1 - Elektrische Eigenschaften.....	5
2.2 - Mechanische Eigenschaften	5
2.3 - Optionen	5
3 - AUFSTELLUNG.....	6
3.1 - Montage	6
3.2 - Kontrollen vor der Inbetriebnahme	6
3.3 - Anschlussplan der Klemmen	7
3.4 - Inbetriebnahme	9
3.5 - Einstellungen	9
4 - WARTUNG - INSTANDSETZUNG.....	9
4.1 - Sicherheitsmaßnahmen	9
4.2 - Regelmäßige Wartung	9
4.3 - Wärmetauscher der Luftkühlung	10
4.4 - Lager.....	11
4.5 - Mechanische Störungen	11
4.6 - Elektrische Störungen	12
4.7 - Demontage, Montage.....	14
4.8 - Elektrische Kenndaten	15
5 - ERSATZTEILE.....	17
5.1 - Reserveteile	17
5.2 - Technischer Kundendienst	17
5.3 - Explosionszeichnung, Teileverzeichnis und Anzugsmoment der Schrauben	18

Entsorgungs- und Wiederverwertungsanweisungen**EG-Erklärung**

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

1 - ALLGEMEINES

1.1 - Normen und Sicherheitsmaßnahmen

Unsere Generatoren erfüllen die meisten internationalen Normen.

Siehe CE-Konformitäts- und Einbauerklärung auf der letzten Seite.

1.2 - Kontrollen

Überprüfen Sie bei Erhalt des Generators, dass während des Transports keine Schäden aufgetreten sind. Wenn offensichtliche Anzeichen für Beschädigungen zu erkennen sind, wenden Sie sich an das Speditionsunternehmen (gegebenenfalls können Sie die Transportversicherung des Unternehmens in Anspruch nehmen).

1.3 - Typenbezeichnung

Die Typenbezeichnung des Generators finden Sie auf einem Typenschild, das auf der Maschine aufgeklebt ist (siehe Zeichnung). Überprüfen Sie, dass diese Bezeichnung mit Ihren Angaben bei Bestellung des Generators übereinstimmt. Damit Sie Ihren Generator schnell und genau identifizieren können, empfehlen wir Ihnen, seine Spezifikationen auf dem Typenschild unten einzutragen.

1.4 - Lagerung

Bis zur Inbetriebnahme sollten Generatoren wie folgt gelagert werden geschützt vor Feuchtigkeit (< 90 %). Nach einer Langzeitlagerung die Isolation der Maschine überprüfen (siehe Kap. 3.2 und 4.6). Um eine Beschädigung der Lager zu vermeiden, dürfen am Lagerort keine starken Vibrationen auftreten.

Befolgen Sie bei längerer Lagerung bitte die Empfehlungen im Lagerungshandbuch Ref. 4954, das auf unserer Website verfügbar ist:

www.nidecpower.com/downloads

1.5 - Anwendungen

Dieser Generator ist im wesentlichen für die Erzeugung elektrischer Energie im Rahmen der Anwendungen bestimmt, die mit dem Einsatz von Stromerzeugungsaggregaten zusammenhängen.

1.6 - Gegenanzeigen für einen Einsatz

Der Einsatz der Maschine ist begrenzt auf Betriebsbedingungen (Umgebung, Drehzahl, Spannung, Leistung, usw.), die mit den auf dem Leistungsschild angegebenen Kenndaten vereinbar sind.

Nidec LEROY-SOMER™

Model	LSA		
S/N		Date	
Enclosure		Protection	
Th. Class		Altitude	
Weight		PF	
AVR		Excitation	
Excitation values	No Load	Full Load	
DE bearing			
NDE bearing			

Frequency	Hz						
Speed	min ⁻¹						
Voltage	V						
Phase							
Connection							
Cont. BR 40°C	kVA						
	kW						
	A						
Stand by PR 27°C	kVA						
	kW						
	A						



38537800001

MOTEURS LEROY-SOMER
2 BD MARCELLIN LEROY
16000 ANGOULÊME - FRANCE

www.leroy-somer.com

Made in Europe
by Leroy-Somer



Scan the code or go to
GEN.LS1.DO
to check product data

LSA.000-1-148 a



IEC 60034 - 1 & 5
ISO 8528 - 3
NEMA MG 1 32 & 33

LSA 49.3


Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

2 - TECHNISCHE KENNDATEN

2.1 - Elektrische Eigenschaften

Dieser Generator ist ein bürstenloser Generator mit Dreherregerfeld, Wicklung in "2/3-Schrittweite", 6-Leiter-Ausführung mit Isolierstoffklasse H und einem Felderregungssystem, das als AREP-Version lieferbar ist (siehe Abbildung und handbuchregler).

• AREP Dreiphasig 6 Leiter

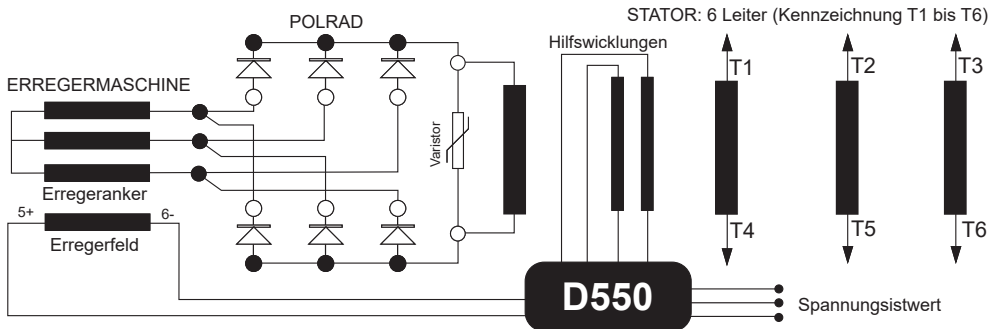

2.2 - Mechanische Eigenschaften

- Stahlgehäuse
- Lagerschilder und Lagerschildkörper aus Grauguss
- Kugellager mit Nachschmiereinrichtung
- Bauformen: Zweilagergenerator in Fußausführung mit SAE-Flansch und standardmäßigem zylindrischem Wellenende
- Schutzart: IP55

2.3 - Optionen

- R791 Funkentstörungs
- Temperaturfühler der Stator PTC oder PT100 (1 bis 2 pro Phase)

- Temperaturfühler der Lagerschilder
- Rotorerdungsring
- Isoliertes Kugellager
- Rohrtauscher aus Edelstahl
- Stillstandsheizung



Achtung: Die Spannungsversorgung liegt an, wenn sich der Generator im Stillstand befindet.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

3 - AUFSTELLUNG

Die Fachkräfte, die die verschiedenen in diesem Kapitel angegebenen Arbeiten durchführen, müssen individuelle Schutzausrüstungen tragen, die an die mechanischen und elektrischen Gefahren angepasst sind.

3.1 - Montage



Bei allen mechanischen Handhabungsoperationen dürfen ausschließlich geprüfte Geräte verwendet werden. Der Generator muss sich in horizontaler Lage befinden. Bei der Auswahl eines zum Anheben geeigneten Werkzeugs das Gewicht des Generators beachten. Während dieses Vorgangs muss der Aufenthalt jeglicher Personen unter der Last untersagt werden.

• Anheben

Die großzügig dimensionierten Transportringe dürfen nur zum Anheben des Generators verwendet werden. Das Anheben des gesamten Aggregates über diese Punkte ist nicht zulässig. Die Auswahl der Haken oder Schäkel zum Anheben muss an die Form dieser Ringe angepasst sein. Wählen Sie ein Anhebeverfahren, das die Umgebung des Generators berücksichtigt.

• Ankuppeln - Zweilagengenerator

- Halbelastische Kupplung

Das Aggregat ist so auszurichten, dass zwischen den Kupplungshälften die Abweichung von Zentrierung und Parallelität nicht größer als 0,1 mm ist.

Dieser Generator wurde mit halber Passfeder ausgewuchtet.

• Aufstellort

Der Einsatz der Maschine muss mit den in der Bestellung angegebenen Umgebungsbedingungen übereinstimmen.



Achtung: Die maximale Umgebungstemperatur darf 50 °C nicht überschreiten. Die Kaltluft muss freien Zugang zu den auf

der B-Seite befindlichen Lüftungsgittern haben. Es ist wichtig, das Ansaugen der aus den Rohren der Luftkühlung oder der von der Antriebsmaschine kommenden Abwärme und der Abgase zu vermeiden.

3.2 - Kontrolle vor der Inbetriebnahme

• Elektrische Kontrolle

Die drei Phasen an den Klemmen des Generators abklemmen.

ACHTUNG

Alle zubehöerteile müssen abgeklemmt werden (spannungsregler, entstörfilter, ...). Angaben zu den abzuklemmenden zubehöerteilen finden sie in den anschlussplänen.

Die Messung muss zwischen einer Phase und der Erde vorgenommen werden. Das Ablesen erfolgt nach einem einminütigen Test.


	Prüfspannung (VDC)	Kriterien (MΩ ; 40°C)
Stator: U ≤ 1 kV	500	5
Rotor	500	5
Erreger (stator und rotor)	500	5
Hilfswicklungen der Erregers (AREP)	250	5
PMG (stator)	100	5
Stillstandsheizung	500	5
Temperatursonden	500	5

IEEE-43 -Empfehlungen

Wenn der Isolationswiderstand nicht mit einem bei 40 °C getesteten Element gemessen wird, muss ein Korrekturfaktor angewandt werden.

$$R_m 40^{\circ}\text{C} = R_t \times K_{t40}$$

R_t Gemessener Isolationswiderstand
 K_{t40} Korrekturfaktor

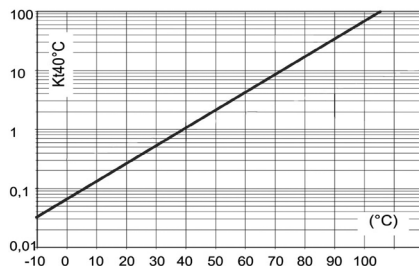

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

Um die obengenannten Mindestwerte zu erreichen, können mehrere Methoden angewendet werden.

a) den Generator während 24 Stunden in einem Trockenofen bei einer Temperatur von 110 °C trocknen (ohne Spannungsregler).

b) Warmluft in den Lufteintritt blasen, dabei ist für ein Drehen des Generators zu sorgen (Erregerfeld abklemmen).

Anmerkung: Zur Vermeidung der oben beschriebenen Probleme bei langandauerndem Stillstand wird der Einbau einer Stillstandsheizung sowie ein regelmäßiger Wartungslauf empfohlen. Die Stillstandsheizung ist nur dann effektiv, wenn sie während des Stillstands des Generators andauernd in Betrieb ist.

ACHTUNG

Es ist zu überprüfen, dass der Generator die den definierten Umgebungsbedingungen entsprechende Schutzart besitzt.

• Mechanische und visuelle Kontrolle

Vor der ersten Inbetriebnahme muss überprüft werden:

- ob die demontierten Schrauben gut angezogen sind,
- die Länge und das Anzugsdrehmoment der hinzugefügten Schrauben korrekt sind,
- ob die Kühlluft problemlos zirkulieren kann,
- ob Schutzgitter und -gehäuse korrekt montiert sind,
- ob die Standarddrehrichtung mit Blick auf das Wellenende rechts ist (Phasenfolge 1 - 2 - 3).

Eine Drehrichtungsumkehr erhält man durch Vertauschen der Phasen 2 und 3.

- ob die Schaltung der Betriebsspannung des Standorts entspricht (siehe Kapitel 3.3).


3.3 - Anschlussplan der Klemmen



Alle Kontrollen oder Arbeiten an den Generatorklemmen müssen bei stillstehender Maschine durchgeführt werden. Die internen Verbindungen des

Klemmenkastens dürfen auf keinem Fall Beanspruchungen durch die vom Benutzer angeschlossenen Kabel ausgesetzt werden.

• Spannungswiederanschlüsse

Phase - Code	3-ph - D
Anschlüsse	
	star
Anzahl der Drähte	6


50 Hz - 1500 rpm	
Wicklung 6 Standard	380 - 415 V
Wicklung 6 Standard	440 V
Wicklung 7 Spezifisch	415 - 440 V
Wicklung 9 Spezifisch	500 - 525 V
Wicklung 22 oder 23 Spezifisch	550 - 600 V
Wicklung 10 oder 52 Spezifisch	660 - 690 V

60 Hz - 1800 rpm	
Wicklung 6 Standard	380 - 480 V
Wicklung 8 Spezifisch	380 - 416 V
Wicklung 9 Spezifisch	600 V
Wicklung 22 oder 23 Spezifisch	660 - 690 V

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

• AREP Dreiphasig 6 Leiter

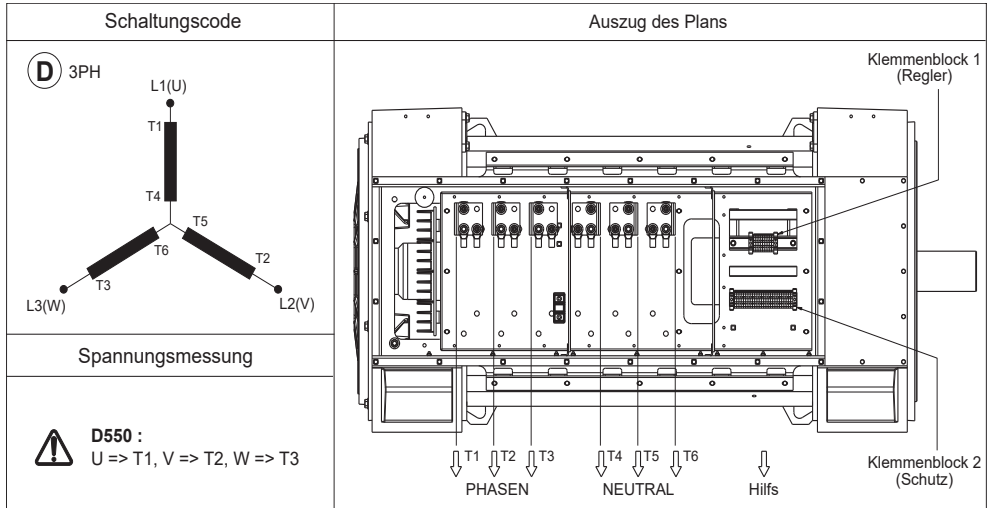

• Überprüfung der Anschlüsse



Elektrische Installationen müssen den geltenden Vorschriften des Aufstelllandes entsprechen.

 
Es muss überprüft werden :

- dass ein den gesetzlichen Vorschriften des Aufstelllandes entsprechender Differentialschutz am Leistungsausgang des Generators oder in direkter Nähe des Ausgangs angebracht wurde. (In diesem Fall den Draht des Moduls zur Funkentstörung abklemmen, der den Nullleiter anschließt).
- dass die Schutzeinrichtungen nicht abgeschaltet sind,
- dass bei einem externen Regler die Verbindungen zwischen Generator und Schaltschrank nach dem Anschlussplan ausgeführt sind,
- dass kein Kurzschluss zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Nullleiter der Abgangsklemmen des Generators und dem Schaltschrank besteht (zwischen Generator und Schaltschrank besteht kein Kurzschlusschutz über Trennschalter oder Relais),

- dass der Anschluss der Maschine so ausgeführt ist, dass Kabelschuh auf Kabelschuh kommt und dass die Anschlussmuttern gut angezogen sind.



- Die im Klemmenkasten installierte Erdungsklemme des Generators wird an den elektrischen Erdungskreis angeschlossen.
 - Die Erdungsklemme wird an den Rahmen angeschlossen.
- Die vom Anwender angeschlossenene Kabel dürfen auf keinen Fall Druck/Zugbelastung auf die internen Anschlüsse des Klemmenkastens ausüben.



Durchmesser	M6	M8	M10	M12
Drehmoment	4 Nm	10 Nm	20 Nm	35 Nm
Toleranz	± 15%			


Wichtige Punkte für alle Wieder Verbindungsvorgänge:

- Verwenden Sie Polyamid-Kunststoffklemmen bei mindestens 105 °C und mindestens 550 N.
- Gruppieren Sie die Kabel: maximal drei.
- Kabel nach Möglichkeit nicht kreuzen.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

 - Genügend Platz für die Kühlung lassen.



3.4 - Inbetriebnahme



Der Generator darf nur gestartet und genutzt werden, wenn die Installation in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen dieses Handbuchs vorgenommen wurde.

Der Generator wurde im Werk getestet und voreingestellt.

Wenn er zunächst ohne Last betrieben wird, muss gewährleistet sein, dass die Drehzahl des Antriebs korrekt und stabil ist (siehe Typenschild). Bei einem Generator mit der Option „Lager mit Nachschmiervorrichtung“ sollten die Lager im Verlauf der Erstinbetriebnahme geschmiert werden (siehe Kapitel 4.4). Bei Lastzuschaltung sollte die Maschine ihre Nenndrehzahl und -spannung beibehalten. Kommt es dabei jedoch zu Abweichungen, so kann die Einstellung der Maschine verändert werden (Einstellung siehe Kapitel 3.5). Sollte der Generator auch dann noch nicht einwandfrei funktionieren, muss die Ursache der Fehlfunktion gesucht werden (siehe Kapitel 4.7).

3.5 - Einstellungen



Die verschiedenen Einstellungen während der Tests müssen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Vor Beginn der Einstellungen ist zu überprüfen, dass die auf dem Typenschild angegebene Drehzahl des Antriebs erreicht ist.

Nach Beendigung der Einstellungen müssen die Verkleidungen bzw.

Abdeckungen wieder angebracht werden. Sämtliche Einstellungen des Generators werden am Regler durchgeführt.

4 - WARTUNG - INSTANDSETZUNG

4.1 - Sicherheitsmaßnahmen

Wartung oder Fehlersuche müssen streng in Übereinstimmung mit den Anweisungen erfolgen, damit die Gefahr von Unfällen vermieden wird und die Maschine in ihrem Originalzustand bleibt.



All diese am Generator auszuführenden Maßnahmen müssen Fachkräften übertragen werden, die für Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung elektrischer und mechanischer Komponenten geschult sind. Diese Fachkräfte müssen individuelle Schutzausrüstungen tragen, die an die mechanischen und elektrischen Gefahren angepasst sind.

Vor jedem Eingriff in den Generator ist sicherzustellen, dass er nicht durch ein manuelles oder automatisches System gestartet werden kann, und dass der Ausführende das Funktionsprinzip des Systems verstanden hat.



Achtung: Bestimmte Teile erreichen nach einem Betrieb des Generators gegebenenfalls hohe Temperaturen, deren Berührung kann daher Verbrennungen zur Folge haben.

4.2 - Regelmäßige Wartung

• Kontrollen nach der Inbetriebnahme

Nach etwa 20 Betriebsstunden prüfen, dass alle Befestigungsschrauben am Generator korrekt angezogen sind. Weiterhin den Allgemeinzustand der Maschine und die verschiedenen elektrischen Anschlüsse der Anlage überprüfen.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

• Wartung der elektrischen Teile

Die handelsüblichen flüchtigen Entfettungsprodukte können verwendet werden.

ACHTUNG

Trichlorethylen, Perchloroethylen, Trichlorethan sowie alle alkalischen Produkte nicht verwenden.



Diese Arbeiten müssen in einer Reinigungsstation durchgeführt werden, die mit einem Ansaugsystem zur Erfassung und Beseitigung der Produkte ausgestattet ist.

Die isolierenden Komponenten und das Imprägnierungssystem dürfen nicht von Lösungsmitteln angegriffen werden. Das Reinigungsprodukt nicht in die Nuten laufen lassen. Das Produkt mit einer Bürste auftragen und häufig abwischen, um eine Ansammlung im Gehäuse zu vermeiden. Die Wicklung mit einem trockenen Lappen trocknen. Vor der Montage der Maschine alle Spuren des Produktes verdunsten lassen.

• Wartung der mechanischen Teile

ACHTUNG

Die Verwendung von Wasser oder einem Hochdruckreiniger zur Reinigung der Maschine ist nicht zulässig. Jegliche Beschädigung durch den Einsatz von Wasser oder eines Hochdruckreinigers wird von unserer Garantie nicht abgedeckt.

Das Entfetten des Generators erfolgt durch Auftragen eines Entfettungsmittels mit einer Bürste (für Lack geeignet). Das Entfernen von Staub erfolgt mit Druckluft.

Nach der Reinigung des Generators muss die Isolationsfestigkeit der Wicklungen überprüft werden (siehe Kap. 3.2 und 4.6).

4.3 - Wärmetauscher der Luftkühlung

• Primärer Kühlkreislauf (Warmluft)

Die abzukühlende Luft fließt in einem geschlossenen Kreislauf durch die Maschine und den Wärmetauscher.

Die Luftzirkulation wird im allgemeinen durch einen auf der Welle der Maschine angebrachten Lüfter sichergestellt, der sich auf der Seite des Lagerschildes A-Seite befindet.

• Sekundärer Kühlkreislauf (Kaltluft)

Zur Kühlung wird im allgemeinen die Umgebungsluft eingesetzt. Die Zirkulation durch Rohrleitungen wird durch einen freitragend auf der B-Seite der Maschine montierten Lüfter auf einer Verlängerung der Welle sichergestellt. Um das Übersehen einer zu starken Erwärmung des Generators durch zugesetzte Rohrleitungen zu vermeiden, empfehlen wir, die Statorwicklung mit Thermofühlern (PTC oder PT100) zu überwachen.

• Leistungen

Die von uns garantierte Leistung des Wärmetauschers ist die Leistung, für die er in Abhängigkeit der bei der Auslegung festgelegten Bedingungen berechnet wurde (Umgebungstemperatur, abzuführende Verlustleistung, Umgebungsbedingungen, Strömungsverluste, usw.).

• Konstruktion des Wärmetauschers

Das Gehäuse des Wärmetauschers besteht aus Stahlblech. Die Rohre des Rohrbündels bestehen im allgemeinen aus Aluminiumlegierung oder aus Stahl. Die Enden der Rohrleitungen sind in Stahlplatten fixiert.


• Wartung des Wärmetauschers

Wenn der Kühler in einer sauberen Atmosphäre eingesetzt wird, kann er mehrere Jahre lang betrieben werden, ohne dass eine Wartung erforderlich ist. Bei verschmutzter Atmosphäre (Staub, Sand, fett-haltige Dämpfe, usw.) müssen die Rohrleitungen regelmäßig gereinigt werden. Die Verschmutzung der Rohre zeigt sich durch abnehmende Leistungen des Wärmetauschers mit einer Erwärmung der Luft des primären Kühlkreislaufs und damit durch eine ungewöhnliche Erwärmung des Generators; eine Beobachtung des Erwärmungsverhaltens des Generators reicht aus, um eine wahrscheinliche Verschmutzung des Wärmetauschers zu erkennen.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

4.4 - Lager

Nachschmierbare Lager	Nachschmierintervall: 4000 Stunden in Betrieb oder alle 6 Monate Schmiermittelmenge: Lager A-Seite und B-Seite: 60 g
Austausch nachschmierbarer Lager	Schmiermittelmenge: - Lager A-Seite: 480 g - Lager B-Seite: 300 g
Standard-Schmiermittel	LITHIUM - Standard - NLGI 3
Werkseitige Schmierung	ESSO - Unirex N3
 <p>Der Generator muss während des Betriebs und bei der ersten Inbetriebnahme geschmiert werden. Die vorderen und hinteren Lager sollten gleichzeitig geschmiert werden. Bei staubiger Umgebung oder hoher Umgebungstemperatur (> 40°C) muss das Nachschmierintervall halbiert werden. Vor der Verwendung eines anderen Schmiermittels muss geprüft werden, ob es mit dem werkseitig eingebrachten Schmiermittel vereinbar ist.</p>	

4.5 - Mechanische Störungen

Störung		Aktion/Ursache
Lager	Erhöhte Erwärmung des oder der Lager (Temperatur > 80 °C)	- Ist das Lager blau geworden oder das Fett verbrannt, sind die Lager auszuwechseln - Das Lager sitzt nicht fest - Fehlerhafte Ausrichtung der Lager (Lagerschilder nicht korrekt aufgesetzt)
Temperatur anormal	Erhöhte Erwärmung des Generatorgehäuses (Temperatur mehr als 40 °C über der Umgebungstemperatur)	- Luftzirkulation wird teilweise behindert oder von Generator oder Antriebsmotor kommende Warmluft wieder angesaugt - Generator wird bei einer zu hohen Spannung betrieben (> 105 % UN unter Last) - Generator wird überlastet
Schwingungen	Starke Vibrationen	- Schlechte Ausrichtung der Kupplung - Schwingungsdämpfer defekt oder Spiel in der Kupplung - Fehlerhafte Auswuchtung des Rotors
	Starke Vibrationen zusammen mit einem vom Generator kommenden Geräusch	- Einphasiger Betrieb des Generators (einphasige Last oder Schütz defekt bzw. Störung der Anlage) - Kurzschluss im Stator
Anormale Geräusche	Starker Stoß, eventuell gefolgt von Vibrationen und einem Brummen	- Kurzschluss in der Anlage - Fehlerhafte Parallelschaltung (Phasenopposition) Mögliche Folgen: - Bruch oder Beschädigung der Kupplung - Bruch oder Verdrehung des Wellenendes - Versatz und Kurzschluss der Wicklung im Polrad - Reißen oder Lösen des Lüfters - Zerstörung der drehenden Dioden und/oder des Spannungsreglers, von Varistor

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

4.6 - Elektrische Störungen

Störung	Aktion	Messungen	Ursache / Maßnahme
Keine Spannung im Leerlauf, beim Hochlaufen	Für 2 bis 3 Sekunden eine Batterie von 4 bis 12 V an E- und E+ unter Beachtung der Polarität an der Erregerwicklung anschließen	Auferregung des Generators; Spannung bleibt auch nach Entfernen der Batterie normal	- Fehlende Remanenzspannung
		Auferregung des Generators; Spannung steigt jedoch nach Entfernen der Batterie nicht auf den Nennwert an	- Anschluss des Spannungssollwerts am Regler prüfen - Drehende Dioden defekt - Kurzschluss in Rotorwicklung
		Auferregung des Generators; Spannung verschwindet jedoch nach Entfernen der Batterie	- Spannungsregler defekt - Erregerwicklungen unterbrochen (Wicklung prüfen) - Polrad unterbrochen (Widerstand prüfen)
Spannung zu niedrig	Drehzahl der Antriebsmaschine überprüfen	Drehzahl korrekt	Regleranschlüsse überprüfen (Regler möglicherweise defekt) - Kurzschluss im Erregerfeld - Drehende Dioden defekt - Kurzschluss im Polrad (Widerstand prüfen)
		Drehzahl zu niedrig	Drehzahl der Antriebsmaschine erhöhen (Spannungseinstellung des Reglers nicht verändern, bevor die korrekte Drehzahl eingestellt ist)
Spannung zu hoch	Spannungspotentiometer des Reglers einstellen	Einstellung nicht möglich	- Spannungsregler defekt
Spannungsschwankungen	Stabilitätspotentiometer des Reglers einstellen		- Drehzahl überprüfen: zyklische Abweichungen möglich - Anschlüsse sind locker / Wackelkontakt - Spannungsregler defekt - Drehzahl unter Last zu niedrig (oder LAM zu hoch eingestellt)
Korrekte Leerlaufspannung, aber zu niedrig unter Last	Im Leerlauf betreiben und Spannung zwischen E+ und E- am Regler prüfen	Spannung zwischen E+ und E- AREP < 10 V	- Drehzahl prüfen (oder LAM zu hoch eingestellt)
		Spannung zwischen E+ und E- AREP > 15 V	- Drehende Dioden defekt - Kurzschluss im Polrad (Widerstand prüfen) - Erregeranker defekt (Widerstand prüfen)
Verschwinden der Spannung während des Betriebs	Regler, Varistor und drehende Dioden prüfen, defektes Teil auswechseln	Spannung kehrt nicht zu ihrem Nennwert zurück	- Erregerwicklung unterbrochen - Erregeranker defekt - Spannungsregler defekt - Rotorwicklung des Polrads unterbrochen oder Kurzschluss

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

• Prüfung der Wicklungen


Die Isolationsfestigkeit der Wicklungen kann mit Hilfe eines dielektrischen Tests überprüft werden. Dabei müssen unbedingt alle Anschlüsse des Spannungsreglers abgeklemmt werden.

ACHTUNG

Schäden am Spannungsregler nach der Durchführung eines Tests der Isolationsfestigkeit der Wicklungen sind nicht von unserer Garantie abgedeckt.

• Prüfung der Diodenbrücke

Eine Diode in ordnungsgemäßem Zustand lässt den Strom ausschließlich in der Richtung von Anode nach Kathode durch.

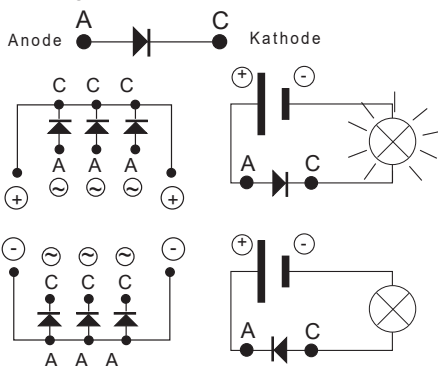

• Prüfung der Wicklungen und drehenden Dioden durch Fremderregung




Während dieses Vorgangs muss gewährleistet sein, dass der Generator von jeder externen Last getrennt ist. Im Klemmenkasten überprüfen, dass die Anschlüsse vollständig angezogen sind.

1) Das Aggregat anhalten, die Leiter des Spannungsreglers abklemmen und isolieren.

2) Eine externe Erregung lässt sich auf zwei Arten realisieren.

Anordnung A: Eine 12-V-Batterie in Reihe mit einem Regelwiderstand von etwa 50 Ohm - 300 W und eine Diode an beiden Leitern des Erregerfelds (5+) und (6-) anschließen.

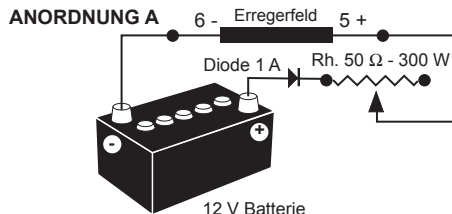

Anordnung B: Eine variable Spannungsversorgung „Variac“ und eine Diodenbrücke an beiden Leitern des Erregerfelds (5+) und (6-) anschließen.


Diese beiden Systeme sollten Kenndaten besitzen, die mit der Erregungsleistung des Erregerfelds der Maschine vereinbar sind (siehe Leistungsschild).

3) Das Aggregat bei Nenndrehzahl laufen lassen.

4) Den Strom des Erregerfelds schrittweise durch Einstellung des Regelwiderstands oder des Variac erhöhen und die Ausgangsspannungen an L1 - L2 - L3 messen. Außerdem müssen Erregerspannung und -strom im Leerlauf (siehe Leistungsschild der Maschine oder Werksprüfbericht anfordern).

Wenn sich die Ausgangsspannung mit einer Toleranz von < 1 % bei nominalem Erregungspegel und Nenndrehzahl auf ihrem Nennwert befindet, ist die Maschine in gutem Betriebszustand.

Der Fehler muss dann am Spannungsregler oder der damit zusammenhängenden Verkabelung (d. h. Spannungsregler, Verkabelung, Spannungsmessung, Hilfswicklungen) gesucht werden.

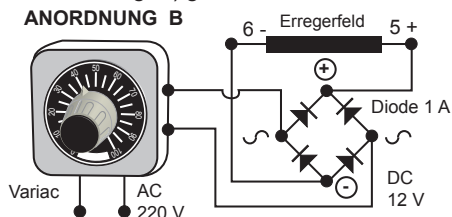

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

4.7 - Demontage, Montage

ACHTUNG

Während des Garanziezeitraums dürfen diese Arbeiten nur in einer autorisierten Werkstatt oder in unserem Werk durchgeführt werden, da ansonsten keine Garantieansprüche anerkannt werden. Der Generator muss sich bei Handhabung oder Transport in horizontaler Lage befinden (Rotor ist nicht gegen Translationsbewegungen gesichert). Die Auswahl des geeigneten Anhebeverfahrens ergibt sich aus dem Maschinengewicht.

• Benötigte Werkzeuge

Für eine vollständige Demontage der Maschine müssen Sie mindestens die folgenden Werkzeuge zur Hand haben:

- 1 Knarrenschlüssel + Aufsatz
- 1 Drehmomentenschlüssel
- 1 flachen Schraubenschlüssel 8 mm, 10 mm, 18 mm
- 1 Steckschlüssel 10, 13, 17, 18, 19, 24 mm
- 1 Abziehvorrichtung (U35) / (U32/350)
- 1 Innensechskantschlüssel 6 mm - 10 mm

• Anzugmoment der Schrauben

Siehe Kap. 5.4.

• Zugang zu den Dioden

- Die Wartungsöffnung für den Zugang zu den Dioden (111) ausbauen.
- Dioden abklemmen.
- Die Dioden mit einem Ohmmeter oder einer Prüflampe überprüfen.
- Falls die Dioden defekt sind:
 - Varistor (347) + Kupfer Shunt ausbauen.
 - Die Muttern „H“ zur Befestigung der Diodenbrücken auf der Trägerplatte entfernen.
 - Die bestückten Diodenbrücken unter Beachtung der Polarität austauschen.


• Zugang zu den Anschlüssen

Der Zugang ist direkt nach Entfernen des Klemmenkastendeckel (136) möglich.

• Ersetzen des Lagers B-Seite

- Die Wartungsöffnung für den Zugang zu den Dioden (111) ausbauen.

- Die Leiter des Erregerfelds (+ und -) abklemmen.
- Bei einem Thermofühler im Lagerschild diesen an den Klemmen abklemmen und die Schellen des Kabelstrangs bis zum Lagerschild aufbrechen.
- Das Schutzgitter Lufteintritt (51) abnehmen.
- Das Lüftergebläse des sekundären Kühlkreislaufs (118) entfernen.
- Den Lufteinlasskasten (112) entfernen.
- Die Lippendichtung B-Seite (249) entfernen.
- Die Schrauben des Innenlagerdeckels (78) entfernen.
- Das Lagerschild B-Seite (36) entfernen.
- Das Lager B-Seite (70) mit Hilfe einer Abziehvorrichtung (siehe folgende Zeichnung) ausbauen.

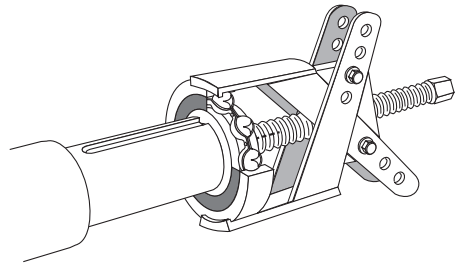

- Das neue Lager auf die Welle aufziehen, nachdem es durch Induktion auf etwa 80 °C erwärmt wurde.
- Den neuen Wellenfederring (79), die neue O-Ring-Dichtung (349) und die neue Lippendichtung B-Seite (249) im Lagerschild B-Seite (36) anbringen.
- Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um die anderen Teile wieder zu montieren.

ACHTUNG

Bei einer Demontage der Lagerschilder sollten in jedem Fall die Lager, O-Ring-Dichtungen, Wellenfederringe, Klebmittel, Lippendichtungen und Rotorerdungsring (Option) ersetzt werden.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

• Ersetzen des Lagers A-Seite

- Bei einem Thermofühler im Lagerschild diesen an den Klemmen abklemmen und die Schellen des Kabelstrangs bis zum Lagerschild aufbrechen.

- Die Lippendichtung A-Seite (247) entfernen.

- Die Schrauben des Innenlagerdeckels (68) entfernen.

- Das Lagerschild A-Seite (30) entfernen.

- Den Wellensicherungsring (67) entfernen.

- Das Lager A-Seite (60) mit Hilfe einer Abziehvorrichtung ausbauen.

- Die Rotorerdungsring (61) wieder ersetzen (Option).

- Das neue Lager aufziehen, nachdem es durch Induktion auf etwa 80 °C erwärmt wurde.

- Die neue Lippendichtung A-Seite (247) im Lagerschild A-Seite (30) anbringen.

- Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um die anderen Teile wieder zu montieren.

• Ersetzen des Silentblöcke

- Erdungsanschlüsse (121) trennen.

- Die oberen Befestigungsmuttern „HM10“ der Silentblöcke (119) abschrauben.

- Den Luftaustauscher- und die Lufteinlasskastenbaugruppe (112) heben.

- Die unteren Befestigungsmuttern „HM10“ der Silentblöcke (119) abschrauben.

- Die Silentblöcke (119) wieder ersetzen.

- Gehen Sie beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vor.

ACHTUNG

Zur persönlichen Sicherheit müssen die Erdungsanschlüsse (121) unbedingt wieder angeschlossen werden.

- Empfehlung: Sichtkontrolle der Silentblöcke alle 20.000 Stunden, ggf. wechseln.

• Demontage der Einheit

- Das Lagerschild B-Seite (36) ausbauen.

- Das Lagerschild A-Seite (30) ausbauen.

- Die Diodenzugangstür (111) ausbauen.

- Die Schmiernippelröhrchen (77) entfernen.

- Das Luftaustauscher (112) ausbauen.

- Den Lagerschildkörper A-Seite (32) demontieren.

- Den Rotor (4) A-seitig mit einem Gurt oder auf einer Tragevorrichtung lagern.

- Mit einem Hammer leicht auf das B-seitige Wellenende schlagen.

- Den Gurt mit jeder Bewegung des Rotors so verschieben, dass das Gewicht des Rotors gleichmäßig auf den Gurt verteilt ist.

ACHTUNG

Nach einer Demontage des Rotors mit Austausch von Teilen oder Neuwicklung muss der Rotor anschließend ausgewuchtet werden.

• Montage des Generators

- Die O-Ring-Dichtung (349) und den Wellenfederring (79) im Sitz des Lagerschild B-Seite (36) anbringen.

- Das Lagerschild B-Seite (36) montieren und befestigen.

- Den Rotor (4) im Stator (1) montieren und dabei darauf achten, dass die Wicklungen nicht beschädigt werden.

- Das Lagerschild A-Seite (30) montieren und befestigen.

- Das Luftaustauscher (112) wieder anbringen.

- Die Schmiernippel auf A-Seite und B-Seite (77) wieder in den Innenlagerdeckeln anbringen.

- Die Diodenzugangstür (111) wieder einbauen.

- Den Innenlagerdeckel (68) befestigen.

- Die Lippendichtung A-Seite (247) wieder anbringen.

- Die Lippendichtung B-Seite (249) wieder anbringen.

- Den Lufteinlasskasten (112) wieder montieren und befestigen.

- Das Lüftergebläse des sekundären Kühlkreislaufs (118) wieder montieren.

- Das Schutzgitter Lufteintritt (51) wieder montieren.

- Das Erregerfeld wieder anschließen und den Klemmenkastendeckel (136) schließen.

4.8 - Elektrische Kenndaten

Tabelle der durchschnittlichen Werte:
Generator-4-polig-50Hz-Standardwicklung Nr. 6S (6 Leiter) (400 V für die Erregung).
Die angegebenen Strom- und Spannungswerte beziehen sich auf Leerlauf und Betrieb mit Nennlast bei getrennter Felderregung.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

Alle Werte haben eine Toleranz von $\pm 10\%$ (genaue Werte siehe Prüfbericht) und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Widerstände bei 20 °C (Ω)

Hauptwicklungen

Dreiphasig		
Typ	Stator L/N	Rotor
L4	0.004	0.342
L6	0.003	0.379
L8	0.003	0.435
L9	0.002	0.472
L10	0.002	0.485

AREP-Hilfswicklungen

Typ	X1, X2	Z1, Z2
L4	0.249	0.297
L6	0.201	0.260
L8	0.205	0.268
L9	0.204	0.262
L10	0.208	0.269

Erreger

AREP		
Typ	Erregerfeld	Anker
L4 bis L10	12.480	0.057

• Erregerfeldströme

400V / 50Hz (A)

Dreiphasig		
AREP		
Typ	im Leerlauf	bei Nennlast
L4	0.97	2.81
L6	1.08	2.68
L8	0.87	2.52
L9	0.99	2.50
L10	0.90	2.58

Bei 60-Hz-Generatoren liegen die Werte von I_{err} etwa 5 bis 10% tiefer.

• Spannungen der Hilfswicklungen AREP (V)

Typ	X1, X2	Z1, Z2
L4	110	10
L6 bis L8	100	10
L9 bis L10	120	15

• Tabelle der Gewichte (kg)

(Die angegebenen Höchstwerte sind rein informativ)

Typ	Gesamtgewicht	Rotor
L4	2128	576
L6	2265	629
L8	2307	654
L9	2450	699
L10	2506	717

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

5 - ERSATZTEILE

5.1 - Reserveteile

Hier ist die Liste der Teile:

Montagesatz Zweilagel Standard	5364636
Lager A-Seite RLT110OU030	
Lager B-Seite RLT090OU030	
Wellenfederring B-Seite	
O-Ring-Dichtung B-Seite	
Wellensicherungsring A-Seite	
DE lip seal	
NDE lip seal	
Montagesatz Zweilagel Option	5364637
Lager A-Seite RLT110OU030	
Isoliertes Lager B-S. RLT090RI003	
Wellenfederring B-Seite	
O-Ring-Dichtung B-Seite	
Wellensicherungsring A-Seite	
Lippendichtung A-Seite	
Lippendichtung B-Seite	
Rotorerdungsring	
Komplette Halbmonde mit Dioden bestückt	5009583
Dioden: 6 direkt + 6 invertiert	
Varistor	4691053
Spannungsregler D550	5157122
Satz mit 6 Silentblöcken	5371163

5.2 - Technischer Kundendienst

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre Ersatzteilbestellungen oder Ihre Anfragen für technischen Support an service.epg@leroy-somer.com oder an Ihren nächsten Kontakt, den Sie auf www.lrsm.co/support finden. Geben Sie den kompletten Typ der Maschine, ihre Nummer und die Informationen auf dem Typenschild an.

Positionsnummern sollten aus den Explosionszeichnungen und ihre Beschreibung dem Teilverzeichnis entnommen werden.

Zur Gewährleistung einer korrekten und sicheren Funktion unserer Maschinen empfehlen wir die Verwendung von Originalersatzteilen.

Bei Beschädigungen durch die Verwendung nicht autorisierter Ersatzteile übernimmt der Hersteller keine Haftung.




Nach Beendigung der Einstellungen müssen die Verkleidungen bzw. Abdeckungen unbedingt wieder angebracht werden.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

5.3 - Explosionszeichnung, Teilverzeichnis und Anzugsmoment der Schrauben

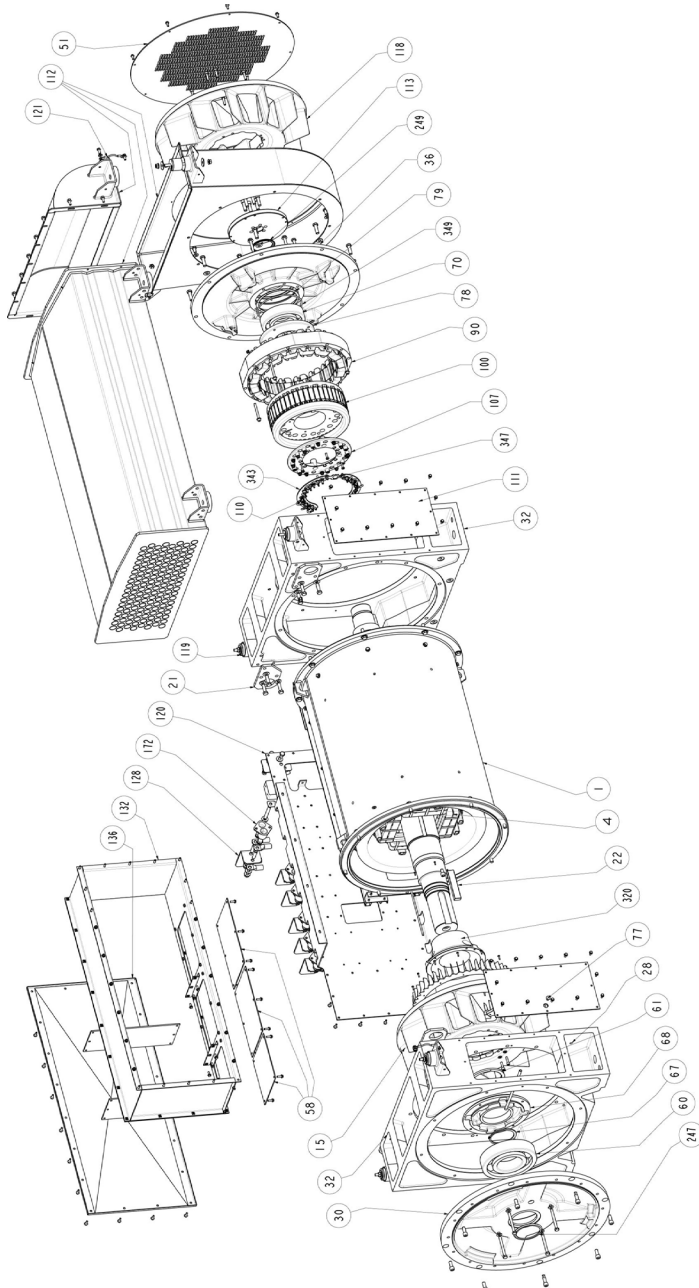

LSA 49.3**Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig**

Pos.	Mge	Beschreibung	Schrau. Ø	Moment N.m	Pos.	Mge	Beschreibung	Schrau. Ø	Moment N.m
1	1	Stator, komplett gewickelt	-	-	100	1	Anker der Erregermaschine	-	-
4	1	Rotor, komplett gewickelt	-	-	107	1	Diodenbrückehalter	-	-
15	1	Lüfterrad	M8	20	110	12	Diode	-	-
21	4	Transportöse	M12	69	111	1	Diodenzugangstür	M6	8.3
22	1	Passfeder Wellenende	-	-	112	1	Luftaustauscher und Luftenlasskasten	M8	26
28	4	Erdungsklemme	M12	35	113	1	Nabe für Lüftergebläse des sekundären Kühlkreislaufs	M12	69
30	1	Lagerschild A-Seite	M12	69	118	1	Lüftergebläse des sekundären Kühlkreislaufs	M12	69
32	2	Lagerschildkörper A-Seite und B-Seite	M12	69	119	6	Silentblocks	M10	20
36	1	Lagerschild B-Seite	M12	69	120	1	Trägerplatte Klemmenleiste	M6	8.3
51	1	Schutzgitter Lufteintritt	M6	4	121	2	Erdungsanschlüsse	M8	10
58	3	Kabeleinführungsplatte	M6	8.3	128	6	Abgangsschiene	M12	35
60	1	Lager A-Seite	-	-	132	1	Klemmenkastengehäuse	M6	8.3
61	1	Rotorerdungsring	M3	1	136	1	Klemmenkastendeckel	M6	8.3
67	1	Wellensicherungsring	-	-	172	6	Isolator	M8	10
68	1	Innenlagerdeckel	M10	40	247	1	Lippendichtung A-Seite	-	-
70	1	Lager B-Seite	-	-	249	1	Lippendichtung B-Seite	-	-
77	2	Schmiernippel	M8	20	320	1	Turbinenmuffe	-	-
78	1	Innenlagerdeckel	M10	40	343	1	Diodenbrückesatz	M6	4
79	1	Wellenfederring	-	-	347	1	Schutzvaristor (+ PCB)	-	-
90	1	Erregerfeld	M8	20	349	1	O-Ring-Dichtung	-	-

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig

Entsorgungs- und Wiederverwertungsanweisungen

Wir verpflichten uns, die Auswirkungen unserer Aktivität auf die Umwelt zu begrenzen. Wir überwachen kontinuierlich unsere Produktionsprozesse, unsere Materialbeschaffung und unser Produktdesign, um die Wiederverwertbarkeit zu verbessern und unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Diese Anweisungen dienen nur zu Informationszwecken. Es obliegt dem Anwender, die lokale Gesetzgebung für die Entsorgung und Wiederverwertung von Produkten einzuhalten.

Wiederverwertbare Stoffe

Unsere Generatoren bestehen hauptsächlich aus Eisen, Stahl und Kupferwerkstoffen, die für Wiederverwertungszwecke zurückgewonnen werden können.

Diese Stoffe können durch eine Kombination aus manueller Zerlegung, mechanischer Trennung und Schmelzprozesse zurückgewonnen werden. Unser technischer Support kann auf Anfrage detaillierte Anweisungen zur Produktzerlegung erteilen.

Abfall & Gefahrstoffe

Die folgenden Komponenten und Stoffe erfordern eine Sonderbehandlung und müssen vor dem Wiederverwertungsprozess vom Generator getrennt werden:

- Elektronische Bauteile im Klemmenkasten einschließlich dem automatischen Spannungsregler (198), den Stromtransformatoren (176), dem Funkentstörmodul und anderen Halbleitern.
 - Diodenbrücke (343) und Überspannungsschutz (347) am Rotor des Generators.
 - Größere Kunststoffteile wie z.B. der Klemmenkasten an einigen Produkten.
- Diese Komponenten sind üblicherweise mit Informationen zur Kunststoffart gekennzeichnet.

Alle oben genannten Stoffe erfordern eine Sonderbehandlung, um Abfall von wiederverwertbaren Stoffen zu trennen. Sie müssen spezialisierten Entsorgungsunternehmen übergeben werden.

Das Öl und Fett aus dem Schmierungs-system muss als Gefahrstoff angesehen und gemäß der lokalen Gesetzgebung behandelt werden.

Unsere Generatoren haben eine festgelegte Lebensdauer von 20 Jahren. Nach diesem Zeitraum ist der Generator unabhängig von seinem Zustand außer Betrieb zu setzen. Jeder weitere Betrieb nach diesem Zeitraum unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

LSA 49.3

Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig



Angoulême, 16. Juni 2024

EG-Erklärung

Moteurs Leroy-Somer erklärt hiermit, dass die elektrischen Generatoren der Typen:

LSA 40 – LSA 42.3 – LSA 44.3 – LSA 46.3 – LSA 47.2 – LSA 47.3 – LSA 49.1 – LSA 49.3 – LSA 50.1 – LSA 50.2 – LSA 51.2 – LSA 52.2 – LSA 52.3 – LSA 53 – LSA 53.1 – LSA 53.2 – LSA 54 – LSA 54.2 – LSA 55.3 – TAL040 – TAL 042 – TAL 044 – TAL 046 – TAL 047 – TAL 047.3 – TAL 049 – LSAH 42.3 – LSAH 44.3

sowie die von dem Unternehmen oder in seinem Namen hergestellten und davon abgeleiteten Baureihen zu folgenden:

MOTEURS LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy
16015 Angoulême
France

LEROY-SOMER ELECTRO-TECHNIQUE Co., Ltd

No1 Amosheng Road, Galshan Town,
Cangshan District,
Fuzhou, Fujian 350026
China

MLS HOLICE STLO.SRO

Sládkovského 43
772 04 Olomouc
Czech Republic

NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE

#45, Nagarur, Huskur Road
Off Tumkur Road,
Bengaluru-562 162
India

MOTEURS LEROY-SOMER

1, rue de la Burelle
Boite Postale 1517
45800 St Jean de Braye France

NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI

#64/A, Main Road,
Tarihah Industrial Area,
Tarihah, Hubli-580 026
India

erfüllen die Anforderungen folgender Normen und Richtlinien:

Konformitätserklärung:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU vom 26. Februar 2014.
- EN und IEC 60034-1, 60034-5 und 60034-22.
- ISO 8528-3 „Wechsel-Stromerzeugungsaggregate mit Antrieb durch Hubkolben-Verbrennungsmotoren - Teil 3: Wechselstrom-Generatoren für Stromerzeugungsaggregate“.

Diese Generatoren erfüllen auch die ROHS-Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 und sein Anhang II 2015/863 vom 31. März 2015, sowie die EMV-Richtlinie 2014/30/EU vom 26. Februar 2014.

Einbauerklärung:

Diese Generatoren sind so konstruiert, dass sie die wesentlichen Anforderungen Anhang I, Kapitel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1 bis 1.3.3, 1.3.6 bis 1.3.8.1, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2 bis 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (außer 1.7.1.2) der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, sowie Anhang VII, Teil B dieser Richtlinie und die oben genannten Normen erfüllen.

Folglich sind diese „Unvollständige Maschinen“ so konzipiert, dass sie in kompletten Energie-erzeugungsaggregaten verwendet werden können, die der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006 entsprechen müssen.

WARNUNG:

Die oben genannten Generatoren dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Konformität der Maschinen, in die sie eingebaut werden sollen, zu den Richtlinien 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2015/863 sowie den anderen gegebenenfalls anzuwendenden Richtlinien erklärt wurde.

Moteurs Leroy-Somer verpflichtet sich, einer ausreichend begründeten Anfrage seitens nationaler Behörden nachzukommen und relevante Informationen zum Generator weiterzuleiten.

Verantwortlich für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen und dieser Erklärung sind:

Yannick MESSIN, Leiter technische Abteilung LS Orléans, 1 rue de la Burelle, 45800 Saint Jean de Braye
Jean-Pierre CHARPENTIER, Leiter technische Abteilung LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angoulême

J.P. CHARPENTIER – Y. MESSIN

Moteurs Leroy-Somer

Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16015 Angoulême cedex 9 - France

T: +33 (0)5 45 64 45 64 / www.nidecpower.com

SAS with share capital of 32,239,235 € - RCS Angoulême 338 567 258.

4152 de - 2024.06 / w

Die EG-Konformitäts- und Einbauerklärung ist auf Wunsch bei Ihrem Ansprechpartner erhältlich.

LSA 49.3**Niederspannungsgenerator - IC6 / CACA / TEAAC - 4-polig**

Service und Support

Unser weltweites Service-Netzwerk steht Ihnen mit mehr als 80 Stützpunkten zur Verfügung. Unsere Präsenz vor Ort ist Ihre Garantie für schnelle und effiziente Reparaturen, Support-Leistungen und Wartungsarbeiten.

Vertrauen Sie in der Wartung Ihres Generators und der Unterstützung durch die Experten für Stromerzeugungssysteme. Unser Personal vor Ort ist qualifiziert und geschult, um in jeder Umgebung und an allen Maschinentypen zu arbeiten.

Wir kennen den Betrieb von Generatoren und verschaffen den bestmöglichen Service zur Optimierung Ihrer Betriebskosten.

Wo wir helfen können:



Kontakt:

Nord- und Südamerika: +1 (507) 625 4011

EMEA: +33 238 609 908

Asien Pazifik: +65 6250 8488

China: +86 591 8837 3010

Indien: +91 806 726 4867



 service.epg@leroy-somer.com

Scannen Sie den Code oder begeben Sie sich nach:

www.lrsn.co/support



www.nidecpower.com

Connect with us at:

