

R150

Автоматические регуляторы напряжения

Установка и обслуживание

LEROY-SOMER™

Nidec
All for dreams

R150**Автоматические регуляторы напряжения**

В данном руководстве содержится основная информация о регуляторе напряжения, установленном в приобретенный вами генератор.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением устройства прочтите до конца данное руководство по установке и обслуживанию.

Все операции с данным устройством и необходимые оперативные вмешательства должны проводиться квалифицированными специалистами.

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Описывая операции, мы указываем рекомендации или, при помощи специальных символов, хотим привлечь ваше внимание к возможным опасным ситуациям. Просим вас внимательно прочитать все инструкции по безопасности и внимательно им следовать.

ВНИМАНИЕ

Знак предупреждает о действиях, которые могут нанести вред или привести к выходу из строя оборудования.



Указания по безопасности во избежание возникновения опасных ситуаций для операторов.



Указания по безопасности во избежание удара электрическим током.



Все операции по обслуживанию или ремонту регулятора должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим опыт обслуживания электрических и механических компонентов.



При вращении генератора с частотой менее 28 Гц в течение более 30 секунд и установленном аналоговом регуляторе необходимо отключить питание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный регулятор может быть установлен в генераторы, маркированные знаком CE.

Данное руководство должно быть передано конечному пользователю.

© Компания оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своих продуктов с целью их соответствия последним техническим разработкам. В этой связи информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Запрещается воспроизводство данного документа в любой форме без предварительного согласия правообладателя.

Все товарные знаки и изделия являются зарегистрированными.

R150

Автоматические регуляторы напряжения

СОДЕРЖАНИЕ

1 - ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	4
2 - ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АРН	4
3 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	5
4 - СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ АРН	6
5 - НАСТРОЙКИ АРН	7
5.1 - V-TRIM: V (РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ)	7
5.2 - FRO: UF (ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ)	7
5.3 - STAB: S (СТАБИЛЬНОСТЬ)	7
5.4 - QUADRATURE DROOP: DROOP (КВАДРАТУРНЫЙ СТАТИЗМ)	7
5.5 - ACCESSORY (DC INPUT): AC (ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА) ..	7
6 - РЕГУЛЯТОРЫ НАСТРОЙКИ АРН	7
7 - ТАБЛИЦА ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК	8
8 - ПРОВЕРКИ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА	9
9 - ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ	10
10 - РАЗМЕРЫ	11
11 - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	12
11.1 - Наименование	12
11.2 - Служба технической поддержки	12

Инструкции по утилизации и переработке

R150**Автоматические регуляторы напряжения****1 - ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Автоматический регулятор напряжения (АРН) представляет собой компактное, высокопроизводительное, защищенное от внешних воздействий устройство. АРН создан на основе новейших технологий, в нем применен эффективный полупроводник, позволяющий добиться высокого уровня миниатюризации, при применении на трехфазных и однофазных бесщеточных генераторах переменного тока в рамках входных и выходных пределов, устройство характеризуется высокой надежностью.

АРН подает возбуждение постоянного тока на якорь возбудителя бесщеточного генератора для поддержания напряжения на выводах в узких границах от ОТСУТСТВИЯ НАГРУЗКИ до ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ.

Время восстановления 98% номинального напряжения после внезапной нагрузки составляет 0.5 секунды. Пожалуйста, имейте в виду, что динамические характеристики, такие как падение напряжения и время восстановления, в основном, определяются параметрами конструкции генератора и возбудителя. Оптимальные характеристики работы регулятора достигаются при полном силовом возбуждении около 60 В постоянного тока.

Генератор задействует контур с датчиком измерения истинных среднестатистических значений, фильтр скорости нарастания напряжения (dV/dt) и специальные фильтры для НЕЛИНЕЙНОЙ нагрузки, такой как зарядное устройство аккумуляторной батареи, приводы постоянного тока и т.д.

Регулирование напряжения гарантируется только при линейной нагрузке. Серьезно искажающие НЕЛИНЕЙНЫЕ нагрузки могут вызвать проблемы с регулировкой.

Перед доставкой, в соответствии с программой обеспечения качества, АРН проходит проверку на стандартное напряжение и частоту.

АРН R150 оснащен двумя вспомогательными входными клеммами A1 и A2. Подача на эти клеммы напряжения ± 4.5 В постоянного тока позволяет регулировать выходное напряжение генератора в пределах $\pm 10\%$.

Мощность возбуждения снимается с выходной обмотки основного генератора.

В регуляторе реализована схема плавного включения, обеспечивающая плавную регулировку увеличения выходного напряжения генератора.

Цель предотвращения спада частоты постоянно обеспечивает защиту генератора при понижении скорости за пределы порогового уровня, пропорционально понижая выходное напряжение генератора.

АРН дает возможность подсоединения трансформатора тока для создания статизма, необходимого для распределения кВАр на грузки при параллельной работе.

2 - ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АРН

АРН получает питание с выводов фаза-нейтраль генератора переменного тока на уровне 277 В переменного тока СКЗ при 50 или 50 Гц. Измеряемое напряжение, которое является регулируемым напряжением, подается с междуфазовых выводов (для 3 фаз) и с вывода фаза-нейтраль (для 1 фазы). АРН является важной частью системы с замкнутым контуром, состоящей из поля генератора, якоря генератора и АРН.

АРН сначала доводит остаточное напряжение генератора до номинального уровня. Когда генератор загружен, измеренное напряжение понижается и возникает напряжение рассогласования, необходимое для работы системы управления с замкнутым контуром.

АРН оснащен мощным усилителем, а также опорной схемой линейного изменения сигнала. В зависимости от значения напряжения на выходе усилителя пересечение с опорным напряжением происходит либо в начале, либо в конце полупериода.

. В точке изменения производится импульс возбуждения для запуска силовой установки.

Если силовая установка запускается в начале полупериода, в якорь возбудителя поступает больше напряжения, а если запускается в конце полупериода, в якорь возбудителя поступает меньше напряжения.

Для понижения напряжения генератора на низкой скорости подается дополнительный сигнал, обратный пропорциональный скорости. При более высокой скорости, понижение напряжения опережает понижение скорости.

АРН типа R150 оснащен двумя вспомогательными входными клеммами - A1 и A2. Эти клеммы можно использовать для приема управляющего сигнала постоянного тока (изолированного) от внешних регуляторов, таких как автоматический регулятор частоты и мощности, автосинхронизатор и т.п.

Важно, чтобы входящий сигнал постоянного тока был электрически изолированным от фазовых выводов.

R150**Автоматические регуляторы напряжения****3 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

1) Измерительный вход.

- Напряжение: 240 В переменного тока $\pm 10\%$ для 1 фазы, от 380 В до 480 В переменного тока $\pm 10\%$ для 3 фаз, 2 фазовых датчика цепи АРН для измерения истинных средних значений междуфазовых колебаний. Для бесперебойного измерения и регулирования измеренного напряжения используйте резисторную схему (SMD).

2) Входная мощность

- Напряжение: 415 В для 3 фаз и до 240 В для 1 фазы.
- Частота: 50/60 Гц

3) Выходная мощность

- Напряжение: 105 В постоянного тока при 240 В переменного тока на входе
- Сила тока:

- 6 А постоянного тока в продолжительном режиме
- 8 А в течение 30 сек. (если позволяет сопротивление якоря возбuditеля)

4) Температура эксплуатации: от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$

5) Температура хранения: от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$

6) Регулировка напряжения: мин. $\pm 10\%$ номинального напряжения.

7) Регулировка стабильности напряжения: для получения хорошей переходной характеристики установившегося режима стабильного напряжения.

8) Удаленная регулировка напряжения: для изменения на $\pm 10\%$ заданного напряжения на выводах (с помощью потенциометра 2Вт / 2.5Вт, 1Вт).

9) Статизм для параллельной работы: Статизм 4% для 5 ампер с фазы «U».

10) Дополнительные входы A1 & A2: ± 4.5 В постоянного тока приводит к изменению напряжения на выводах генератора на $\pm 10\%$.

11) Регулировка пониженной частоты: возможна на уровне ниже 46 Гц для 50 Гц и на уровне ниже 56 Гц для 60 Гц.

12) Рост напряжения: ≥ 2 вольт (L-N)

13) Регулировка напряжения: $\pm 0.8\%$ на выводах АРН.

14) Тепловой дрейф: отклонение параметров в 1% при изменении температуры на 30°C

15) Время отклика: менее 50 миллисекунд.

16) Отклик замкнутого контура: обычно, 0,5 сек. для восстановления 98% заданного напряжения с кратностью форсирования возбуждения 1:2.

17) Защита от пропадания сигнала выходного напряжения: при размыкания контура контроля напряжения выходное напряжение снижается до остаточного значения.

18) Защита от перевозбуждения: от 10 В до 105 В постоянного тока.

Заводская настройка: 105 В постоянного тока

19) Защитный предохранитель: 6 ампер, 240 В переменного тока

20) Изоляция потенциометров: все потенциометры, кроме потенциометра подстройки напряжения, изолированы.

21) Индикатор падения частоты: светодиодный (UF - Пониженная частота).

22) Индикатор пропадания сигнала выходного напряжения: светодиодный (SL - Потеря сигнала).

23) Защита устройств: для защиты от скачков напряжения следует обеспечить наличие сглаживающего RC-фильтра (резистор-конденсатор).

24) Герметизация / нанесение защитного покрытия: компоненты АРН должны быть полностью защищены полиуретановым полимерным покрытием, поглощающим при работе импульсные помехи и колебания.

25) Возбуждение генератора (типовое)

- Полная нагрузка:

- Напряжение возбуждения: от 40 до 50 вольт
- Ток возбуждения: от 2.5 до 5 ампер

26) Маркировка выводов: см. чертеж

27) Испытания АРН: испытание на отказ; циклическое воздействие температуры; статические испытания; проверка изменения напряжения; проверка выдачи номинального напряжения; проверка при снижении частоты вращения; проверка стабильности; проверка быстроразъемных соединений; проверка удаленного регулирования напряжения; проверка; проверка входного напряжения постоянного тока.

28) Размеры:

- Габаритные: 135 x 110 x 47,5 (в мм)

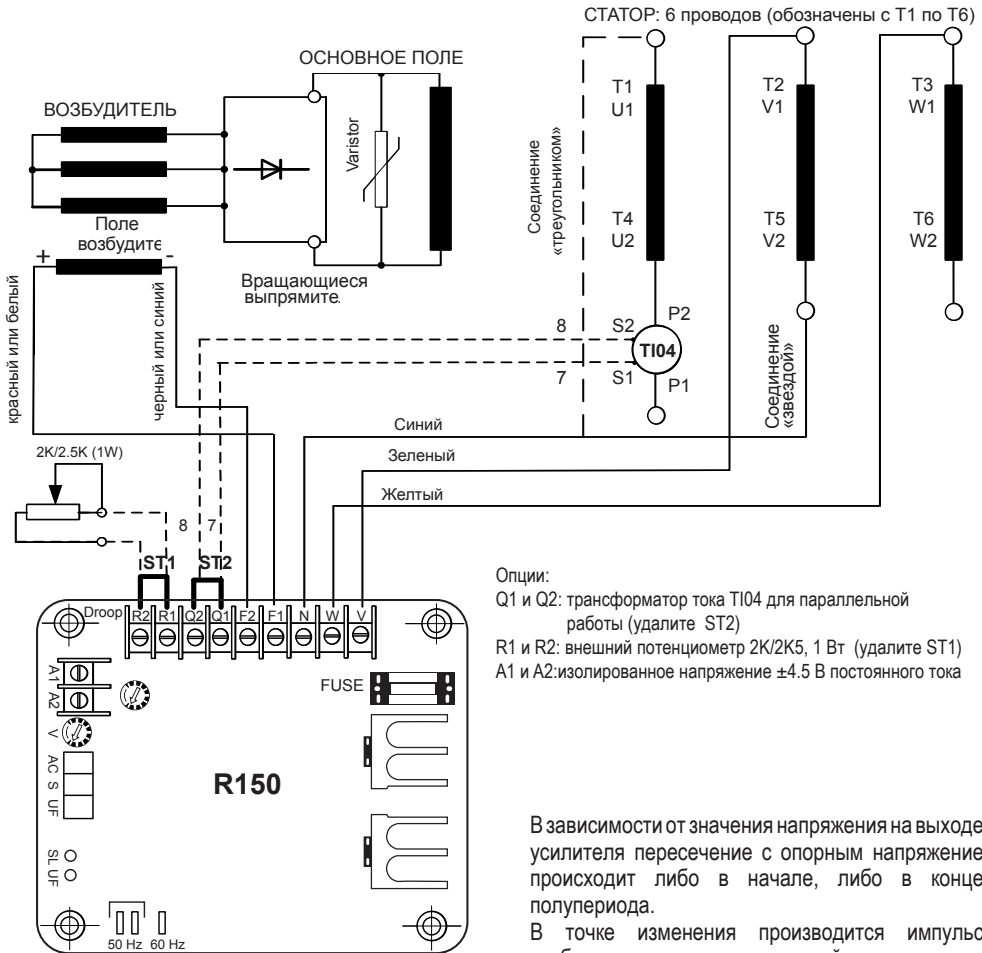
- Монтажные: 115 x 90 (в мм)

- Диаметр крепежного отверстия: 9 (в мм)

29) Вес: 320 грамм

R150**Автоматические регуляторы напряжения****4 - ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ АРН**

АРН получает питание с выводов фаза-нейтраль генератора переменного тока на уровне 240 В переменного тока при 50/60 Гц. Измеряемое напряжение, которое является регулируемым напряжением, подается с междуфазовых выводов генератора.

**Опции:**

Q1 и Q2: трансформатор тока T104 для параллельной работы (удалите ST2)

R1 и R2: внешний потенциометр 2K/2K5, 1 Вт (удалите ST1)

A1 и A2: изолированное напряжение ± 4.5 В постоянного тока

В зависимости от значения напряжения на выходе усилителя пересечение с опорным напряжением происходит либо в начале, либо в конце полупериода.

В точке изменения производится импульс возбуждения для запуска силовой установки.



Только квалифицированный персонал может заменять / работать с АРН.
Не превышайте номинальный уровень напряжения.

АРН сначала доводит остаточное напряжение генератора до номинального уровня.

Когда генератор загружен, измеренное напряжение понижается и становится напряжением сигнала ошибки, требующего перехода на систему с замкнутым контуром.

R150**Автоматические регуляторы напряжения****5 - НАСТРОЙКИ APH****5.1 - V-TRIM: V (РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ)**

Эта функция предназначена для регулировки напряжения в пределах $\pm 12\%$ от номинального напряжения с помощью потенциометра. После достижения номинальной скорости, поверните ручку потенциометра «POT» по часовой стрелке для повышения напряжения и против часовой стрелки для его уменьшения.

Предусмотрено подключение к APH внешнего потенциометра для удаленной регулировки напряжения.

5.2 - FRO: UF (ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ)

Эта функция предназначена для защиты генератора переменного тока от длительной работы на пониженной скорости с помощью потенциометра. APH понижает напряжение пропорционально понижению скорости относительно заданного значения. Процедура настройки потенциометра «FRO»:

Запустите генератор на полную скорость (50 Гц), поверните потенциометр «FRO» на несколько оборотов по часовой стрелке, убедитесь в том, что напряжение не увеличивается. Теперь медленно поверните потенциометр «FRO» против часовой стрелки. В определенный момент, загорится красный светодиодный индикатор, и напряжение начнет понижаться, при этом, прекратите вращение потенциометра и поверните его на два оборота по часовой стрелке по восстановлению номинального напряжения.

Заводская настройка по умолчанию: 46 Гц.

Для работы при 60 Гц, перенастройте

потенциометр «FRO» на 56 Гц согласно вышеописанной процедуре.

5.3 - STAB: S (СТАБИЛЬНОСТЬ)

Эта функция предназначена для снижения колебаний напряжения с помощью потенциометра. Поверните потенциометр по часовой стрелке для повышения стабильности показателей напряжения (для снижения колебаний). Слишком интенсивное вращение потенциометра приведет к замедленной реакции и, иногда, также к возникновению колебаний напряжения.

Заводская настройка по умолчанию немного выше критического затухания (где-то на полпути вращения).

5.4 - QUADRATURE DROOP: DROOP (КВАДРАТУРНЫЙ СТАТИЗМ)

На APH имеется потенциометр для регулировки статизма для параллельной работы генераторов переменного тока. Подсоедините трансформатор тока в соответствии со схемой соединений APH. Поверните ручку потенциометра по часовой стрелке для повышения статизма и наоборот.

5.5 - ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА: AC

Модель R150 оснащена двумя вспомогательными клеммами A1 и A2 для подачи от ± 1 до ± 4.5 В постоянного тока постоянного тока. Изменение напряжения на выводах составит $\pm 10\%$ от номинального напряжения.

Внимание: для применения потенциометра требуется отвертка типа «Vishay Trimmer», модель 8.

6 - РЕГУЛЯТОРЫ НАСТРОЙКИ APH

Обозначение	Регулятор	Назначение	Направление вращения
V	VOLTS	Для регулировки выходного напряжения генератора	Для повышения выходного напряжения, поверните по часовой стрелке
UF	UFRO	Для задания точки перегиба пониженной частоты	Для уменьшения значения точки перегиба, поверните по часовой стрелке
S	STAB	Для снижения колебаний напряжения	Для повышения стабильности напряжения, поверните по часовой стрелке
DROOP	DROOP	Для задания статизма по напряжению.	Для повышения статизма, поверните по часовой стрелке
AC	ACC (DC i/p)	Используется для автосинхронизации.	Для повышения коэффициента, поверните по часовой стрелке

R150**Автоматические регуляторы напряжения****7 - ТАБЛИЦА ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК**

Признак	Причина	Действие
Напряжение не достигает номинального значения	Сгоревший предохранитель	Проверьте и замените
	Слабое остаточное напряжение между контактами U и N.	Если остаточное напряжение генератора при номинальной скорости составляет менее 2,5 В переменного тока (L-N), отключите регулятор и подсоедините плюс батареи 24В постоянного тока на клемму F1, а минус - на клемму - F2. диода (например BY 127) непосредственно к выводам якоря возбuditеля, с подключением катода диода к клемме F1, а анода - к клемме F2, при подаче возбуждения поможет восстановить остаточное напряжение. Внимание: После подачи возбуждения удалите диод (BY-127) . Плюс батареи 24 В должен быть подсоединен только к F1, а минус - к F2. Обратное подсоединение приведет к немедленному перегоранию диода BY127.
	Неправильное соединение	Проверьте схему соединений
	Неисправность вращающегося диодного моста и/или предохранителя.	Проверьте и замените
	Неисправный щитовой вольтметр	Проверьте и исправьте
	Неисправный АРН (повторяющиеся сгорания предохранителей)	Замените после проведения статических испытаний
Слишком высокое выходное напряжение	Короткое замыкание возбuditеля	Проверьте и исправьте
	Плохое соединение или отсутствие соединения с выводом 'U' регулятора. Неисправный АРН	Проверьте и исправьте Проведите статические испытания и, при необходимости, замените
Слишком низкое выходное напряжение	Низкая скорость двигателя	Проверьте и исправьте
	Потеря сигнала измерения в цепи	Проверьте и исправьте
	Неисправный АРН	Замените АРН
Колесание напряжения	Плохая фиксация стабилизирующего потенциометра	Поверните по часовой стрелке чтобы уменьшить колебания
	Нестабильная скорость двигателя	Проверьте и отрегулируйте регулятор
	Сильные колебания нагрузки	Проверьте и исправьте
	Высокий процент нелинейной нагрузки	Проверьте и снизьте нелинейную нагрузку
	Высокое сопротивление генератора (при нелинейной нагрузке)	Свяжитесь с изготовителем генератора
Плохая регулировка	Поле возбuditеля потребляет более 105 В постоянного тока	Неверный выбор очень низкого уровня нагрузки Проверьте и исправьте
	Просадка скорости двигателя при набросе нагрузки (активной нагрузки)	Отрегулируйте регулятор и понизьте активную нагрузку

R150**Автоматические регуляторы напряжения****8 - ПРОВЕРКИ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА****Оборудование: Цифровой мультиметр**

В цифровом мультиметре выберите режим проверки диодов. Сопротивление между F1 и F2 должно быть в диапазоне 0.4-0.6 кОм при подключении измерительной клеммы COM мультиметра к клемме F1 АРН и бесконечное значение (разрыв) при обратном подключении (COM клемма мультиметра подключена к F2).

НОЛЬ означает выход АРН из строя в обоих случаях. Проведение дальнейших испытаний (статических или динамических) запрещено, так как это приведет к сгоранию предохранителя.

Сопротивление между F2 и U при прямом и обратном подключении должно около 180 кОм.

Сопротивление между F2 и V (подсоединение общего провода мультиметра к выводу АРН V должно показать 2.2 МОм в диапазоне 10 МОм и обратное подсоединение общего провода мультиметра к выводу АРН F2 должно показать 15МОм.

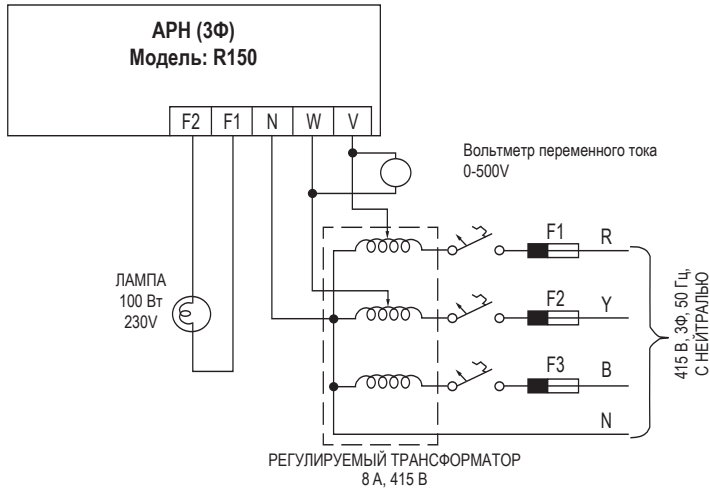
НОЛЬ означает выход АРН из строя в обоих случаях. Проведение дальнейших испытаний (статических или динамических) запрещено, так как это приведет к сгоранию предохранителя.

Сопротивление между U и V должно показать от 300кОм до 400 кОм. Разрыв цепи (бесконечное сопротивление) означает неисправность АРН. При проведении статических испытаний, лампа не ПОГАСНЕТ, или, при соединении с генератором, будет выдаваться максимальное напряжение (ТОЛЬКО для 3 фаз).

Сопротивление между U и N1 должно показать от 200 кОм до 260 кОм. Разрыв цепи (бесконечное сопротивление) означает неисправность АРН.

При проведении статических испытаний, лампа не ПОГАСНЕТ, или, при соединении с генератором, будет выдаваться максимальное напряжение (ТОЛЬКО для 1 фазы).

Измерение сопротивления на клеммах N и F1 должно показать значение около 0 Ом. При разрыве цепи (бесконечное сопротивление) лампанебудетгоретьприпроведениистатических испытаний.

R150**Автоматические регуляторы напряжения****9 - ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ****Для трехфазного подключения****ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ АРН ПРИ 3Х ФАЗНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ**

Испытания можно проводить, только убедившись в том, что регулятор прошел проверки с помощью мультиметра. Подсоедините регулятор к трехфазному источнику регулируемого напряжения, как показано на схеме данного руководства.

1. Установите потенциометр «V-TRIM» в минимальное положение.
2. Установите потенциометр «FRO» в максимальное положение.
3. Повышайте подаваемое напряжение. Свечение лампы должно усиливаться. При напряжении около 360-380 В лампа должна медленно погаснуть. При дальнейшем росте напряжения до 415 В лампа будет выключена. Понижьте напряжение до значения менее 360 вольт - лампа опять должна начать ярко светиться.
4. Поворот ручки потенциометра «FRO» против часовой стрелки медленно погасит лампу. Теперь поверните ручку потенциометра «FRO» по часовой стрелке. Лампа должна опять начать светиться.

5. Сложно описать статические испытания для проверки стабильности напряжения, так как это лучше делать при испытании непосредственно в составе генератора. Однако, исправный регулятор будет работать в соответствии с нижеприведенным описанием.

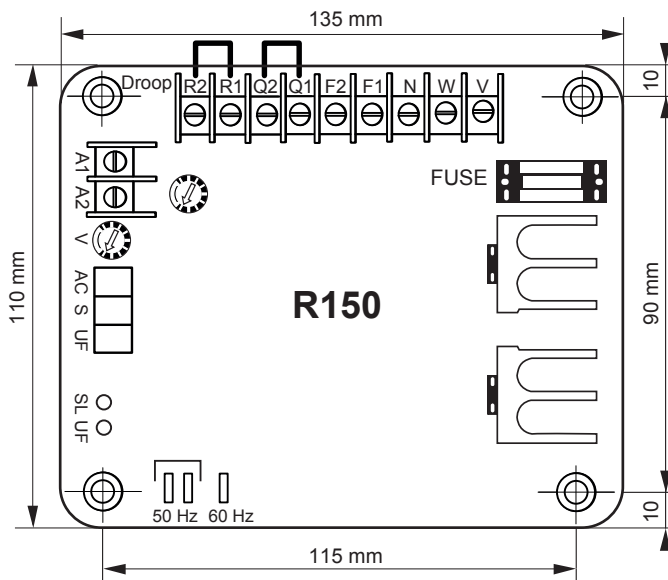
Сначала поверните ручку потенциометра «STAB» до упора против часовой стрелки. Проведите статические испытания в соответствии с пп. 1, 2 и 3, лампа довольно быстро погаснет при 360-380 В и опять быстро загорится при понижении напряжения до значения менее 360 В. Теперь поверните ручку потенциометра «STAB» до упора по часовой стрелке, проведите статические испытания в соответствии с пп. 1, 2 и 3, лампа должна гораздо медленнее погаснуть и гораздо медленнее загореться вновь. По окончании проведения испытания установите ручку потенциометра в среднее положение.

Если регулятор работает в соответствии с вышеописанным, он находится в рабочем состоянии.

R150

Автоматические регуляторы напряжения

10 - РАЗМЕРЫ



R150**Автоматические регуляторы напряжения****11 - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ****11.1 - Наименование**

Описание	Тип	Код
АРН	R150	5014127

11.2 - Служба технической поддержки

Специалисты нашей службы технической поддержки готовы предоставить вам любую необходимую информацию.

Вы всегда можете отправить свой запрос на поставку запасных частей или для получения консультации на электронный адрес service.epg@leroy-somer.com или ближайшему лицу для связи, контакты которого можно найти по ссылке www.lrsom.co/support, при этом укажите серийный номер регулятора и его тип.

Для достижения оптимальной производительности и высокого уровня безопасности наших машин настоятельно рекомендуем пользоваться оригинальными запасными частями.

В противном случае производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.

R150**Автоматические регуляторы напряжения****Инструкции по утилизации и переработке**

Мы стремимся ограничить влияние своей деятельности на окружающую среду. Мы непрерывно контролируем производственные процессы, происхождение материалов и конструкцию изделий, чтобы повысить пригодность материалов к переработке для вторичного использования и снизить воздействие на окружающую среду.

Настоящие инструкции предоставлены только для информации. Пользователь несет ответственность за соблюдение местного законодательства в отношении утилизации и переработки продукции.

Отходы и опасные материалы

Для следующих компонентов и материалов требуется специальная обработка а также, они должны быть отделены от генератора до процесса переработки:

- материалы электронных приборов в клеммной коробке, включая автоматический регулятор напряжения (198), трансформаторы тока (176), устройство для подавления помех и другие полупроводники;
- диодный мост (343) и ограничитель перенапряжения (347), которые установлены на роторе генератора;
- основные пластиковые детали, в зависимости от конструкции клеммной коробки на некоторых изделиях. Как правило, на таких деталях указан тип пластика.

Чтобы разделить отходы и перерабатываемые материалы, требуется специальная обработка всех вышеперечисленных материалов. Этой переработкой должны заниматься специализированные компании по утилизации.

R150

Автоматические регуляторы напряжения

Обслуживание и поддержка

Глобальная сервисная сеть Leroy Somer включает более 80 предприятий по всему миру. Присутствие в большинстве стран мира обеспечивает возможность проведения быстрого и качественного ремонта, технического обслуживания и оказания поддержки.

Доверьте проведение ремонта и технического обслуживания Вашего оборудования экспертам. Сервисные инженеры Leroy Somer обладают прекрасной технической базой и знаниями для ремонта всех типов генераторов в любых, даже экстремальных условиях.

Мы, как никто другой, знаем обо всех особенностях каждого генератора и готовы предложить Вам лучшие условия на рынке для сокращения Ваших эксплуатационных затрат.

В чем мы можем помочь:



Свяжитесь с нами:

Северные и Южная Америка: +1 954 624 4011

Европа и остальные страны мира: +1 954 624 908

Азия: +65 6250 8488

Китай: +86 591 88373036

Индия: +1 954 624 4867

Средний Восток: +971 4 5687431



Отсканируйте код или перейдите по адресу:

 service.epg@leroy-somer.com

www.lrsr.co/support

LEROY-SOMERTM

www.leroy-somer.com/epg

[Linkedin.com/company/leroy-somer](https://www.linkedin.com/company/leroy-somer)

[Twitter.com/Leroy_Somer_en](https://twitter.com/Leroy_Somer_en)

[Facebook.com/LeroySomer.Nidec.en](https://www.facebook.com/LeroySomer.Nidec.en)

[YouTube.com/LeroySomerOfficiel](https://www.youtube.com/LeroySomerOfficiel)



Nidec
All for dreams