




Power

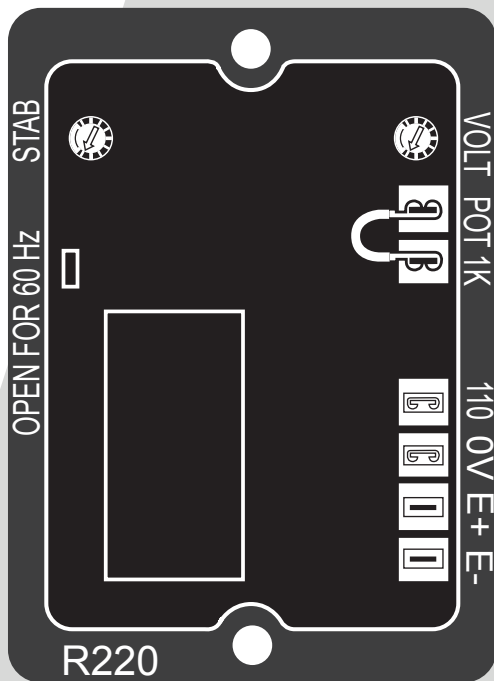

R220

Automatische Spanningsregelaar

Installatie en onderhoud

R220

Automatische Spanningsregelaar

Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt.

We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Alvorens uw toestel te gebruiken, moet u deze installatie- en onderhoudshandleiding volledig gelezen hebben.

Alle werkzaamheden en interventies die nodig zijn voor het gebruik van dit toestel, moeten door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

Onze technische dienst staat tot uw beschikking voor alle informatie die u nodig zou kunnen hebben.

De verschillende in deze handleiding beschreven interventies gaan vergezeld van aanbevelingen of symbolen om de gebruiker te waarschuwen voor ongevalrisico's. U moet de onderstaande veiligheidssymbolen begrijpen en opvolgen.

OPGELET

Veiligheidssymbool voor een interventie die het toestel of het materiaal in de omgeving zou kunnen beschadigen of vernielen.



Veiligheidssymbool dat een algemeen gevaar voor het personeel aangeeft.



Veiligheidssymbool dat een elektrisch gevaar voor het personeel aangeeft.



Alle onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de spanningsregelaar moeten uitgevoerd worden door personeel dat opgeleid is voor de inbedrijfstelling, het onderhoud en de reparatie van elektrische en mechanische onderdelen.



Wanneer de wisselstroomgenerator gedurende 30s met een analoge regelaar wordt aangedreven op een frequentie van minder dan 28 Hz, dan moet de wisselstroomvoeding van de alternator onder-broken worden.

WAARSCHUWING

Deze regelaar kan in een machine met CE-markering ingebouwd worden. Deze handleiding dient doorgegeven te worden aan de eindgebruiker.

© 2024 Moteurs Leroy-Somer SAS
Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angoulême
338 567 258.

Wij behouden ons het recht voor om de kenmerken van dit product op elk moment te wijzigen om er de laatste technologische ontwikkelingen in te verwerken. De informatie in dit document kan dus zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit document mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

Alle merken en modellen zijn geregistreerd en octrooien zijn aangevraagd.

R220

Automatische Spanningsregelaar

INHOUDSOPGAVE

1 - STROOMVOORZIENING	4
1.1 - Bekrachtigingssysteem SHUNT	4
2 - REGELAAR R220	4
2.1 - Eigenschappen	4
2.2 - Opties van de regelaar	4
3 - INSTALLATIE - INBEDRIJFSTELLING	5
3.1 - Elektrische controle van de regelaar	5
3.2 - Afstellingen	5
3.3 - Elektrische storingen	6
4 - RESERVEONDERDELEN	7
4.1 - Aanduiding	7
4.2 - Dienst voor technische bijstand	7

Instructies voor verwijdering en recycling

OPGELET

De R220-regelaar kan niet gebruikt worden in één kanaal va 60Hz.

De R220 is een product met IP00. Het moet geïnstalleerd worden in een unit, zodat de kap hiervan voor een minimale globale bescherming van IP20 zorgt (het mag uitsluitend geïnstalleerd worden op onze alternatoren op de hiervoor bedoelde plaats, om van buitenaf gezien over een hogere beschermingsgraad dan IP20 te beschikken).

R220

Automatische Spanningsregelaar

1 - STROOMVOORZIENING

1.1 - Bekrachtigingssysteme SHUNT

De alternator met shuntbegrachtiging wordt automatisch bekrachtigd met een spanningsregelaar R220. De regelaar regelt de bekrachtigingsstroom in functie van de uitgangsspanning van de alternator. De zeer eenvoudig opgebouwde alternator met shuntbegrachtiging bezit geen kortsluitvermogen.

2 - REGELAAR R220

2.1 - Eigenschappen

- Opslag: -55°C; +85°C
- Werking: -40°C; +65°C
- Spanningsregeling: $\pm 0,5\%$
- Bereik stroomvoorziening / spanningsdetectie 85 tot 139V (50/60Hz).
- Snelle beantwoordingstijd (500 ms) voor een tijdelijke spanningsvariatie-amplitude van $\pm 20\%$.
- Afstelling van de spanning **P1**
- Afstelling van de stabiliteit **P2**

- Bescherming van de stroomvoorziening d.m.v. een zekering van 8A, langzame werking (verdraagt 10 A gedurende 10 s). De zekering is verzonken in hars en kan niet vervangen worden.

- Frequentie: 50 Hz met strap **ST3** - 60 Hz strap **ST3** open.

- De maat van de punt van de schroevendraaier voor het verstellen van de potentiometer is 2,5 mm.


2.2 - Opties van de regelaar

Potentiometer afstelling spanning op afstand, min. 1000 Ω / 0,5 W; afstelbereik $\pm 5\%$.

- Verwijder de strap **ST4**.



Voor het bekabelen van de externe potentiometer; de draden van de "aarde" en de klemmen van de potentiometer (draden met het potentiaal van het vermogen) moeten geïsoleerd worden.

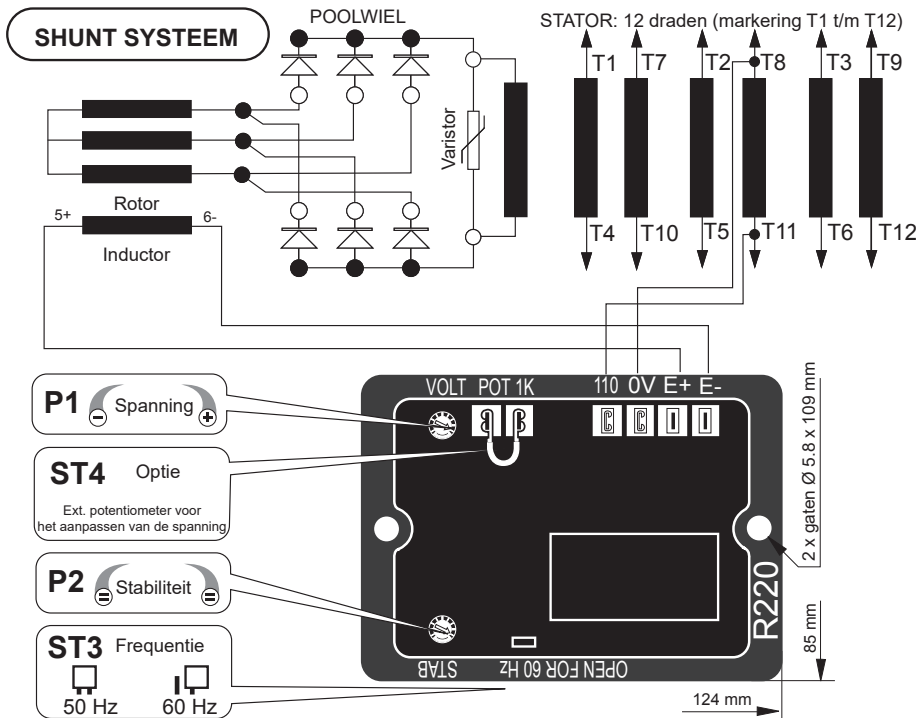

R220

Automatische Spanningsregelaar

3 - INSTALLATIE - INBEDRIJFSTELLING

3.1 - Elektrische controle van de regelaar

- Controleer of alle aansluitingen goed uitgevoerd zijn volgens bijgevoegd bedradingsschema.
- Controleer of de strap voor het selecteren van de frequentie **ST3** geconfigureerd is voor de juiste frequentiewaarde.
- Controleer of de strap **ST4** of de potentiometer voor de instelling op afstand aangesloten zijn.

3.2 - Afstellingen



De verschillende tijdens de tests uit te voeren instellingen moeten door hiertoe bevoegd personeel worden uitgevoerd. De op het kenplaatje aangegeven aandrijfsnelheid moet absoluut in acht genomen worden om met het instellen te kunnen beginnen. Na het afstellen worden de toegangspanelen of kappen teruggeplaatst.

De enige instellingen die aan de machine kunnen worden uitgevoerd, moeten via de regelaar uitgevoerd worden.

3.2.1 - Afstellingen van de R220 (systeem SHUNT)

Oorspronkelijke positie van de potentiometers


- potentiometer **P1** instelling van de spanning van de regelaar: volledig links-achter
 - potentiometer instelling spanning op afstand: in het midden. Laat de wisselstroomdynamo op zijn nominale snelheid draaien: als de spanning niet toeneemt, moet de magnetische kring opnieuw gemagnetiseerd worden (zie § 3.3)
 - Stel de potentiometer voor het aanpassen van de spanning van de regelaar **P1** langzaam in, totdat de nominale waarde van de uitgangsspanning verkregen is.
 - Afstelling van de stabiliteit door **P2**.
- Met de klok mee: de snelheid neemt toe.
Tegen de klok in: de snelheid neemt af.

3.2.2 - Bijzonder gebruik

OPGELET

De bekrachtigingskring E+, E- mag niet open staan wanneer de machine werkt: de regelaar zou dan onherstelbaar beschadigen.


3.2.2.1 - Ontkrachtigen van de R220 (SHUNT)

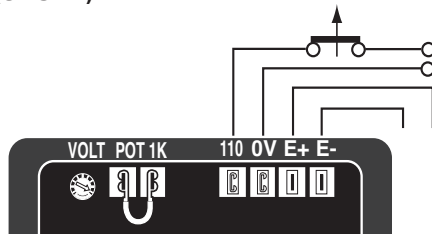

Door het bekrachtigen te onderbreken, wordt de stroomvoorziening van de regelaar onderbroken.

Formaat van de contacten: 16A - 250V AC. De voedingscontactor mag uitsluitend gesloten worden wanneer de wisselstroomdynamo niet aangedreven wordt.

3.2.2.2 - Geforceerde bekrachtiging van de R220

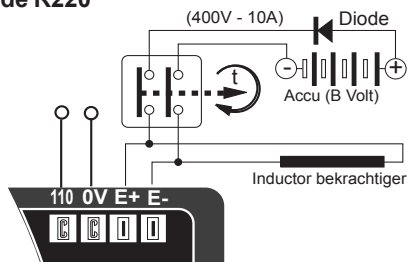

De accu moet van de massa gescheiden worden.



De inductor mag het potential van een fase hebben.

R220

Automatische Spanningsregelaar

3.3 - Elektrische storingen

Storing	Actie	Maatregelen	Controle/Oorsprong
Afwezigheid van nullastspanning bij het opstarten	Sluit tussen E- en E+ een nieuwe batterij van 4 tot 12 volt aan door gedurende 2 tot 3 seconden de polariteiten te respecteren	De alternator komt op gang en de spanning blijft normaal na het verwijderen van de batterij	- Gebrek aan nawerking
		De alternator komt op gang maar de spanning ervan klimt niet tot de nominale waarde na verwijdering van de batterij	- Controleer de aansluiting van de referentiespanning op de regelaar - Defecte diodes - Kortsluiting van de rotor
		De alternator komt op gang maar de spanning verdwijnt na het verwijderen van de batterij	- Defect van de regelaar - Onderbroken inductoren (wikkeling controleren) - Rotor onderbroken (controleer de weerstand)
Spanning te laag	Controleer de aandrijvings-snelheid	Goede snelheid	Controleer de aansluiting van de regelaar (eventueel defecte regelaar) - Kortgesloten inductoren - Doorgeslagen draaiende diodes - Kortgesloten rotor (controleer de weerstand)
		Snelheid te traag	Verhoog de aandrijvings-snelheid (raak de spanningsinstelling van de regelaar niet aan voordat u de juiste snelheid hebt gevonden)
Spanning te hoog	Regeling van de potentiometer-spanning van de regelaar	Regelaar inactief	- Regelaarstoring - 1 diode defect
Spannings-schommelingen	Regeling van de potentiometer-stabiliteit van de regelaar		- Controleer de snelheid: mogelijk cyclische onregelmatigheden - Verkeerd geblokkeerde klemmen - Defect van de regelaar - Snelheid te laag wanneer onder spanning (of bochtstuk U/F te hoog ingesteld)
Goede spanning bij nullast en te laag wanneer onder spanning (*)	In nullast zetten en de spanning tussen E+ en E- controleren op de regelaar		- Controleer de snelheid (of bocht U/F te hoog ingesteld) - Defecte draaiende diodes - Kortsluiting in de rotor (controleer de weerstand) - Opwekrotor defect (controleer de weerstand)
(*) Opgelet: Controleer bij een eenfasig gebruik of de detectiedraden komend uit de regelaar goed aangesloten zijn op de gebruiksklemmen.			
Verdwijnen van de spanning tijdens de werking	Controleer de regelaar, de spannings-afhankelijke weerstand, de draaiende diodes en vervang het defecte element	De spanning keert niet terug naar de nominale waarde	- Statoropwekker onderbroken - Opwekterrotor defect - Kapotte regelaar - Rotor onderbroken of kortgesloten



Opgelet: na het afstellen of zoeken naar de storing worden de toegangspanelen of kappen teruggeplaatst.

R220

Automatische Spanningsregelaar

4 - RESERVEONDERDELEN

4.1 - Aanduiding

Beschrijving	Type	Code
Regelaar	R220	AEM 110 RE 028

4.2 - Dienst voor technische bijstand

Onze technische dienst staat tot uw beschikking voor alle mogelijke informatie.

Wilt u reserveonderdelen bestellen of hebt u technische ondersteuning nodig, verzend uw verzoek dan naar service.epg@leroy-somer.com of naar uw dichtstbijzijnde contactpersoon, die u kunt terugvinden op www.lrsm.co/support met vermelding van het type en het codenummer van de regelaar.

Om de goede werking en veiligheid van onze toestellen te verzekeren, raden we u het gebruik van originele onderdelen aan.

Zo niet wordt de fabrikant ontheven van elke verantwoordelijkheid in geval van schade.

R220

Automatische Spanningsregelaar

Instructies voor verwijdering en recycling

Wij verplichten ons de impact van onze activiteit op het milieu te beperken. Wij houden permanent toezicht op onze productieprocessen, onze bevoorrading in grondstoffen en het ontwerp van onze producten om de recycleerbaarheid te verbeteren en onze koolstofvoetafdruk te verminderen.

Deze instructies worden slechts ter indicatie verstrekt. Het is aan de gebruiker de plaatselijke wetgeving inzake verwijdering en recycling van de producten in acht te nemen.

Afval en gevaarlijke stoffen

De volgende onderdelen en materialen vragen om een speciale behandeling en moeten van de generator gescheiden worden alvorens gerecycled te worden:

- de elektronische materialen die zich in de klemmenkast bevinden, inclusief de automatische spanningsregelaar (198), de stroomtransformatoren (176), de ontstoringsmodule en de andere halfgeleiders.
- de diodebrug (343) en de overspannings-begrenzende weerstand (347) die zich op de rotor van de generator bevinden.
- de hoofdbestanddelen van kunststof, zoals het materiaal van de klemmenkast op bepaalde producten. Deze bestanddelen zijn over het algemeen voorzien van een symbool dat het type kunststof aangeeft.

Alle hierboven vermelde materialen moeten een speciale behandeling ondergaan om het afval te scheiden van de recyclebare stoffen en naar een in de nuttige toepassing van afvalstoffen gespecialiseerd bedrijf gebracht worden.

R220

Automatische Spanningsregelaar

R220

Automatische Spanningsregelaar

Service en ondersteuning

Ons wereldwijde netwerk van meer dan 80 vestigingen staat tot uw dienst. Doordat we nooit ver weg zijn, kunt u rekenen op snelle en efficiënte reparatie-, ondersteunings- en onderhoudsdiensten.

Vertrouw voor ondersteuning en het onderhoud van uw generatoren op experts in elektriciteitsopwekking. Ons technisch personeel is volledig gekwalificeerd en getraind om in alle omgevingen en aan alle soorten machines te werken.

Wij weten alles van de werking van generatoren, waardoor we dienstverlening met de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden om uw eigendomskosten te optimaliseren.

Hier kunnen we u mee helpen:



Neem contact met ons op:

Noord- en Zuid-Amerika: +1 (507) 625 4011

EMEA: +33 238 609 908

Aziatisch-Pacifisch: +65 6250 8488

China: +86 591 8837 3010

Indië: +91 806 726 4867



service.epg@leroy-somer.com

Scan de code of ga naar:
www.lrsn.co/support



www.nidecpower.com

Connect with us at:

